

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ
POD PE D.J.152A KM 1+317 (1+285,40) PESTE
PARAUL BERSA, IN LOCALITATEA SANCRAIUL
DE MURES, JUDEȚUL MUREŞ.**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	4
3.2	SUPRASTRUCTURA.....	4
3.3	CALEA PE POD	4
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	5
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE.....	5
4.1	SOLUTIA 1	6
4.2	SOLUTIA 2	8
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	12

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.152A KM 1+317 (1+285,40) PESTE PARAUL BERS A, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES
JUDEȚUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucureşti

1.3. BENEFICIAR

CONSIGLIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.152A KM 1+317 (1+285,40) PESTE PARAUL BERS A, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES
JUDEȚUL MUREŞ.



2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul județean DJ 152A Tg. Mureș - Brand - Iernut, pe sectorul cuprins între km 0+930 - 18+855, este un drum asfaltat care traversează localitățile Saulita, Grebenisu de Cimpie, Marasesti și Band, pe teritoriul administrativ al comunelor Saulita, Grebenisu de Cimpie, Marasesti și Band și este în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Drumul județean DJ 152A Tg. Mureș - Brand traversează la km 1+317(1+285,40), paraul Breșa printr-un pod din beton armat.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1972.

Podul are o deschidere cu lumina de 9,00 m și o lungime totală de 10,00 m. Ca schemă statică suprastructura este grinda simplu rezemata.

În secțiune transversală, suprastructura este alcătuită din 10 fasii cu goluri cu lungimea de 10,00m și înălțimea de 72cm.

Elementele care susțin calea sunt antretoazele de capăt ale fâșilor și elementele prefabricate (catei)

Rezemarea fâșilor pe cele două culee se realizează direct. Rosturile de pe culee sunt de tip lira, dar în prezent sunt blocate. Infrastructura podului este alcătuirea din 2 culei masive din beton și fundate direct

Racordarea cu terasamentele este realizată cu sferturi de con permeante, rezemate pe zidurile de sprijin ale aparărilor de maluri.

Albia este amenajată, în amonte și aval pe ambele maluri cu ziduri de sprijin din beton.

Rampele, pe zona de racordare a podului, au lățimea de la 7,00 m și 2 acostamente de 1,00 m.

Calea este realizată din îmbrăcăminte asfaltică. Pe taluzalele rampelor este prevăzută o scara în aval mal drept.

Pe rampe nu sunt prevăzute parapete direcționale.

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7,80 m iar cele două trotuare au lățimea de cîte 1,30 m fiecare.

La marginea trotuarelor sunt prevăzute parapete pietonale metalice.

Pe suprastructura podului în amonte sunt pozate 3 conducte (apă, gaz și telecomunicație) iar în aval o conductă de gaz.

Podul a fost construit în anul 1972, dimensionat la solicitările produse de încărcările clasei „I” de încarcare (A13;S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $a_g = 0,15$ g, în termeni de valori de vîrf ale accelerării terenului pentru proiectare, a_g cu $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar în paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la întocmirea ridicărilor topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea stării tehnice actuale a podului, a fost efectuată o vizită în teren și au fost înregistrate defectele și degradările existente, în conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod" și cu "Manual privind defectele și degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere" (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive, fundate direct.

La elevatiile culeelor se constată următoarele defecți și degradări:

- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat;
- coroziune, crăpături, striviri;
- defecți de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, aspect prăfuit imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață);
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment;
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- coroziune, crăpături, striviri;
- infiltrări, eflorescente;
- Sferturile de con din amonte sunt total degradate și au pierdut forma inițială.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt fâșile cu goluri cu lungimea de 10,00 m și $h=0,72m$.

Fâșile cu goluri prezintă defecți și degradări precum:

- armaturi fară strat de acoperire, ruginite;
- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat;
- beton degradat prin carbonatare, apariția de stalactite;
- beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului;
- infiltrări puternice, eflorescente;
- coroziune, crăpături, striviri;
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment.



3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7,80 m iar cele 2 trotuare au lățimea de cîte 1,30 m. Calea pe pod este realizată din îmbracaminte asfaltică care prezintă fisuri, falantări, valuri.

Partea carosabila pe pod are lățimea de 9,00 m și este realizată din imbracaminte asfaltica care se prezintă într-o stare satisfăcătoare.

Calea pe trotuar este realizată din beton și se constată crăpături în dreptul rosturilor elementelor prefabricate ale trotuarului și depuneri de material solid lângă lisele parapetului.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Zidurile de sprijin dispuse amonte și aval pe ambele maluri prezintă degradări precum: - fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);

- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat
- lipsa protecției anticorozive, fisuri (culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri)
- eflorescente;
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatul nu sunt inglobate în pasta de ciment.

Pe suprastructura podului în amonte sunt pozate 2 conducte iar în aval o conductă.

Se constată lipsa scarilor de acces

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este amenajată (canalizată). Se constată prezenta vegetației ceea ce reduce secțiunea de scurgere a podului.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Podul a fost executat în anul 1973 și a fost dimensionat la solicitările produse de convoaiile clasei I de încarcare (A13, S60)

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurările elementelor construcției privind defectele și degradările care au parut de la darea în folosință a lucrării și tinând cont de durata de exploatare de 43 de ani, în conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacitatii de rezistență este > 5%.

Podul a fost dimensionat la clasa I de încărcare(A13; S60) dar în prezent corespunde, clasei II de incarcare(A10;S40), urmare vechimii fâșilor cu. goluri (43 de ani), degradărilor apărute la culee (crăpătura) și a lipsei lucrărilor de întreținere.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite", indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in explcatare", prin Metoda "A" de aprecierea reducerii capacitatii de rezistenta in functie de gravitatea degradarilor, rezulta faptul ca degradarea stratului de beton de acoperire a armaturilor pe suprafete mari si corodarea armaturilor conduce la reducerea sectiunii de beton a elementelor de rezistenta si a caracteristicilor geometrice la incovoiere, se apreciază reducerea capacitatii de rezistenta a podului ce îl încadrează în clasa II de incarcare(A10;S40), luandu-se masuri urgente de consolidare a acestuia pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

1. **Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii**
2. **Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent**

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducerea podului la parametrii inițiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean înclarat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul execuției circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- Demontarea suprastructurii existente;
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire și camasuirea acestora astfel încât să permită montarea unei suprastructuri noi care asigură o parte carosabilă de 7.80 m, două trotuare denivelate de 1.00 m fiecare și două lise pentru parapete pietonale;
- Amenajarea corespunzătoare a unei banchete în vederea rezemării corecte a unei suprastructuri noi;
- Montarea unei suprastructuri noi (grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice metalice) pe culele existente latite și consolidate care să permită un gabarit de liberă trecere la nivelul caii de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea - Gabarite), corespunzătoare unui drum județean de clasa tehnică IV;

- c Turnarea peste grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 14cm si lise pentru parapet;
- c asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- c realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- c montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- c asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- c montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- c Montarea de parapete direcionale;
- c Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatatie
- c Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- c montare parapete direcionale pe rampe (unde este necesar);
- c refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi si placi de racordare);
- c executarea de scări și casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
- c lucrari de degajare a albiei sub pod amonte si in aval;
- c protectia malurilor in aval si amonte de pod;
- c Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La intocmirea documentatiei tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea in vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigură, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camasuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de incarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim' 30 de ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobatate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevatiile din beton si beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuita din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care sa permita realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulatie si doua trotuare denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;

- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partiilor carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferuri de con, aripi si placi de racordare);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere și montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanța cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzatoare a circulației inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geotehnic intocmit de o firma autorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Soluția 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solutia 2, dar dezavantajul unei durate de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani in solutia 2 si ridicarea clasei de incarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrările nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANȚA A PODULUI EXISTENT, prin executarea urmatoarelor lucrari :

- Inlocuirea fasilor degradate in special cele marginale;
- Montare de parapet de siguranta;
- Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmarirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuerilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 152A, KM 1+317 (1+285,40) PESTE PESTE PARAUL BERSA, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=12
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=15
- indicele total de stare tehnica	Ist=27

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteo-ologice exceptionale;

- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.

FEBRUARIE 2020

dr. ing. Mihai Ioan Predescu

EXPERT TEHNIC atestat MDRT



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD**I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII**

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de arta		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul Bersa		
3	Localitatea cea mai apropiata		Sancraiul de Mures		
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica	IV	DJ	152 A	1+285,40
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale	1972			
6	Clasa de incarcare	I			
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate				
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Fasili cu goluri simplu rezemate		
	- dupa modul de executie		Poduri cu elemente prefabricate uzinate		
	- oblicitate		Normal		
	- dupa traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (iemr, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton simplu	
		Elevatii		Beton simplu	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii		Nu e cazul	
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistenta		Beton precomprimat		
Elemente de rezistenta care sustin calea		Beton armat			
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		10.00	1	
	Numarul de deschideri si lungimea lor		10		
10	Latimea calii (partea carosabila + trotuare)		7.80	1.30	1.30
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		10		

Expert Tehnic: Mihai Predescu



EXPERTIZA TEHNICA

	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Iupsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Fasli cu goluri


EXPERTIZA TEHNICA

		cu ei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	placa metalica	
17	Parapeti pietonali	Metalici	
18	Parapeti de siguranta	Lipsa	
19	Recordari cu terasamentele	Combinante	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Zid de sprijin din beton	
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul Inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc parcial	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea surgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Neasigurata	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Necorelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastucturii.	Se respecta	
27	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	Corect	
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
			3	4	5	6	7	
0	1	2						8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				4		
3.	Ampasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparat de rezem inglobate in praf si murderie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	0			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	7	7			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrustata).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					3	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	8	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stâlpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					5	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	8	8			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritatii, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektii geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deforma li locale ale pieselor datorita loviri in circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice

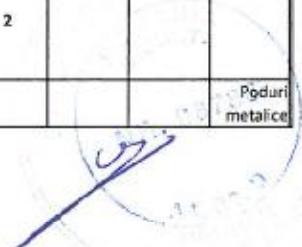
 3.1

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonul și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradația sau disloarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					3	
22.	Degradația ale malurilor și modificări de albie: - rupearea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				4		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - apărare; - direjare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refuri, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8					7	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (platile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), apar la de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Deteriorarea timpanului de boltă pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezam din neopren freat, corodarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tachilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente ruote).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinettilor Armenajarea necorespunzatoare a acestora.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere..	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezinta unor zone pe suprafata elementului in care agregatul nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton si nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - Inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 7 0 0 0 7 0 0	0 0 0 0 0 8 0 0				
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestora.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					5	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul pedurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nitur, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	7 - 8					2	

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie							
43.	Inclinarea pendullilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7			0			
44.	Infiltratii, efflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, efflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucranrilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau neconcordarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 {Pentru lipsa} 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				0		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuirii, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					6	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale cali (borcuri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in gurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			0			Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor santurilor pereante de la piciorul taluzurilor, recordare defectuoasa, caslu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau recordare defectuoasa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8		8			
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare ce talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1-2 m la fundatii directe si Dh = 2-4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte			0	0		
56.	Neastansatii intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	6					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancoraje or fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltrati de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	8	0				
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatoselor de rezam.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			3			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea piacti de recordare	4-5 6 - 7 6 - 7					7	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita corozionii metalului (peste 10%).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice

03700
S. [Signature]

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					8	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					6	
67.	Segregarea betonului, cuiburi de piatră, coverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	6	6	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	5 - 6 Rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	7	7			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatii liber (inclusiv gaharite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6		6			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilobiologic, (putrezire, ciuperci, paraziți etc.) reducerea secțiunii acestora.	Reducere secțiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradaarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Cornizarea elementelor metalice de prindere (bulboane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru bulboane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor; ruginirea culelor de prindere in cazul grinzilor alcatuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradaarea podinel de rezistenta [mucegai, crapaturi, atac insecte etc.].	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 5 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elemente si componente ale podinel de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradaarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapi de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoiere mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palie instabila.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spaghetturilor [unde sunt necesare].	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradaarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea secțiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata £ 30% - 3-4 > 30% - 5-6					0	



2020

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprindererea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura [lemnarie ecarisata sau semicirculada].	3 - 4						0
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antisismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

5

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8

97/200783

C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII


Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	5 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acestora.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	8	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc]	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	



2013

	de ciment.	5-6 pentru supraf. $> 1 \text{ m}^2$ la C1 și C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se referă numai la beton nu și la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m^2 3 - 4 > 1 m^2 5 - 6	6	


37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	7	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nlturi, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matulri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	
56.	Neetanselati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	6	Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	8	
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastucturii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	6	6	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		

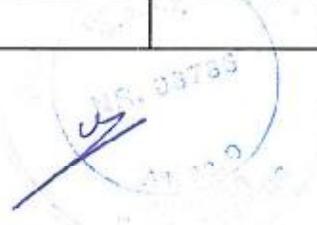
 03/03/2019

78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de urși, solidarizări necorespunzătoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradația dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinărilor, ruginirea cuielor de prindere în cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

$C_1 =$

9

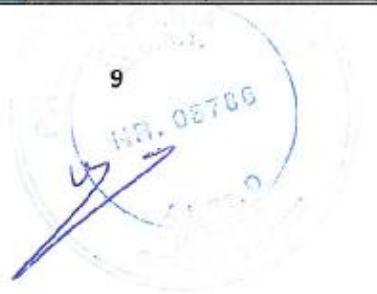

**C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA
PODULUI**

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	7	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	

16.07.1993

	de ciment.	5-6 pentru supraf. $> 1 \text{ m}^2$ la C1 și C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), fațantarea betonului. Fisurile se referă numai la beton nu și la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 -4 $>1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6	6	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarrii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

C₂ =

8



C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (%)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat + b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat + b.p.		
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	7	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektiiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freatat, corodarea aparatelor de reazem metalice.	5 - 6		
	Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	7 - 8		

05763

30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetelor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (norientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		8
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolației	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1-2 m la fundatii directe si Dh = 2-4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3	3	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	

UZIN SRL
Bucuresti

71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabila.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

$C_3 =$

8

A handwritten signature in blue ink, followed by the number 8780 written in blue ink.

C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (%)	
0	1	2	6	8
2.	Allinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5	4	
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	4	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor		
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1-2 m la fundatii directe si Dh = 2-4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		


C₄ =

5



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	3	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5	5	
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5	3	
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8	7	
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	5	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3	3	
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	6	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celealte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	7	

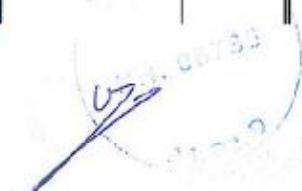

 UZB 00132
 11.07.2012

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	6 - 7		
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4		
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	8	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	6	
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6		
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6		
93.	Desprinderea elementelor ce alcataiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).	3 - 4		
94.	Degradarea sau lipsa longrinei para-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4		
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6		
96.	Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6		
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5		

$C_5 =$

8

A handwritten signature in blue ink is written over a large, faint circular stamp. The stamp contains the number '070' at the top and '00703' at the bottom. A diagonal line is drawn through the stamp.

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m			L = 26-100 m			L > 101 m			
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprafinaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	10.00		
Latime pod	7.80		
Cu spatiu de siguranta	1		
Fara spatiu de siguranta	0		
Nu corespunde latimii	0		

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
 În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. boltă din zidarie și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maximă

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Fasii cu goluri

F3 =

10



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de intretinere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61..80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41..60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21..40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale


$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \text{15}$$


Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \text{12}$$

Indicele de stare tehnica generala




$$I_{ST} = \text{27}$$

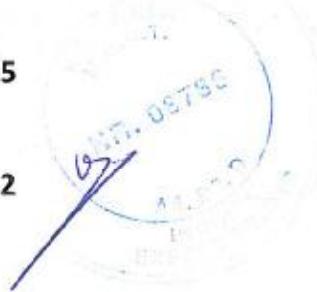

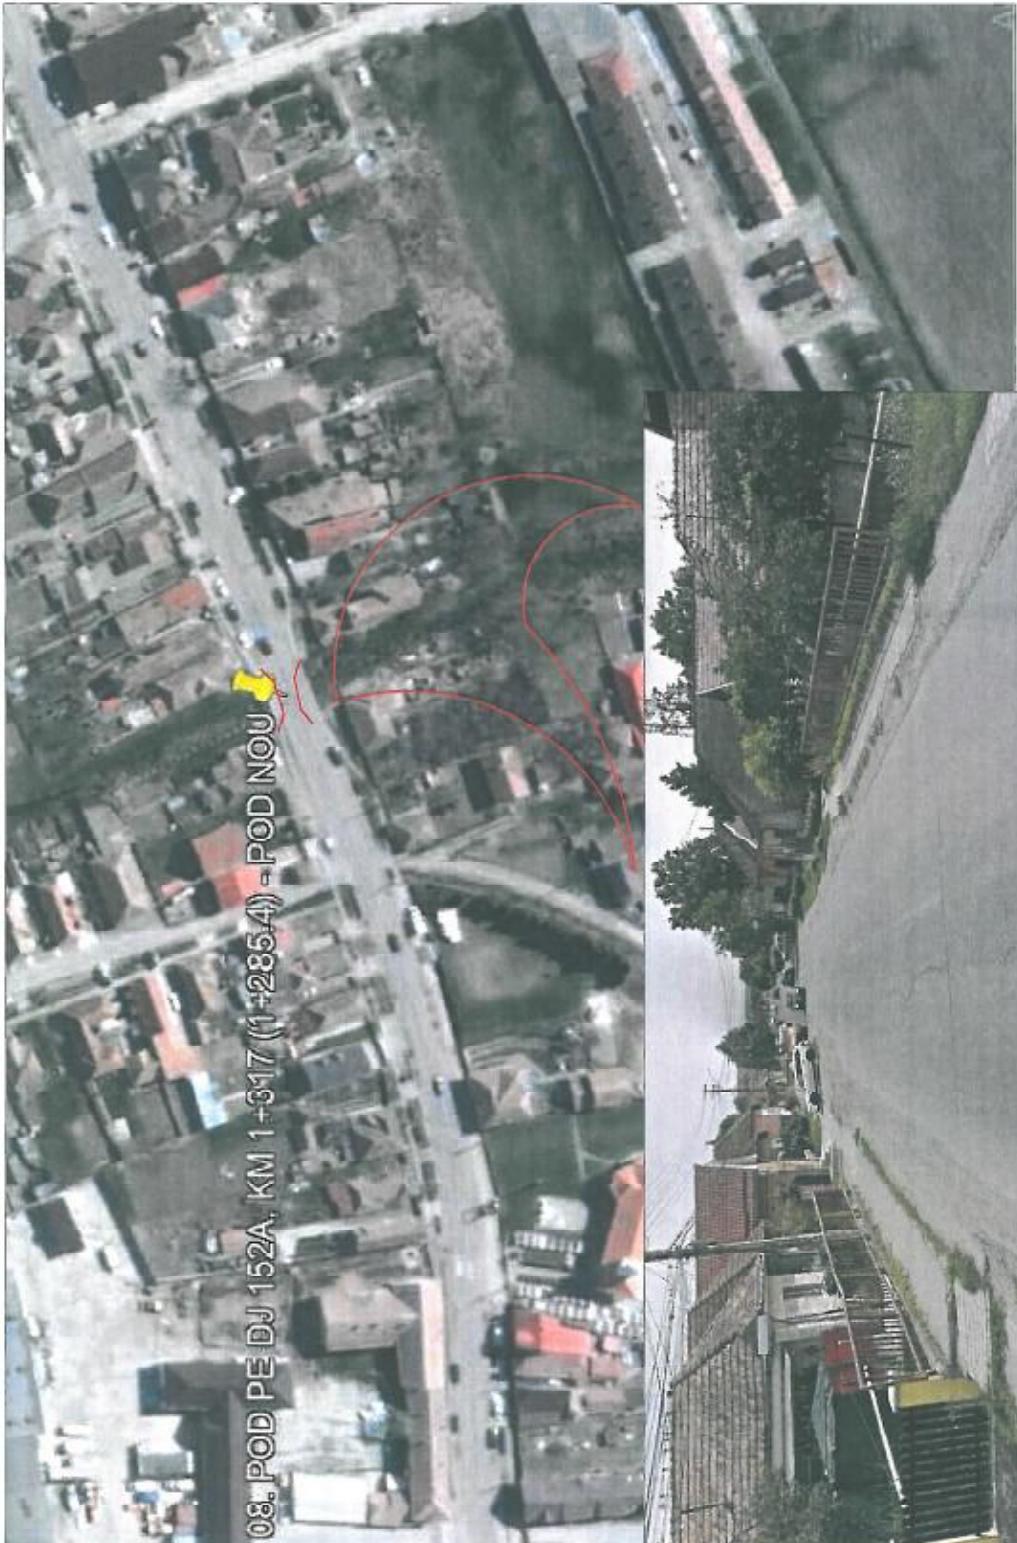

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

 IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: —	Expertiza tehnică POD PE DJ 152A KM 1+317 (1+285,4) PESTE PARALLI BESSA, IN LOCALITATEA SAVORAJUL DE PURIS, JUDETUL MUREŞ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Rilevat:	Ing. Nicolae Pasariu	Data:	Pansa nr.: 01
Verificat:	Ing. Mihaela Predescu	2020	PLAN AMPLASAMENT
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predescu		

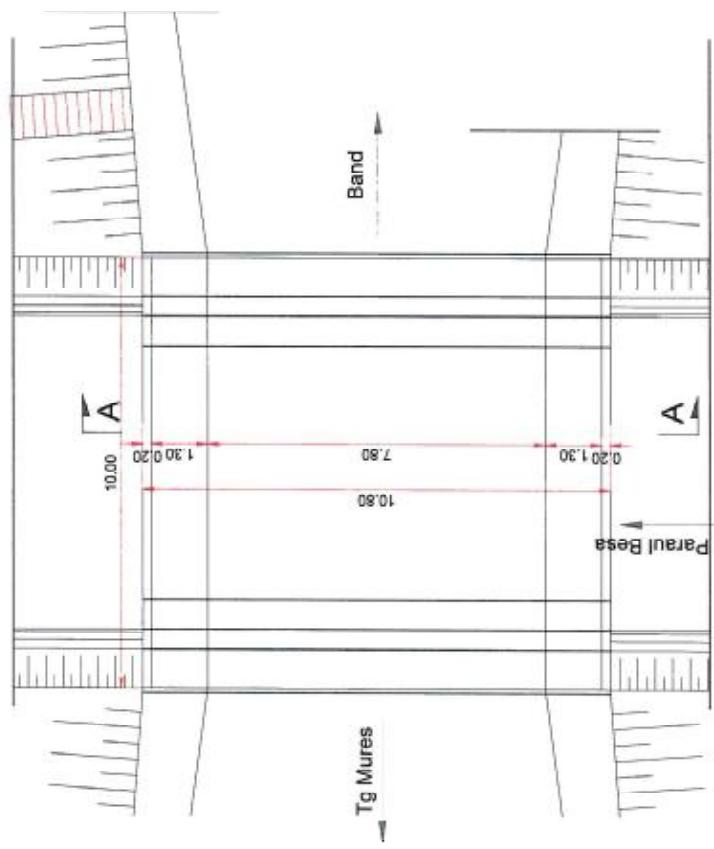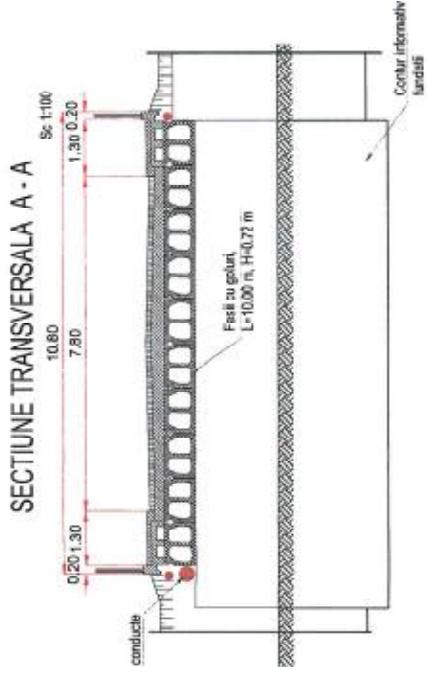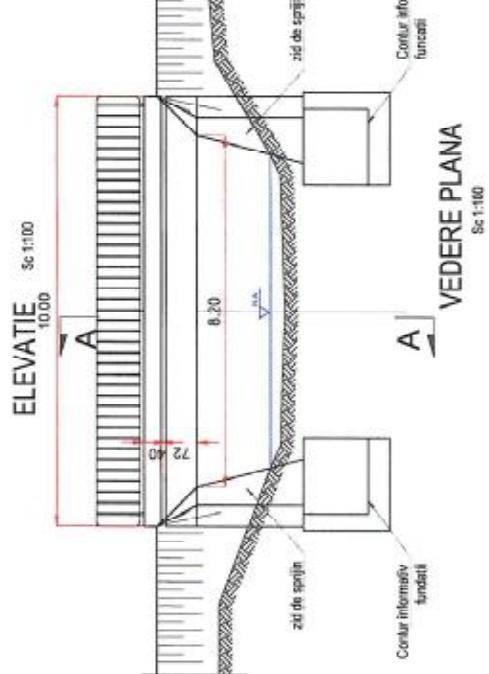

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30 SEC)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZINTĂ (A3.540)
ANUL CONSTRUCȚIEI - 1972

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:250	Expertiza tehnică: POD PE DJU 10A KM 1+17 (1-205-49) PIETRI PARAL BESA, DIN LOCALITATEA SANCRAIL DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	Ing. Nicolae Pascariu	Verificat:	Ing. Mihaela Predeșcu
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predeșcu		
			DISPOZITIVE GENERALE

DISPOZITIVE GENERALE

02

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ
POD PE D.J.152A KM 7+116 (7+167.50) PESTE
PARAUL CUIESD, IN LOCALITATEA SANCRAIUL
DE MURES, JUDEȚUL MUREŞ.**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	4
3.2	SUPRASTRUCTURA	4
3.3	CALEA PE POD	5
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	5
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE	5
4.1	SOLUTIA 1	6
4.2	SOLUTIA 2	8
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	11

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.152A KM 7+116 (7+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, COMUNA SANCRAIU DE MUREŞ,
JUDEȚUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti



1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.152A KM 7+116 (7+167.50) PESTE PARAUL CUIESD, COMUNA SANCRAIU DE MUREŞ, JUDEȚUL
MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relegeul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul județean DJ152A Tg.Mures - Band - Iernut, pe sectorul cuprins intre km 0+930 - 18+855, este un drum asfaltat care traversează Localitățile Sincraiu de Mureș, Nazna, Berghia și Band, pe teritoriul comunei Sincraiu de Mureș, Panet și Band și este în administrarea Consiliului Județean Mureș.

În satul Nazna, comuna Sâncraiu de Mureș, drumul județean 152A Tg. Mures-Band traversează la km 7+116 (km 7+167.50) paraul Cuiesd pe un pod cu 1 deschidere și lungimea totală de 8.50 m. Pe zona centrală deschiderea este de 6,40 m, iar pe zonele marginale deschiderea este de 5,40 m.

Schema statica este grinda simplu rezemata. Suprastructura este alcătuita, in secțiune transversala, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu L= 8.00 m si h=0.65 m pe zona centrala si din doua grinzi prefabricate tip π , din beton armat pe zonele marginale prin intermediul carora s-a largit podul.

Grinzelile monolite centrale sunt solidarizate in sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse cate una pe reazeme si una in camp, iar la partea superioara printr-o placă din beton armat de 10 cm grosime.

Grinzelile prefabricate marginale tip π cu L= 7.00 m si h= 0.30 m sunt alcătuite din cate 2 inimi din b.a., antretoaze (cate una pe reazeme si doua in camp) si placă superioara din b.a..

Infrastructura podului este alcătuita din 2 culei masive din beton, fundate direct.

Grinzelile reazemă direct pe infrastructuri.

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7,60m, fara trotuare pietonale, mărginită de coronamente din b.a..

Racordările cu terasamentele sunt realizate din taluz din pamant in amonte si taluz pereat cu pereu din piatra in aval.

Pe pod nu sunt prevăzute parapete direcționale la marginea părții carosabile

Pe rampe nu sunt prevăzute casieri si scări de acces sub pod.

Albia paraului Cuiесd are malurile protejate in aval cu pereu din piatra, iar in amonte nu este amenajata.

Podul a fost construit in anul 1972 si a fost largit ulterior cu grinzelile prefabricate in anii 2001-2003. Se apreciază ca la data consolidării podul suporta incarcările corespunzătoare clasei I (A13, S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $a_g = 0.15$ g, în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, a_g cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depășire in 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar in paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni tehnice pentru

stabilirea starii tehnice a unui pod" si cu "Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea metodelor de remediere" (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei massive din beton armat, fundate direct. La elevațiile culeelor se constată următoarele defecte:

- eflorescente si aspect macroporous, defecte de suprafața ale fetei văzute precum culoare neuniformă, pete negre, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice si infiltrări puternice.
- segregarea betonului, cuiburi de pietriș, caverne.

Grinziile reazemă direct pe banchetele culeelor

3.2 SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu $L=8.00$ m și $h=0.65$ m pe zona centrală și din două grinzi prefabricate tip π , din beton armat pe zonele marginale prin intermediul carora s-a largit podul.

Grinziile monolite centrale sunt solidarizate în sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse unea pe reazeme și una în camp, iar la partea superioară printr-o placă din beton armat de 10 cm grosime.

Grinziile prefabricate marginale tip π cu $L=7.00$ m și $h=0.30$ m sunt alcătuite din cale 2 inimi din b.a., antretoaze (cate una pe reazeme și două în camp) și placă superioară din b.a..

Grinziile monolite prezintă defecte și degradări precum:

- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
- defecte de suprafața ale fetei văzute, aspect macroporous al betonului, infiltrări, carbonatari și eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolatiei existente;
- zone cu armaturi la vedere, fără strat de acoperire și ruginiite;

Grinziile prefabricate prezintă degradări precum:

- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
- defecte de suprafața ale fetei văzute, aspect macroporous al betonului, infiltrări, carbonatari și eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolatiei existente;
- zone cu beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii și armaturi la vedere, fără strat de acoperire și ruginiite;

Elementele care susțin calea podului sunt cele 2 grinzi prefabricate tip „n”, placă dintre grinziile monolite și antretcazele.

- Defectele sunt următoarele:
 - fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
 - defecte de suprafață ale fetei văzute, aspect macroporos al betonului, infiltrajii, carbonatari și efflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolatiei existente

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7,60m, fără trotuar pietonal. Se constată prezenta de material solid la marginea părții carosabile. De existent unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod.

Calea pe pod este realizată din imbracaminte asfaltica care prezintă în stare bună

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Pe rampe nu sunt prevăzute casuri și scări de acces sub pod. Acostamentele sunt neprofilate și se constată depunere de material solid. Calea pe rampe se prezintă în stare bună.

În amonte sunt agățate de pod două conducte metalice cu diametrul de cea. 5 cm și o conductă metalică cu diametrul de cea. 10 cm.

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia paraului Cuiasd are protejate malurile în aval cu periu din piatră iar în amonte nu este amenajată.

Se constată prezenta de vegetație în albie și pe maluri precum și depunerile de material solid.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurările elementelor construcției privind defectele și degradările care au parut de la darea în folosință a lucrării și tinând cont de durata de exploatare de 43 de ani, în conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacitatii de rezistență este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite", indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in explatare", prin Metoda "A" de aprecierea reducerii capacitatii de rezistență in funcție de gravitatea degradărilor, rezulta faptul ca degradarea stratului de beton de

acoperire a armaturilor pe suprafete mari si corodarea armaturilor conduce la reducerea secțiunii de beton a elementelor de rezistență și a caracteristicilor geometrice la încovoiere, se apreciază reducerea capacitatejii de rezistență a podului ce îl încadrează în clasa II de incarcare(A10;S40), luandu-se masuri urgente de consolidare a acestuia pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

1. Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii
2. Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducerea podului la parametrii inițiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația să se desfășore în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încladrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul execuției circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- Demontarea suprastructurii existente;
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire și camasuirea acestora astfel încât să permită montarea unei suprastructuri noi care asigură o parte carosabilă de 7.80 m, două trotuare denivelate de 1.00 m fiecare și două lise pentru parapete pietonale;
- Amenajarea corespunzătoare a unei banchete în vederea rezemării corecte a unei suprastructuri noi;
- Montarea unei suprastructuri noi (grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice metalice) pe culelele existente latite și consolidate care să permită un gabarit de libera trecere la nivelul căii de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea - Gabarite), corespunzătoare unui drum județean de clasa tehnică IV;
- Turnarea peste grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 14cm și lise pentru parapet;
- asternerea peste placă de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolației din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea părții carosabile;

- asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- Montarea de parapete direcționale;
- Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a parti carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi si placi de racordare);
- executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrari de degajare a albiei sub pod amonte si in aval;
- protectia malurilor in aval si amonte de pod;

Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere următoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camasuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50cm deasupra talpii fundației existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de încarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu condiția realizării lucrarilor de întretinere conform normelor în vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevatiile din beton si beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcatauita din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care sa permita realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulatie si doua trotuare denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (latime, cotă rosie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferuri de con, aripi si placi de racordare);
- montare parapete directionale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;



- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere si montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanta cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si semnalizarea corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- *Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geotehnic intocmit de o firma autorizata*

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Solutia 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solutia 2, dar dezavantajul unei dure de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei dure de 100 ani fata de 30 ani in solutia 2 si ridicarea clasei de incarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrarile nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANȚA A PODULUI EXISTENT, prin executarea urmatoarelor lucrari :

- Înlocuirea grinzelor prefabricate (din amonte) degradate;
- Montare de parapet de siguranta;
- Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuerilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 152A, KM 7+116 (7+167.50) PESTE PESTE PARAUL CUIESD, IN LOCALITATEA SANCRAIUL DE MURES, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=11
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=20
- indicele total de stare tehnica	Ist=30

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului si înlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aliba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucraril de arta			Pod			
2	Obstacolul traversat			Parcul Culeșd			
3	Locația cea mai apropiată			Sancraiul de Mureș			
4	Clasa tehnică, categoria, numărul drumului pe care este amplasat, poziția kilometrică			IV	DJ	152 A	7+167,50
5	Anul construcției / Anul ultimei reparații capitale			1972	2003		
6	Clasa de încarcare			I			
7	Tipul podului, după schema statică de rezistență, a modului de execuție, oblicitate						
	- după schema statică a structurii de rezistență			Grinzi simplu rezemate			
	- după modul de execuție			Poduri cu elemente prefabricate uzinate			
	- oblicitate			Normal			
	- după traseu (alinierăment, curba)			Aliniament			
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatră, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)						
	Culei	Fundatii		Beton simplu			
	Elevatii			Beton simplu			
	Pile	Fundatii		Nu e cazul			
		Elevatii		Nu e cazul			
	Suprastructura						
	Elemente principale de rezistență			Beton armat			
	Elemente de rezistență care susțin calea			Beton armat			
9	Lungimea totală a podului / Numar de deschideri			8.50	1		
	Numarul de deschideri și lungimea lor			10			
10	Latimea cai (partea carosabilă + trotuar)			7.60	-		
	Numarul de grinzi în secțiune transversală			4 grinzi monolite și 2 grinzi prefabricate			



	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

13	Tip infrastructuri	cu ei	pile	
		masive	nu exista	
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista	
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic		
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa		
17	Parapeti pietonali	Lipsa		
18	Parapeti de siguranta	Lipsa		
19	Recordari cu terasamentele	Lipsa		
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Pereu din piatra amonte		
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	Nu este cazul		
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc in totalitate		
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate		
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatesa accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul		
25	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Neasigurata		
26	Necorelarea amplasamentului podului cu circumferinta si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Necorelat		
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta		
27	Rezemanare Incorrecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	Corect		
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista		
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%		



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	B
1.	Absenta unor elemente structurale (antretisoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	3-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul pedului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorrecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de rezem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sferturi de con asfilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			0			
6.	Armaturi fara strat ce acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	0			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea seciunii elementului.	7 - 8	8	8	0			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incorecta).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					0	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stâlpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					0	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune [suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hoscane, etc]	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	9	0			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deformații locale ale pleselor datorita lovirii în circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonul și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocația stâlpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradația sau dislocația bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degradația malurilor și modificări de albie: - rupește malurile, modificărea în plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				6		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de: - apărare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				5		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale calii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refula, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
25.	Deplasari relative ale elementelor structurale (platile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrare in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de boltă pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren fretat, corodarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Desaxari ale coloanelor fata ce elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9	0	0				
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzineteilor Amenajarea necorespunzatoare a arestei.	7 - 8 6			7			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate: > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpani si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 5 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0				
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestora.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					0	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 5 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	9 - 2					0	

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 2						
43.	Inclinarea pendullor, neconcordanta cu temperatura ambiante.	5 - 7			0			
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijarea apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Dacă există tendință de rupere a malurilor				6		




Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorosive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					0	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			0			Zonare conf., norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scallor de acces, casurilor santurilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuosa, casiu cu bordura de pe culie.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuosa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	0				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuirea locala (indusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte			0	0		
56.	Neetanselati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	6					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltrati de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incorecta a elementelor componente ale aparatoarelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale supructurii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			3			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele supructurii.	4 - 5	5	5				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6 - 7 6 - 7					0	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10%).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice

03.07.06
UZ
AA
F

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor [rotunjire, slefuire] sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4						D
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8						D
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6						0
67.	Segregarea betonului, culburi de pletris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	0	5			
68.	Solicarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	7	0			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	0		0			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de molosne), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone iraccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezi, ciuperci, paraziți etc.) reducerea secțiunii acestora.	Reducere secțiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cecarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinzilor alcatuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilofilor.	4			0			
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (pilofii, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoleri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palme instabile.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradarea pilofilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea secțiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata ≤ 30% - 3-4 > 30% - 5-6				0		

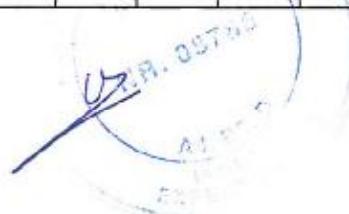

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crăpată - cu denivelări.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisată sau semirotonda).	3 - 4						0
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apără-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calca.

9

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezistență, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Aliaj, aparatură de rulaj, rampe de acces, instalații poziționate sau suspendate pe pod.

6

C5 (*) – Calza podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

7



C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporous, aggregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	


 13.05.2018
 A.A.
 1

	de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faclantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.	Fisuri si/sau crapaturi la intradacsul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
39.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
40.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
41.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
44.	Infiltratii vizibile la intradacs, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
45.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
49.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
54.	Neetanseitate intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	6	Poduri metalice
56.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita corozionii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de pletris, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		

78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

$C_1 =$

9



C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma il locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrarea in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		647/2786

	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tenculala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mușeagai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

C₂ =

9




C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6		
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8		



30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6	7	
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh $< 1 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $< 2 \text{ m}$ la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh $= 1+2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $= 2+4 \text{ m}$ la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh $> 2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $> 4 \text{ m}$ la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3	3	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		

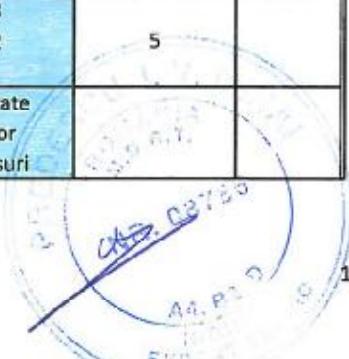

71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabila.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

$C_3 =$



C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degraderi ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	6	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9	5	
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor	6	
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afulere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			CS (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp		
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5		
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5		
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3		
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)		
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7		

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	6 - 7	
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4	
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6	
92.	Imbracaminte din asfalt; - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6	
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).	3 - 4	
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4	
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6	
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5	

$C_s =$



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m			L = 26-100 m			L > 101 m			
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	I	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	II	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	III	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	IV	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5	V	0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curbe (supralargire, suprainhaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	8.50		
Latime pod	7.60		
Cu spatiu de siguranta	0		
Fara spatiu de siguranta	1		
Nu corespunde latimii	0		



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
 Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
 În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
 și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

17

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

5




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinzelor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 =

8

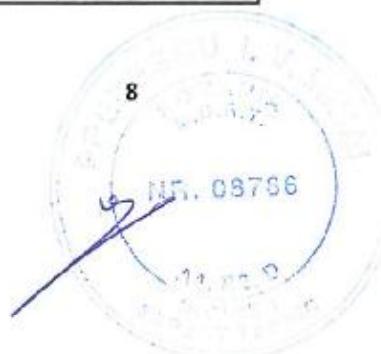

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 =



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 20$$



Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 11$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad 31$$




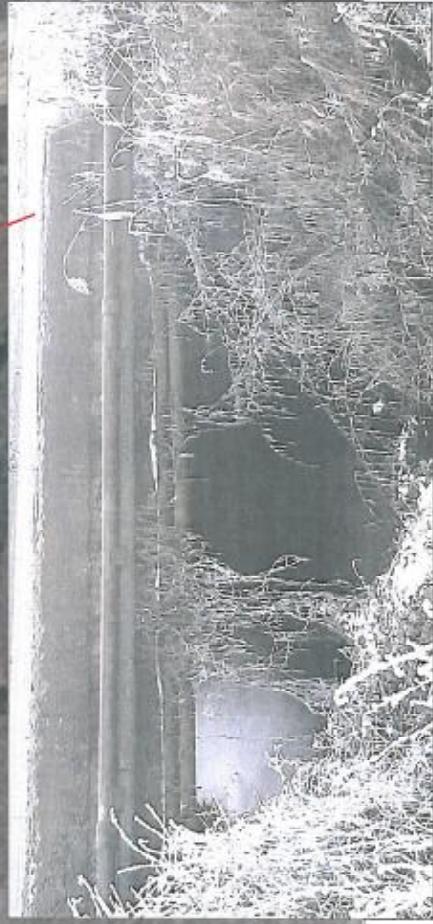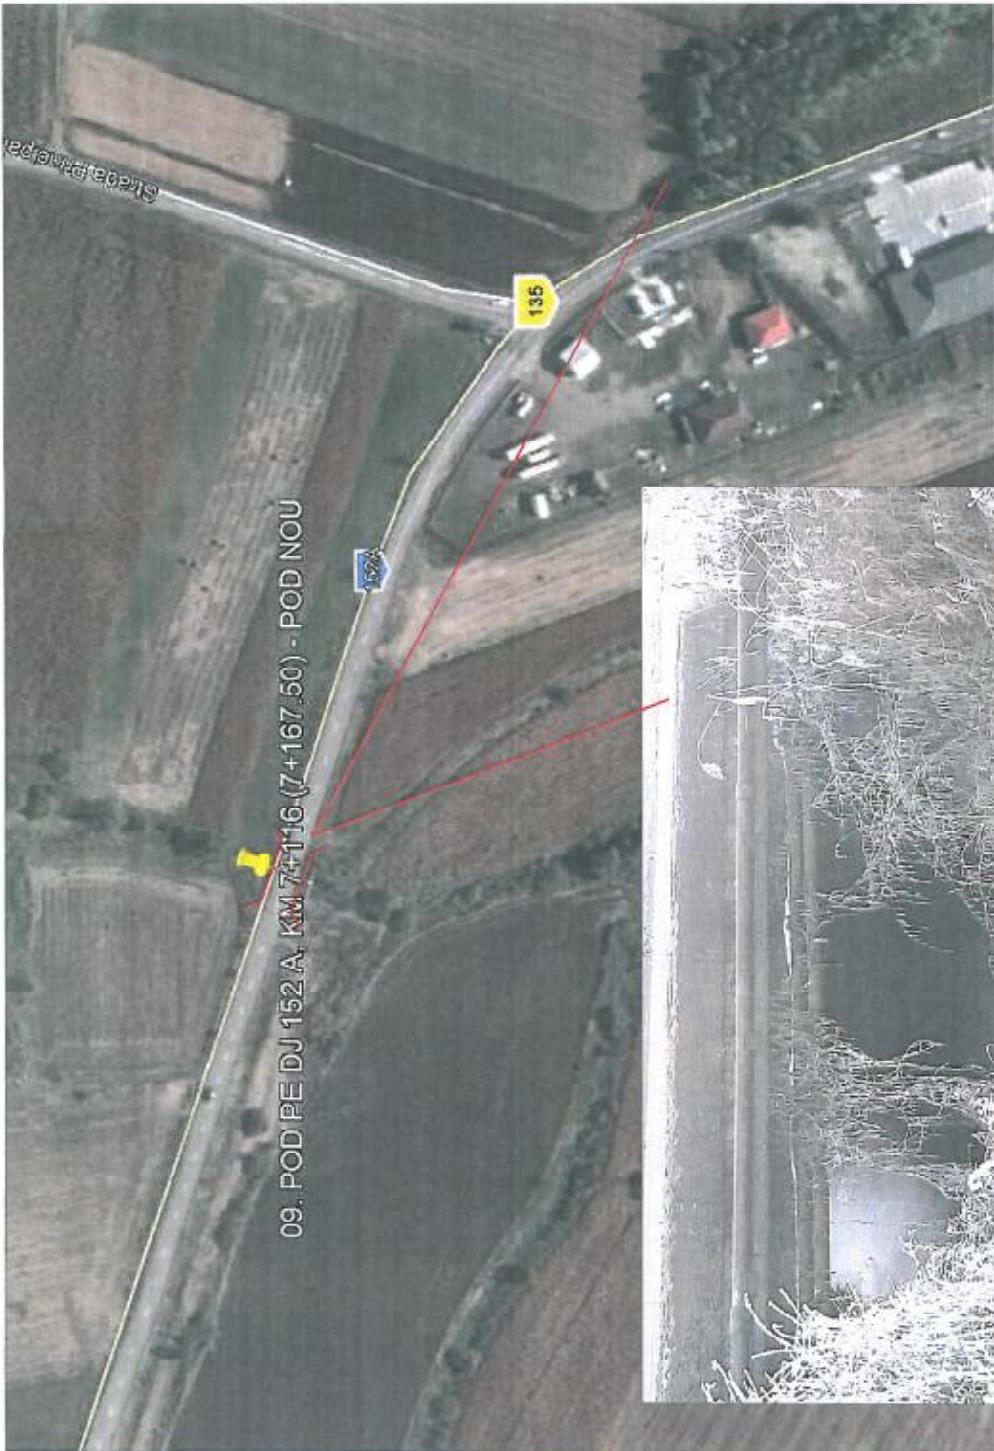

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș


Scara:	Expertiza tehnică	Faza protectare:
	POD DE DJ 152A KM 74+116 / 7+167,50 PRESTE PARAVOUL CIUDOSID, IN LOCALITATEA SAMBRAUL DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ	EXPERTIZA TEHNICĂ
Relevat:	ing. Nicolae Pescariu	Data:
Verificat:	ing. Mihaela Predescu	2020
Expert Tehnic:	Dr. ing. Mihai Predescu	PLAN AMPLASAMENT
		01

ELEVATIE
Sc 1:100

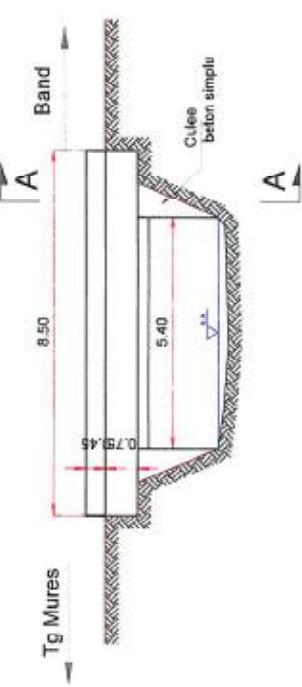


SECTIUNE TRANSVERSALA A-A

Sc 1:100

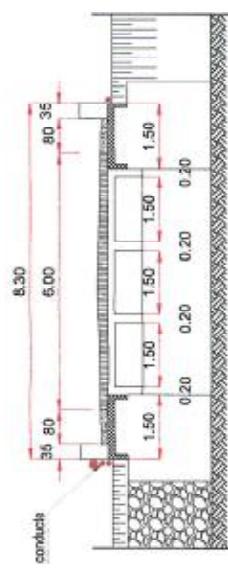

VEDERE PLANA
Sc 1:100

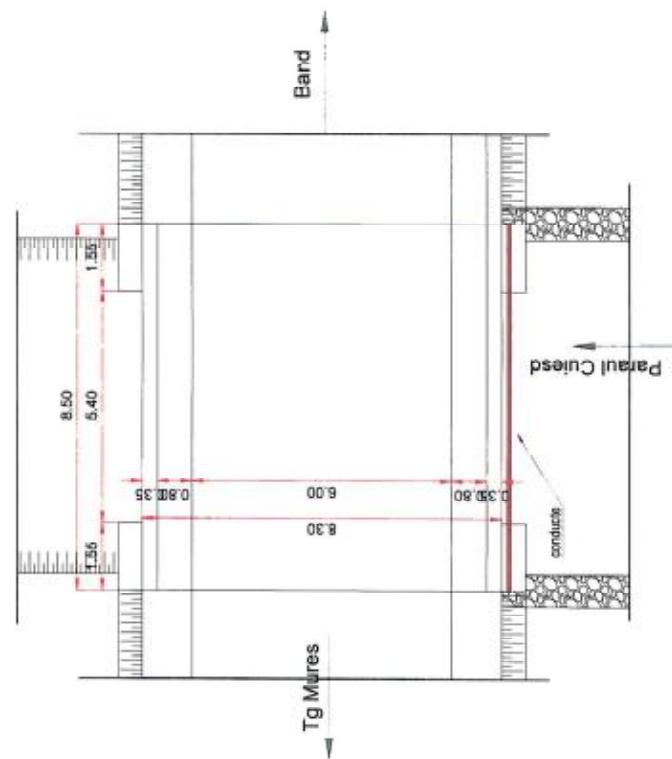

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30 S60)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13 S40)
ANUL CONSTRUCȚIEI: 1972, LARGIT: 2001-2003

BENEFICIAR: Consiliul Județean Mureș

	INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:250	Expertiza tehnică:	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	Ing. Nicodae Pascaru	Or.	Data:	PNU PE D11SA IM 3-116-74167-200 PESTU PARAPUL COIFED IN LOCALITATEA SĂNCRAIU DE MUREȘ, JUDETUL MUREȘ
Verificat:	Ing. Mihaela Predeșcu	Or.	2020	DISPOZITIVE GENERALE
Expert Tehnic:	Dr. ing. Mihai Predescu	Or.	02	



BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ
POD PE D.J.152A KM 8+316 (9+345.30) PESTE
PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET,
JUDEȚUL MUREŞ.**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu

SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1	INFRASTRUCTURA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2	SUPRASTRUCTURA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3	CALEA PE POD	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.5	ALBIA PARAULUI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE.....	5
4.1	SOLUTIA 1	5
4.2	SOLUTIA 2	7
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	11

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.152A KM 8+316 (9+345.30) PESTE PARAUL BERGHIA, COMUNA PANET, JUDETUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.152A KM 8+316 (9+345.30) PESTE PARAUL BERGHIA, COMUNA PANET, JUDETUL MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari și observații efectuate pe teren;
- standarde și normative;



Drumul județean DJ152A Tg.Mures - Band - Ierusal, pe sectorul cuprins între km 0+930 - 18+855, este un drum asfaltat care traversează Localitățile Sincraiu de Mureș, Nazna, Berghia și Band, pe teritoriul comunei Sincraiu de Mureș, Panet și Band și este în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Panet este o comună în județul Mureș, Transilvania, România. Are în componență cinci sate: Pănet (reședință), Berghia, Cuișd, Hărțău și Sântioana de Mureș.

La intrare în satul Berghia, comuna Panet, drumul județean 152A Tg. Mures-Band traversează la km 8+316 (km 9+345.30) paraul Berghia pe un pod cu 1 deschidere, având lumină de 6.00 m și lungimea totală de 12.20 m.

Schema statică este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu $L=7.00$ m și $h=0.60$ m

Grinzelile monolite sunt solidarizate în sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse cate una pe reazeme și una în camp, iar la partea superioară printr-o placă din beton armat de 20 cm grosime.

Infrastructura podului este alcătuirea din 2 culei masive cu elevații și ziduri înțoarse din beton și beton armat, fundate direct.

Grinziile reazemă direct pe infrastructuri.

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 8.00 m, cu două trotuare pietonale denivelate de cîte 1.00 m fiecare.

Pe pod nu sunt prevăzute parapete direcționale la marginea părții carosabile.

Parapetele pietonale au stâlpii din beton și între stâlpi panouri alcătuită zăbrele din corniere metalice.

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu taluz din pamant în aval pe ambele maluri, iar în amonte cu taluz pereat cu pereu din piatră pe malul drept, iar pe malul stâng cu un zid de sprijin din beton.

Rampele au calea realizată din îmbracaminte asfaltică. Pe rampe nu sunt prevăzute casuri și scări de acces sub pod.

În amonte sunt agățate de pod două conducte metalice cu diametrul de cca. 10 cm. De asemenea se observă o conductă de gaze care este aproape lipită de lisa podului, dar nu este agățată de pod. Albia parafului Berghia nu este amenajată.

Podul a fost construit în anul 1972 și consolidat în anii 2001-2003..

Se apreciază că la data executiei și după reabilitare podul suportă încarcările corespunzătoare clasei I (A13, S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $ag = 0.15$ g, în termeni de valori de vîrf ale accelerării terenului pentru proiectare, ag cu $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar în paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea stării tehnice actuale a podului, a fost efectuată o vizită în teren și au fost înregistrate defectele și degradările existente, în conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” și cu “Manual privind defectele și degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei masive cu elevațiile și ziduri întoarse din beton și beton armat, fundate direct.

La elevațiile culeelor se constată următoarele defecți:

- eflorescente și aspect macroporos, defecți de suprafață ale fetei văzute precum și culoare neuniformă, pete negre, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice și infiltrări puternice.
- segregarea betonului, cuiburi de pietriș, caverne.
- de asemenea se constată afuierea culeelor aproximativ 0,50 m.

Grinziile reazemă direct pe banchetele culeelor



3.2 SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu $L=7.00$ m și $h=0.60$ m

Grinziile monolite sunt solidarizate în sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse câte una pe reazeme și una în camp, iar la partea superioară printr-o placă din beton armat de 20 cm grosime.

Grinziile monolite prezintă defecți și degradări precum:

- fisuri din contractă (neorientate, scurte, superficiale),
- defecți de suprafață ale fetei văzute, aspect macroporos al betonului, infiltrări, carbonatari și eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolației existente;
- zone cu armaturi la vedere, fără strat de acoperire și ruginită;

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 8.00 m, cu două trotuare pietonale denivelate de căte 1.00 m fiecare.

Calea pe pod este realizată din îmbracaminte asfaltică care prezintă în stare bună. Se constată prezența de material solid la marginea partii carosabile între limita îmbracamintii asfaltice și trotuare. De asemenea se constată existența unor straturi suplimentare a îmbracamintii pe pod.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au calea realizata din imbracaminte asfaltica. Pe rampe nu sunt prevăzute casuri si scări de acces sub pod. Acostamentele pe rampe nu sunt profilate ceea ce face dificil accesul pietonilor pe trotuare.

Calea pe rampe se prezintă în stare buna.

În amonte sunt agățate de pod două conducte metalice cu diametrul de cca. 10 cm. De asemenea se observă o conductă de gaze care este aproape lipită de lisa podului, dar nu este agățată de pod.

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia paraului Berghia nu este amenajată. Se constată prezența de vegetație în albie și pe maluri precum și depunerile de material solid. De asemenea se constată coborarea talvegului în zona podului cu cca. 0,50 m.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurările elementelor construcției privind defectele și degradările care au parut de la darea în folosință a lucrării și tinând cont de durata de exploatare de 43 de ani, în conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacitatii de rezistență este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite", indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de apreciere a capacitații portante pentru podurile aflate în exploatare", prin Metoda 'A' de aprecierea reducerii capacitații de rezistență în funcție de gravitatea degradărilor, rezulta faptul că degradarea stratului de beton de acoperire a armaturilor pe suprafețe mari și corodarea armaturilor conduce la reducerea secțiunii de beton a elementelor de rezistență și a caracteristicilor geometrice la încovoiere, se apreciază reducerea capacitații de rezistență a podului ce îl încadrează în clasa II de încarcare(A10;S40), luându-se măsurile corespunzătoare de reabilitare a acestuia pentru readucerea la starea initială.

1. Solutia 1. Consolidarea suprastructurii și a infrastructurilor
2. Solutia 2. Executarea unui pod nou în amplasamentul celui existent

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea suprastructurii și a infrastructurilor

Pentru aducerea podului la parametrii inițiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Desfacerea caii și elementelor aferente (trotuare, parapeti);
- Demolarea consolelor de trotuar existente;
- Turnarea unei placi de suprabetonare peste grinzi existente care să asigure o parte carosabilă de 7.80 m, două trotuare denivelate de 1.00 m fiecare și două lise pentru parapete pietonale;
- Astemarea peste placă de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolației din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea părții carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16 (dacă pe drum stratul de uzură este din MASF și pe pod stratul de uzură va fi tot de MASF);
- montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- Montarea de parapete direcționale;
- Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire încât să permită turnarea plăcii de suprabetonare;
- Amenajarea pe o lungime de minim 10,00 m la capătul podului a părții carosabile și a platformei rampelor de acces la pod pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie).
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- refacerea racordărilor cu terasamente (sferturi de con, aripi și placi de racordare);
- executarea de scări și casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare a albiei sub pod amonte și în aval; lucrări de protecție a talveghului împotriva afilierilor; protecția malurilor în aval și amonte de pod;

Lucrările se vor efectua pe jumătate de cale cu o semnalizare corespunzătoare pe ambele rampe, inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camașuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de încarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu condiția realizării lucrarilor de întreținere conform normelor în vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou în amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzători clasei E de încarcare (A30;V80) și pentru ca circulația să se desfăsoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean înclărat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/Ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul executiei circulația nu se poate desfăsura pe rute ocolitoare de circulație;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevațiile din beton și beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioară prin intermediul unei plăci de suprabetonare din beton armat, care să permită realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulație și două trotuare denivelate cu lățimea utilă de căte 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placă de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolației din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;



- asternerea straturilor cail pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a parti carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lăjme, cotă rosie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi si placi de racordare);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere și montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanța cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzatoare a circulației inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- *Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geotehnic intocmit de o firma autorizata*

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Solutia 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decât în soluția 2, dar dezavantajul unei durate de exploatare mai mica decât în soluția 2.

Solutia 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani în soluția 2 și ridicarea clasei de încarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decât soluția 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar beneficiarul poate opta să realizeze oricare din cele 2 soluții propuse.

Indiferent de soluția aleasă de beneficiar, dacă lucrările nu încep imediat trebuie să se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A PODULUI EXISTENT, prin executarea următoarelor lucrări:

- Degajarea albiei în zona podului
- Montare de parapet de siguranță;
- Montarea de indicatoare de restricție de tonaj (40t).

Se atrage atenția că nerealizarea lucrărilor de punere în siguranță, mai sus menționate, pune în pericol siguranța circulației pe pod.

Până la începerea lucrărilor de reabilitare este necesară de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuierilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica în care se află podul de pe POD PE D.J. 152A, KM 8+316 (9+345.30) PESTE PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obținut urmatorii indici de calitate:

- | | |
|---|--------|
| - indicele de calitate pentru starea tehnica | Ci=10 |
| - indicele de calitate al caracteristicilor funcționale | Fl=20 |
| - indicele total de stare tehnica | Ist=30 |

În conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se încadrează în **Clasa stării tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive într-o stare avansată de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului și înlocuirea unor elemente ale acestuia.



Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot să aibă drept consecință degradarea peste nivelul actual al structurii.

FEBRUARIE 2020

dr. ing. Mihai Ioan Predescu

EXPERT TEHNIC atestat MDRT



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6



Foto 7



Foto 8

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de artă		Pod		
2	Obiectivul traversat		Parcul Berghia		
3	Localitatea cea mai apropiată		Berghia Comuna Panet		
4	Clasa tehnică, categoria, numărul drumului pe care este amplasat, poziția kilometrică		IV	DJ	152 A 9+345,3
5	Anul construcției / Anul ultimei reparații capitale		1972	2003	
6	Clasa de încarcare		I		
7	Tipul podului, după schema statică de rezistență, a modului de execuție, oblicitate				
	- după schema statică a structurii de rezistență		Grinzi simplu rezemate		
	- după modul de execuție		Poduri monolite		
	- oblicitate		Normal		
	- după traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatră, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton simplu	
	Elevatii			Beton simplu	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
	Elevatii			Nu e cazul	
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistență		Beton armat		
	Elemente de rezistență care susțin calea		Beton armat		
9	Lungimea totală a podului / Numar de deschideri		12.20	1	
	Numarul de deschideri și lungimea lor		7		
10	Latimea caii (părtea carosabilă + trotuar)		8.00	1.00	1.00
	Numarul de grinzi în secțiune transversală		4 grinzi monolite		



	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii




		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	Ipsa	
17	Parapeti pietonali	Metalici	
18	Parapeti de siguranta	Lipsa	
19	Racordari cu terasamentele	Combinante	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Pereu din piatra amonte si zid de sprijin din beton in aval	
21	Lipsa de estetica a incadraril podului in mediu inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa marcapelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc in totalitate	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Neasigurata	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Necorelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
27	Rezemare incorrecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de rezem	Corect	
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretaoze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C3 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorrecta a grătarelor guriilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de rezem in globate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sfeturi de con afumate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fara de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat 1b.p.	8	8	6			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat 4b.p.	8	8	7			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	0	8			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrustata).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					0	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	6	0			
13.	Coroziunea avansata a staluilui metallic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					5	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularca la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	8	8			
17.	Defecte de suprafata ale fetelui vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2-Pentru C3	4	4	2			
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovinti in circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice

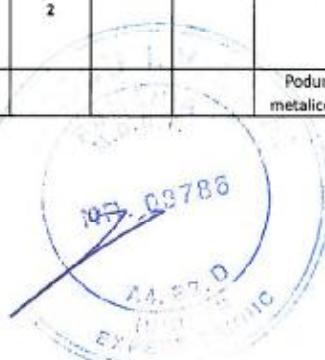

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformația mari (sage și) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonului și/sau coroziunea armăturii) parapetului, dislocarea stațipului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					4	
21.	Degradația sau dislocația bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					5	
22.	Degradația malurilor și modificări de albie: - rupește malurile, modificarea în plan a traseului cursului apel; - depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				6		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - apărare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 5 - 8 7 - 9				4		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Deni/velari ale calii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refuri, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuleri, tasari sau impingerere pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), apar la de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de boltă pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren freat, cordarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tachei tor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatii realizate din stalpi in continuare coloane/or Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil surgereapelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolai trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzineteilor Amenajarea necorespunzatoare a acestela.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpani si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0				
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					0	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nururi, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea toielor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometriile generale necorespunzatoare in	9 - 2				2	2	



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie							
43.	Inclinarea pendullor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7			0			
44.	Infiltrari, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltrări vizibile la intrădos, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile bolhite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de apărare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ele unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 [Pentru lipsa] 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				8		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului;	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizii de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apel sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			0			Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor santurilor pereante de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura ce pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	0	8				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuirea locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte			0	5		
56.	Necontacti intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancrajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltrati de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incorrecta a elementelor componente ale aparatelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale supructurii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			3			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele supructurii.	4 - 5	5	5				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	4-5 6 - 7 6 - 7					6	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavale sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4						0
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grev deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8						0
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6						0
67.	Segregarea betonului, culburi de piatră, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	0	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	0		0			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliată.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau prof.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradaarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziți etc.) reducerea secțiunii acestora.	Reducere secțiune: < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradaarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea culorilor de prindere in cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	5 - 8	0					
81.	Degradaarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarilor lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradaarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabile.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spaghetturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau mozelor.	5 - 7			0			
90.	Degradaarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea secțiunii: < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata: < 30% - 3-4 > 30% - 5-6				0		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						D
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotonda).	3 - 4						D
94.	Degradarea sau lipsa longinei apara-roata sau a longinelor de trotuar.	3 - 4						D
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						D
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						D
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						D

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

8

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

8

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

9



C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau explicatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acestela.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (reorientate, scurte, superficiale), facintarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tenculala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 -6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpanie si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culcarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
56.	Neetanaseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 5		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastucturii.	4 - 5	5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		



78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montariilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinzilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

8

C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrare in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	



	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalte de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60 % - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

C₂ =



C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate în praf și murdarie, nefunctionarea corespunzătoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem și/sau împiedicarea deformatiilor din temperatură și contractie ca urmare a deplasării infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil și/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	6	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite și/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	7	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina și/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele întinse sau sub tensiune (suruburi de înaltă rezistență, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului și a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului și a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafața ale fetei vazute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasări ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea pamântului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli	5 - 6 7 - 8		




30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil surgereea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesre din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C	Zonare conf. norm. P100-92	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh $< 1 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $< 2 \text{ m}$ la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh $> 2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $> 4 \text{ m}$ la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3	3	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzatoare).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzatoare 6 - 8 Infiltratii, fisuri		



71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabila.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

$C_3 =$

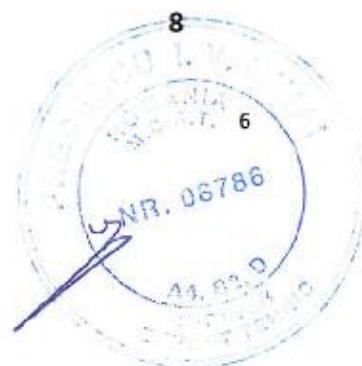

C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	6	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - apărare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9	4	
47.	Lipsa lucrarilor de apărare maluri și/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor	8	
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protecție a taluzurilor, scăriilor de acces, casiurilor sănătăților perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasă, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasă	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului în zona podului, adâncirea talvegului și afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locală (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundații directe și Dh < 2 la fundații indirecte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundații directe și Dh = 2÷4 m la fundații indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundații directe și Dh > 4 la fundații indirecte	5	
69.	Spatiul liber sub pod și/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalațiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		


C₄ =

8



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte C5 (%)	Obs.
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorrecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp		
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5	5	
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4	4	
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5	5	
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acestora.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5		
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3	3	
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	6	

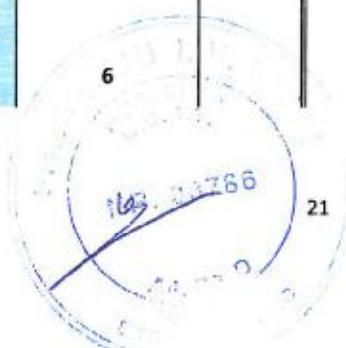

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de răcordare	6 - 7		
63.	Rosturi decolmatate (în cazul îmbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (rotunjire, slefuire) sau a îmbracamintii din beton de ciment.	3 - 4		
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație grav deteriorate, blocarea deplasării din zona rostului.	7 - 8		
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzătoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate în plan orizontal și/sau vertical.	5 - 6		
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafața afectată < 30% - 3-4 > 30% - 5-6		
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6		
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnărie ecarisată sau semirotonda).	3 - 4		
94.	Degradația sau lipsa longrinei apără-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4		
95.	Degradația sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6		
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6		
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5		

C₅ =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m				L = 26-100 m				L > 101 m	
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	0	0	1	2	3	0	4	5
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corecta cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	12.20		
Latime pod	8.00		
Cu spatiu de siguranta	1		
Fara spatiu de siguranta	0		
Nu corespunde latimii	0		



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
 Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
3	Beton precomprimat	Alte categorii	-	3	5	6	7	8
		Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
în cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
și fasii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

17

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

5



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 20$$

Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 10$$

Indicele de stare tehnica generala



$$I_{ST} = \quad 30$$





BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara:	Experția tehnică	Faza proiectare:
	—	PODPE DJ 152 KM 8+316 (9+345.30) PESTE PAJUL BERGHA, ÎN LOCALITATEA PANEȚ, JUDEȚUL MUREȘ	EXPERTIZA TEHNICA
Releuat:	Ing. Nicolae Pascariu	Data:	Planșă nr.:
Verificat:	Ing. Mihaela Predescu	2020	PLAN AMPLASAMENT
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predescu		01

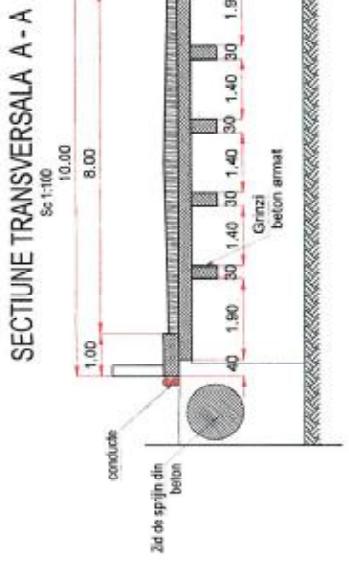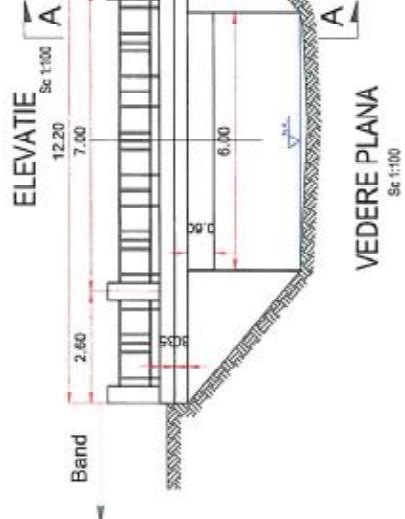

**CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30, S60)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13, S40)
ANUL CONSTRUCȚIEI: 1972, LARGIT 2001-2003**

BENEFICIAR: Consiliul Județean Mureș		Scara: 1:250	Pod PE C.152A ON 8-316 (9-345-30) PIETE PARAHIL BERGHEA, IN LOCALITATEA PANET, JUDEȚUL MUREŞ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
	IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS <small>INTERNAȚIONALĂ SRL ROMÂNIA</small>			Plansa nr.: 02
Relevarat:	✓ Ing. Nicolae Pascaru		Data: 2020	DISPOZITIVE GENERALE
Verificat:	✓ Ing. Mihaela Fredeșcu			
Expert Tehnic:	✓ Dr. Ing. Mihai Predescu			

Parau Beret

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ

**POD PE D.J.152A KM 11+136 (11+088.70) PESTE
PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET,
JUDETUL MUREŞ.**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	4
3.2	SUPRASTRUCTURA.....	4
3.3	CALEA PE POD	4
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	4
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE.....	5
4.1	SOLUTIA 1	5
4.2	SOLUTIA 2	7
5	CONCLUZII.....	8
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	10

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.152A KM 11 + 136 (11+088.70) PESTE PARAUL BERGHIA, COMUNA PANET, JUDETUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti



1.3. BENEFICIAR

CONCILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.152A KM 11 + 136 (11+088.70) PESTE PARAUL BERGHIA, COMUNA PANET, JUDETUL MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul județean DJ152A Tg.Mures - Band - Iernut, pe sectorul cuprins între km 0+930 - 18+855, este un drum asfaltat care traversează Localitățile Sincraiu de Mureș, Nazna, Berghia și Band, pe teritoriul comunei Sincraiu de Mureș, Panet și Band și este în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Panet este o comună în județul Mureș, Transilvania, România. Are în componență cinci sate: Pănet (reședință), Berghia, Culeșd, Hărtău și Sântioana de Mureș.

În satul Berghia, comuna Panet, drumul județean 152A Tg. Mures-Band traversează la km 11+136 (km 11+088.70) paraul Berghia pe un pod cu 1 deschidere și lungimea totală de 13.00 m.

Pe zona centrală deschiderea este de 7.00 m, iar pe zonele marginale deschiderea este de 12.00 m.

Schema statică este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuita, in secțiune transversala, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu L= 8.00 m si h=0.75 m , iar pe zonele marginale podul s-a largit cu doua dale din beton armat cu console de trotuar cate una pe fiecare parte a structurii existente

Grinzelile monolite sunt solidarizate in sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse cate una pe reazeme si una in camp, iar la partea superioara printre o placă din beton armat de 20 cm grosime, executata odata cu datele.

Infrastructura podului este alcătuita din 2 culei masive din beton armat, fundate direct

Grinzelile reazemă direct pe infrastructuri.

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7.80 m, cu doua trotuare pietonale denivelate de catre 1.00 m fiecare.

Pe pod sunt prevăzute parapete direcționale la marginea părții carosabile și parapete pietonale din teava metalica rotunda.

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu sferturi de con pereate cu pereu din beton

Rampele au calea realizata din imbracaminte asfaltica. Pe rampe nu sunt prevăzute casieri și scări de acces sub pod.

Pe rampe sunt prevăzute casieri și scări de acces sub pod.

Albia paraului Berghia nu este amenajata

Podul a fost construit in anul 1972 si reabilitat intre anii 2001-2003 si se apreciază ca la data reabilitării podul suporta incarcările corespunzătoare clasei I (A 13, S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $a_g = 0.15$ g, în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, a_g cu IMR=225ani și 20% probabilitate de depășire in 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar in paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni tehnice pentru

stabilirea starii tehnice a unui pod" si cu "Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea metodelor de remediere" (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei masive, fundate direct.

La elevațiile culeelor se constată următoarele defecte:

- o eflorescente si aspect macroporos, defecte de suprafață ale fetei văzute precum si culbare neuniforma, pete negre, aspect prăfuit, imperfecții geometrice si infiltrări puternice.

Grinziile reazemă direct pe banchetele culeelor

3.2 SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 4 grinzi din beton turnate monolit cu $L=8.00$ m și $h=0.75$ m , iar pe zonele marginale podul s-a largit cu două dale din beton armat cu console de trotuar cîte una pe fiecare parte a structurii existente

Grinziile monolite sunt solidarizate în sens transversal prin antretoaze din beton armat dispuse cîte una pe reazeme si una in camp, iar la partea superioara printr-o placă din beton armat de 20 cm grosime, executată odata cu datele.

Grinziile monolite prezintă defecte si degradări precum:

- o fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
- o defecte de suprafață ale fetei văzute, aspect macroporos al betonului, infiltrări, carbonatari si eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolatiei existente;

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 7.80 m, cu două trotuare pietonale denivelate de cîte 1.00 m fiecare.

Calea pe pod este realizată din îmbracamîntă asfaltică care prezintă fisuri si crăpaturi. Se constată prezența de material solid la marginea partii carosabile.

Parapetul pietonal metalic din teava rotundă si parapetul de siguranta a circulației sunt montate pe toata lungimea podului, au zone de deformatii in plan vertical si prezinta urme de rugina.

Lipsa dispozitivului de acoperire a rostului, a elementelor de etansare, infiltrării in zona rostului.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Calea pe rampe prezintă denivelări si degradări.

In aval este agatat de pod o conductă de gaze.

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia paraului Berghia nu este amenajata. Se constata prezenta de vegetatie in albie si pe maluri precum si depunerile de material solid. Se constata tendinta de rupere a malurilor.

De asemenea se constata coborarea talvegului in zona podului cu cca. 0,50 m.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiei privind defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 43 de ani, in conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Se apreciaza ca podul suporta incarcarile clasei I (A13, S60)

1. **Solutia 1. Reabilitarea caii si elementelor aferente, refacerea racordarilor cu terasamentele si amenajarea albiei in zona podului**
2. **Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent**

4.1 SOLUTIA 1

Reabilitarea caii si elementelor aferente, refacerea racordarilor cu terasamentele si amenajarea albiei in zona podului

Pentru aducerea podului la parametrii initiali corespunzatori clasei I de incarcare (A13;S60) si pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum județean inadmat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Desfacerea caii si elementelor aferente (trotuare, parapeti);
- Realizarea stratului suport al hidroizolatiei;
- Astenerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatieri (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;



- montarea de borduri la marginea părții carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- Montarea de parapete direcționale;
- Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire incat sa permită turnarea plăcii de suprabetonare;
- Amenajarea pe o lungime de minim 10,00 m la capătul podului a părții carosabile si a platformei rampelor de acces la pod pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie).
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- refacerea racordărilor cu terasamente (sferturi de cor, aripi si placi de racordare);
- executarea de scări și casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare a albiei sub pod amonte si in aval;
- Stabilizarea talvegului impotriva afuierilor sub pod, in aval si amonte de acesta;
- protecția malurilor in aval si amonte de pod;

Lucrarile se vor efectua pe jumătate de cale cu o semnalizare corespunzătoare pe ambele rampe, inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute in solutia 1, se va face o verificare daca secțiunea libera sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse in Solutia 1 mentin podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de incarcare (A13; S60) si vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul executiei circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevații din beton și beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioară prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care să permită realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulație și două trotuare denivelate cu lățimea utilă de căte 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placă de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolației din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16 (dacă pe drum stratul de uzură este din MASF și pe pod stratul de uzură va fi tot de MASF);
- montarea de parapete direcționale și pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație noi, ce vor fi de tip etans și vor fi adaptate formei și marimii rosturilor de dilatație realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile și a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi și placi de racordare);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări și casieri pe zona de racordare pod-rampe;

- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcapozitiei rutiere si montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanță cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii.

Note:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarilor din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geotehnic intocmit de o firma autorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Solutia 1 are avantajul unor costuri mai mici de realizare decat in solutia 2, dar dezavantajul unei dure de exploatare mai mica decat in solutia 2.

Solutia 2 are avantajul unei dure de 100 ani fata de 30 ani in solutia 2 si ridicarea clasei de incarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 1, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrările nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANȚA A PODULUI EXISTENT, prin executarea urmatoarelor lucrari :

- Protectia malurilor in zona sferturilor de con

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuierilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 152A, KM 11+136 (11+088.70) PESTE PESTE PARAUL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANET, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=11
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=20
- indicele total de stare tehnica	Ist=31

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului si înlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6



Foto 7



Foto 8

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de arta		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul Berghia		
3	Localitatea cea mai apropiata		Berghia Comuna Panet		
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica		IV	DJ	152 A 11+088,7
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale		1972	2003	
6	Clasa de incarcare		I		
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate				
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Dala simplu rezemata		
	- dupa modul de executie		Poduri monolite		
	- oblicitate		Normal		
	- dupa traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton simplu	
		Elevatii		Beton armat	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii		Nu e cazul	
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistenta		Beton armat		
	Elemente de rezistenta care sustin calea		Beton armat		
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		13.00	1	
	Numarul de deschideri si lungimea lor		7.00		
10	Latimea cail (partea carosabila + trotuare)		7.80	1.00	1.00
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		4 grinzi monolite zona centrala si doua dale monolite (zona marginala)		



	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa	
17	Parapeti pietonali	Metalici	
18	Parapeti de siguranta	Metalici de tip usor	
19	Raccordari cu terasamentele	Sferturi de con	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Lipsa	
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cal ferate electrificate.	Lipsesc in totalitate	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Neasigurata	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarita unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Necorelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
27	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatoarelor de rezem	Corect	
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%	




II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravantuirii etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incota a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sferturi de con asfilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	0	0	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	0	0	0			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	0			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	0	0			
10.	Bolți cu degradări avansate (crăpături pe zone mari, aparitia ce striviri).	5 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrișita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					3	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crăpături orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	0	0	0			
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de ineditre.	5					5	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	5 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crăpături, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	0	0	0			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deformații locale ale pieselor datorita loviturii in circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	3 - 9	0					
20.	Degradația (betonului și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradație sau dislocația bordurilor.	2 - 3					0	
	Lipsă sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	4 - 5						
22.	Degradații ale malurilor și modificări ale albiei: - rupearea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apel;	7 - 9				6		
	- depuneri de material solid, prezența unor obstacole, vegetație în albie	4 - 7						
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		

Nr. ort. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale calii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						6
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuleri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
25.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparicii de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren fretat, corodarea aparatelor de rezem metalice.	5 - 6						
	Ruperea tacheilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduri	7 - 8			0			
30.	Desaxari ale coloanelor fata de eleveatiile realizate din stalpi in continuarea coloanei or Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil sturzarea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolelor trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzineteilor Amenajarea necorespunzatoare a acestelui.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezinta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	0	0	0			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falintarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0			
	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falintarea sau exfolierea acestelui.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5						5
38.	Fisuri si/sau crapaturi la intradusul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradusul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambojul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	7 - 9						2

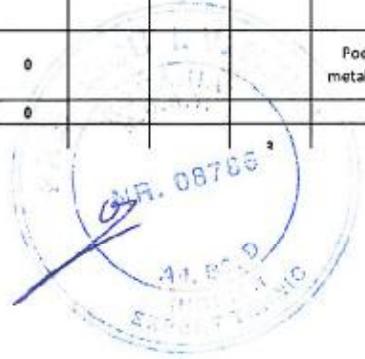

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3						
43.	inclinarea pendular, neconcordanta cu temperatura ambientala.	5 - 7			0			
44.	infiltrari, eflorescențe și podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsă sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	infiltrări vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de apărare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				8		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					6	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta ape sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			0			Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor santurilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe cale.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	0	0				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuirea locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 3+2 m la fundatii directe si Dh =2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte			0	5		
56.	Neetansitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltrati de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatoarelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			3			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6 - 7 6 - 7					5	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita corozioniilor metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavelle sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefulire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					0	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					0	
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	0	0			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatii libri (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	0		0			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradaarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea culelor de prindere in cazul grinzilor alcătuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradaarea podinei de rezistenta (mucegal, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradaarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapi de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoiuri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palie instabila.	5 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradaarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30% - 5-6					0	

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderere elementelor ce alcătuiesc podina de urzură (lemnarie ecărâtă sau semirotondă).	3 - 4						0
94.	Degradaarea sau lipsa longinilor apără-roată sau a longininelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degradaarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea mălnii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

8

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau eripi.

7

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

8

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8


C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 și C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se referă numai la beton nu și la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradecul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
56.	Neetanaseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		

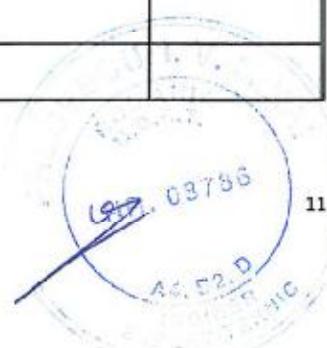

78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de urși, solidarizari necorespunzătoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane și scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea culelor de prindere în cazul grinzelor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

8

C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acestela.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltrare, eflorescențe și podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsă sau deteriorarea hidroizolației	Pentru suprafețe: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protecției anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniformă, maturi, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafața elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetației pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a secțiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, ciuburi de pietris, caverne.	5 - 6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistență (mușeagă, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafețe: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60 % - 9 - 10		
82.	Podina de rezistență cu tendința de ridicare, denivelată datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistență lipsă sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

$$C_2 =$$



C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice.	5 - 6		
	Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	7 - 8		

30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), fiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C	Zonare conf. norm. P100-92	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh $< 1 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $< 2 \text{ m}$ la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh $= 1\frac{1}{2} \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $= 2\frac{1}{2} \text{ m}$ la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh $> 2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $> 4 \text{ m}$ la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3	3	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		



71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9	
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4	
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6	
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6	
87.	Palee instabila.	6 - 8	
88.	Lipsa sau degradarea spaghetei (unde sunt necesare).	4 - 6	
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7	
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii: < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10	

$$C_3 =$$

7

6



C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	6	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor	8	
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte	5	
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =

8



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (%)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	3	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5	5	
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8	6	
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	5	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3	3	
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	6	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celealte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	5	



	-tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	6 - 7	
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4	
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	
91.	Lipsa sau degradarea podinel de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6	
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6	
93.	Desprinderea elementelor ce alcataiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).	3 - 4	
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4	
95.	Degradarea sau lipsa podinel de trotuar.	4 - 6	
96.	Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5	

C₅ =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m			L = 26-100 m			L > 101 m			
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta		
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainlătare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	13.00		
Latime pod	7.80		
Cu spatiu de siguranta	1		
Fara spatiu de siguranta	0		
Nu corespunde latimii	0		

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
3	Beton precomprimat	Alte categorii	-	3	5	6	7	8
		Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
în cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie și fasii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

17

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

5



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfăcătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 20$$


Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 11$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad 31$$




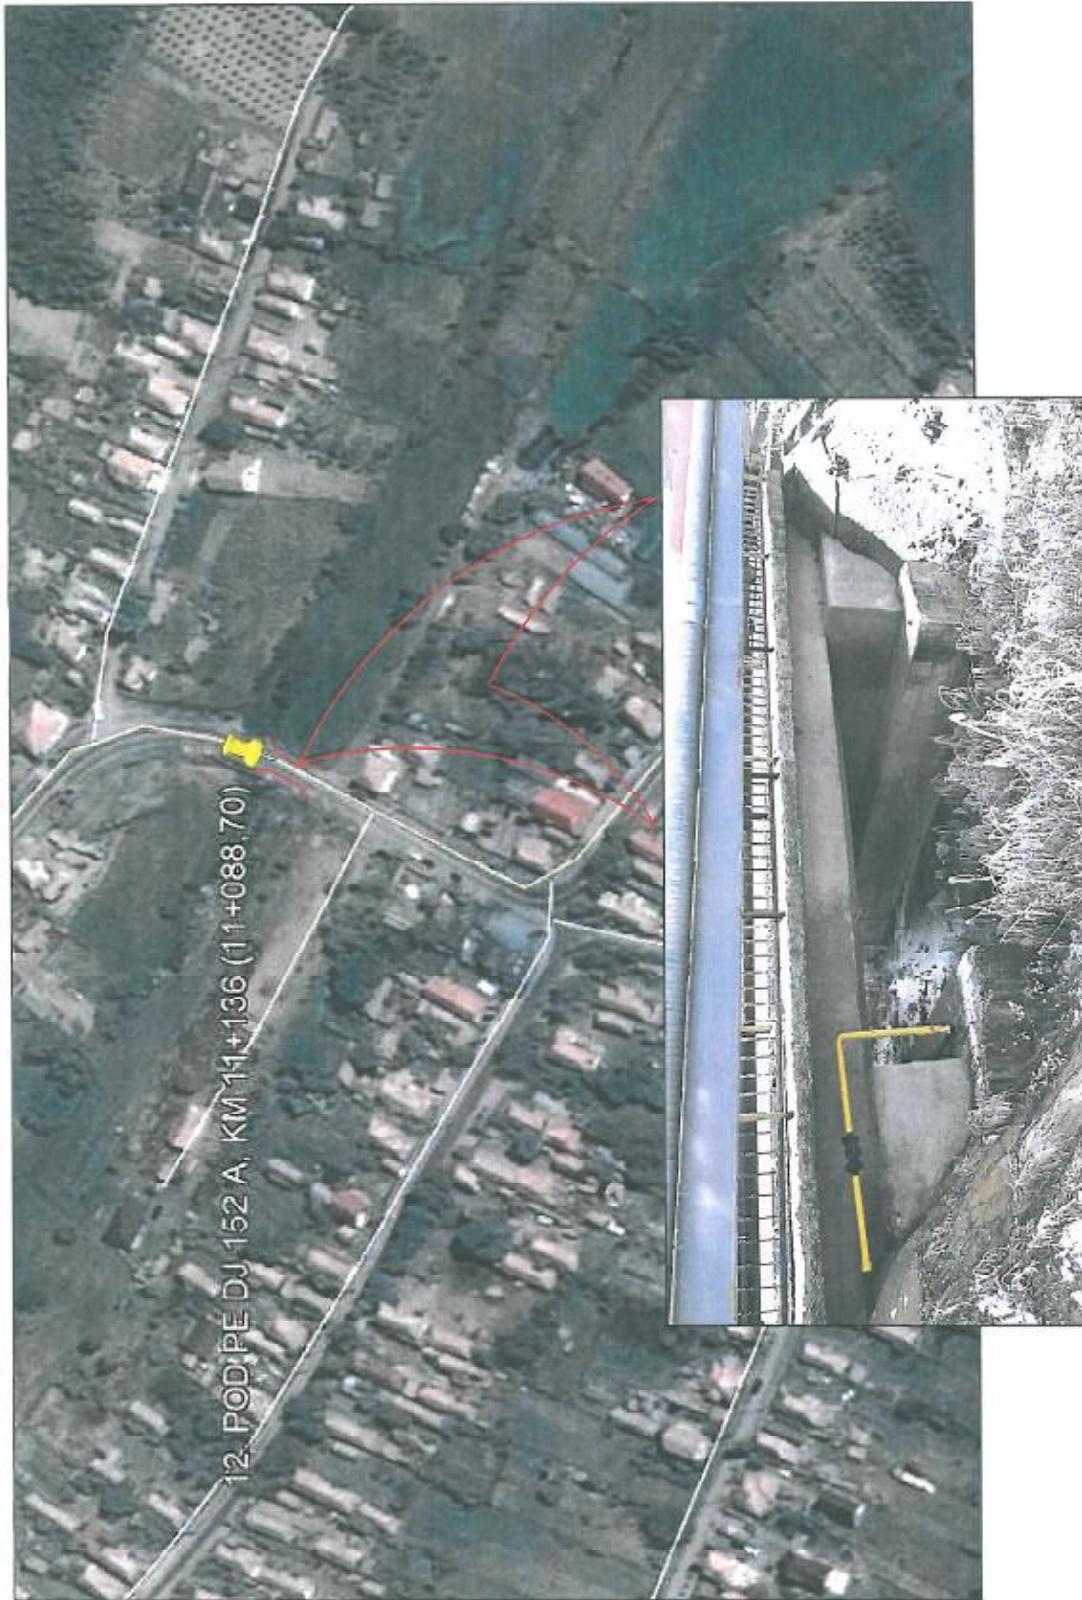


BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

 IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: —	Expertiza tehnică POD PE DU 152 A, KM 11+136 (11+088,70) FESTE PARAUL IBERGHA, ÎN LOCALITATEA PASENI, JUDEȚUL MUREȘ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA Plașa nr.: 01
Relevat: ✓ Ing. Nicolae Paszaru	Data: 2020	PLAN AMPLASAMENT	
Verificat: ✓ Ing. Mihaela Predescu			
Expert Tehnic: Dr. Ing. Mihai Predescu			


SECTIUNE TRANSVERSALA A-A

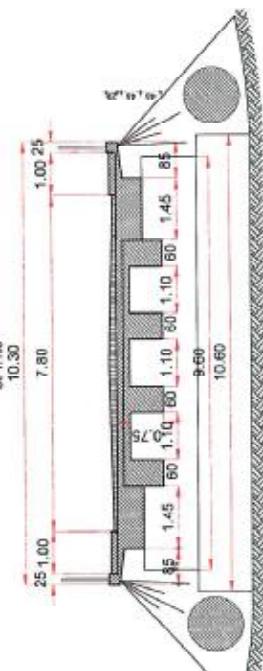

ELEVATIE

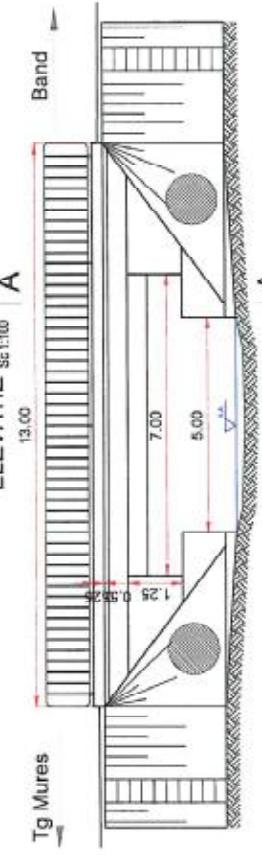

VEDERE PLANA

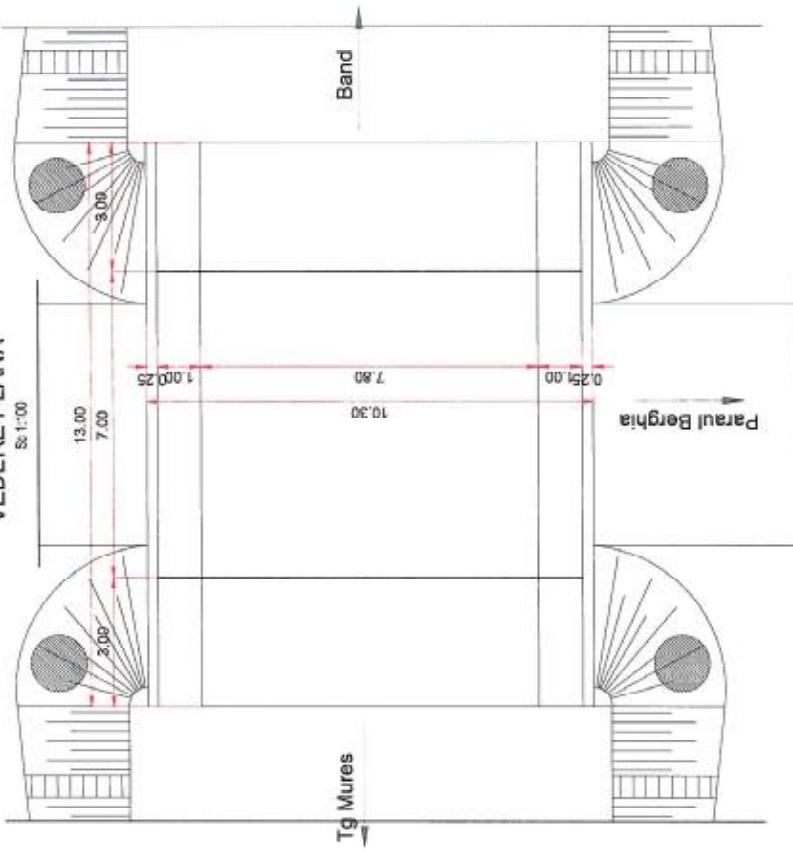

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUTIE (A30.560)
ANUL CONSTRUCTIEI: 1972, LARGIT 2001-2003

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:250	Expertiza tehnică POD PE D112A KM 1+136 (11+06 30) PESTE PARALEL BERGHIA, IN LOCALITATEA PANCIU, JUDEȚUL MUREȘ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	Ing. Nicolae Pasariu	Data:	Plansa nr.: 02
Verificat:	Ing. Mihai Predescu	DISPOZITIVE GENERALE	
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predescu		

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ
POD PE D.J. 151 A, KM 0+142 (0+160) PESTE PARAUL
DE CAMPIE, IN COMUNA ZAU DE CAMPIE,
JUDETUL MURES**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

PIESE DESENATE

1. PLAN AMPLASAMENT
2. RELEVEU POD EXISTENT – DISPOZITIE GENERALA

FEBRUARIE 2020

*Expertiza tehnica : POD PE D.J. 151A, KM 0+142 (0+160) PESTE PARAUL DE CAMPIE, COMUNA ZAU DE
CAMPIE, JUDETUL MURES*



LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1 GENERALITATI.....	2
1.1. DENUMIREA LUCRARII	2
1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3. BENEFICIAR	2
1.4. AMPLASAMENT.....	2
2 SITUATIA EXISTENTA.....	2
3 STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1 INFRASTRUCTURA	3
3.2 SUPRASTRUCTURA	3
3.3 CALEA PE POD	4
3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE	4
3.5 ALBIA PARAULUI	4
4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE.....	5
4.1 SOLUTIA 1	5
4.2 SOLUTIA 2	6
5 CONCLUZII.....	8
6 REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	10

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.151A KM 0+142 (0+160) PESTE PARAUL DE CÂMPIE, COMUNA ZAU DE CÂMPIE, JUDEȚUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PEIESI SRL IASI

1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.151A KM 0+142 (0+160) Peste Paraul de Câmpie, Comuna Zau de Câmpie, Județul Mureș.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari și observații efectuate pe teren;
- standarde și normative;



Drumul județean DJ151A Saulia - Band, pe sectorul cuprins între km 0+000 - 20+100, este un drum asfaltat care traversează localitățile Saulia, Grebenișu de Câmpie, Marasesti și Band și este în administrarea Consiliului Județean Mureș.

În satul Bujor, comuna Zau de Câmpie, drumul județean 151A Saulia-Band traversează la km 0+142 (km 0+160) Paraul de Câmpie pe un pod cu 1 deschidere de 14.00 m și lungimea totală de 22.60 m.

Schema statică este grinda simplu rezemată

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 9 grinzi din beton precomprimat (fasii cu goluri) cu $L = 14.00$ m și $h=0.82$ m. Fâșile cu goluri sunt solidarizate în sens transversal prin două antretoaze de capăt cu grosimea de 60 cm fiecare

Grinzelile (fâșile cu goluri) reazemă direct pe infrastructură

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 6.00 m, și două trotuare pietonale de cale 1.00 m fiecare. Pe pod sunt prevăzute parapete direcționale montate pe lise la marginea exterioară a trotuarelor.

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu ziduri de sprijin (aripi) din beton în amonte și cu sferluri de con în aval.

Pe rampe nu sunt prevăzute casii și scări de acces sub pod.

Podul este amplasat în aval unei ecluze care face legătura între două lacuri.

Podul a fost construit în anul 1973 și se apreciază că la data execuției podul suportă încarcările corespunzătoare clasei I (Al3, S60).

Podul este amplasat pe un drum de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $a_g = 0.15$ g. În termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, a_g cu IMR=225ani și 20% probabilitate de depășire în 50ani.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea stării tehnice actuale a podului, a fost efectuată o vizită în teren și au fost înregistrate defectele și degradările existente, în conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” și cu “Manual privind defectele și degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive, fundate direct.

La elevatiile culelor se constată următoarele defecte și degradări:

- eflorescente și aspect friabil, defecte de suprafață ale fetei văzute precum culoare neuniformă, pete negre, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice și infiltrări puternice.
- segregarea betonului.
- Grinzile reazemă direct pe banchetele culelor
- Sferurile de con din aval și-au pierdut forma inițială, în prezent fiind degradate aproape în totalitate. Zidurile de sprijin din amonte se află într-o stare bună.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Suprastructura este alcătuită, în secțiune transversală, din 9 grinzi din beton precomprimat (fasii cu goluri) cu $L = 14.00$ m și $h=0.82$ m. Fâșii cu goluri sunt solidarizate în sens transversal prin două antretoaze de capăt cu grosimea de 60 cm fiecare. Fâșii cu goluri prezintă degradări precum:

- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

- o defecte de suprafață ale fetei văzute, aspect macroporos al betonului, infiltrări, carbonatari și eflorescente puternice din cauza lipsei sau degradării hidroizolatiei existente;
- o zone cu beton cu aspect friabil și armaturi la vedere, fără strat de acoperire și ruginite;

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 6.00 m, și două trotuare pietonale de cale 1.00 m fiecare, în prezent la nivelul imbracamintii asfaltice de pe pod (datorită straturilor succese turnate pe pod).

Se constată prezența de material solid (pământ) la marginea părții carosabile și pe toată suprafața trotuarelor. Rosturile de dilatație sunt blocate la nivelul caii și a fâșilor cu goluri (nu există dispozitive de acoperire a rosturilor).

Calea pe pod este realizată din imbracaminte asfaltică care prezintă fisuri, faiantari, valuri și gropi.

Se constată prezența de material solid și a vegetației la marginea partii carosabile.

Lisele parapetului prezintă imperfecțiuni geometrice, beton degradat și armaturi fără strat de acoperire ruginite.

Parapetul metalic de siguranță prezintă suprafete mari cu rugina, deformații în plan vertical și orizontal, precum și panouri lipsă.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Pe rampe nu sunt prevăzute casuri și scări de acces sub pod.

Acostamentele sunt neprofilate și se constată depunere de material solid.

Calea pe rampe este din imbracaminte asfaltică și prezintă denivelări, fisuri, crăpături și gropi.

Pe lisele de parapet sunt agățate o conductă de gaze în amonte, iar în aval sunt agățate două conducte cu diametrul de cea. 10 cm fiecare și un cablu pentru telecomunicații.

3.5 ALBIA PARAULUI

Podul este amplasat în avalul unei ecluze și traversează Paraul de Câmpie într-o zonă de legătură între două lacuri.



Albia Paraului de Câmpie are protejate malurile în amonte cu ziduri de sprijin din beton până la eclusa. Se constată prezența de vegetație în albie și pe maluri precum și depunerile de material solid sub pod.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiei privind defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 43 de ani din informatiile beneficiarului si 60 de ani urmare observatiilor la lucrare , in conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit", indicativ CD 138/2010- Anexa 3, - "Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in exploatare", prin Metoda "A" de aprecierea reducerii capacitatii de rezistenta in functie de gravitatea degradarilor, rezulta faptul ca starea avansata de degradare a suprastructurii si depasirea duratei de exploatare a fasilor (42 ani), reduce capacitatea de rezistenta a podului si il incadreaza in clasa II de incarcare(A10;S40), luandu-se masuri urgente de consolidare a acestuia pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta.

1. **Solutia 1: Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea sunrasturii**
2. **Solutia 2: Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent**

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea sunrasturii

Pentru aducerea podului la parametrii initiali corespunzatori clasei I de pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judeajan incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobatate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unei variante provizorie cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate desfasura pe rute ocolitoare de circulatie; Demontarea tablierului existent;
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire si camasuirea acestora astfel incat sa permita montarea unei suprastructuri noi ce asigura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare denivelate de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapete pietonale; Amenajarea corespunzatoare a unei banchete in vederea rezemarii corecte a unei suprastructuri noi precum si pentru montarea de opritori antisismici;
- Realizarea si montarea unui tablier nou (din beton sau metalic) pe culeale existente latite si consolidate care sa permita un gabarit de libera trecere la nivelul caii de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea -

Gabarite), corespunzatoare unui drum judetean de clasa tehnica IV; Tumarea peste tablier a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 10cm si lise pentru parapet;

- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8; montarea de borduri la marginea partii carosabile; asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BA 16; montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat; Montarea de parapele directionale noi;
- Montarea de dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- Amenajarea pe o lungime de aprox. 25 m la capatul podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie).
- montare parapele directionale pe rampe (unde este necesar); executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe; lucrari de degajare a albiei sub pod si in aval; protectia malurilor in aval si amonte de pod;
- Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camașuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50 cm deasupra talpii fundației existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant;
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Soluția 1 vor asigura circulația pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioadă de minim 30 ani, cu condiția realizării lucrarilor de întreținere conform normelor în vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Executarea unui pod nou în amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzători clasei E de încarcare (A30;V80) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnica IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și

modernizarea drumurilor* aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul execuției circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevațiile din beton și beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care să permită realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulație și două trotuare denivelate cu lățimea utilă de cale 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolației din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea părții carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din MASF și pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete direcționale și pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație noi
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10.00 m, de la capetele podului, a părții carosabile și a platformei acestora pentru racordarea (lățime, cotă roșie);
- refacerea racordărilor cu terasamente (sferturi de con, aripi și placi de racordare)
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări și casiuiri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare a albiei sub pod, în amonte și în aval;
- realizarea marcajelor rutiere și montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod și rampe în concordanță cu elementele geometrice ale drumului existent. Pe timpul execuției podului nou, circulația se va desfășura pe rute ocolitoare sau pe o variantă provizorie de circulație cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzătoare a circulației inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

- La întocmirea documentației tehnice pentru podul nou se vor avea în vedere următoarele :

- Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentații tehnice de execuție, întocmită de o firma de specialitate.
- Lungimea acestuia va fi stabilită în urma dimensionării din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Cota de fundare și tipul fundațiilor podului vor respecta recomandările Studiului Geotehnic întocmit de o firma autorizată.

Lucrările propuse în Soluția 2 vor asigura circulația pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioadă de minim 100 ani, cu condiția realizării lucrărilor de întreținere conform normelor în vigoare.

5 CONCLUZII

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe D.J.151A Km 0+142 (0+160) peste Paraul de Câmpie, Comuna Zau de Câmpie, Județul Mureș.

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=12
- indicele de calitate ai caracteristicilor funktionale	Fi=17
- indicele total de stare tehnica	Ist=29

In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive care se afla într-o stare avansată de degradare fiind necesare lucrări de reabilitare a podului și înlocuirea unor elemente ale acestuia.

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Soluția 1 are avantajul unor costuri mai mici de realizare decât în soluția 2, dar dezavantajul unei durate de exploatare mai mica.

Soluția 2 are avantajul unei durate de 100 ani fata de 30 ani în soluția 1 și ridicarea clasei de încarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decât soluția 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Soluția 1, dar beneficiarul poate opta să realizeze oricare din cele 2 soluții propuse.

Indiferent de soluția aleasa de beneficiar, daca lucrările nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANȚA A PODULUI EXISTENT, prin executarea următoarelor lucrări:

- Montare de parapet de siguranță;
- Montarea de indicatoare de restricție de tonaj (40t).

Se atrage atenția ca nerealizarea lucrărilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol siguranța circulației pe pod.

Pana la începerea lucrărilor de reabilitare este necesara de asemenea, urmarirea periodica a starii tehnice a podului, evolutia in timp a albiei si afuierilor in zona.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de arta cu consecințe grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aliba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.



Foto 4.



Foto 5.




Foto 6

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de artă		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul de Campie		
3	Localitatea cea mai apropiată		Bujor		
4	Clasa tehnică, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poziția kilometrica		IV	DJ	151A
5	Anul construcției / Anul ultimei reparări capitale		1973		
6	Clasa de încarcare		I		
7	Tipul podului, după schema statică de rezistență, a modului de execuție, oblicitate				
	- după schema statică a structurii de rezistență		Grinzi simplu rezemate		
	- după modul de execuție		Poduri cu elemente prefabricate uzinate		
	- oblicitate		Normal		
	- după traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatră, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton simplu	
		Elevatii		Beton simplu	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii		Nu e cazul	
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistență		Beton armat		
	Elemente de rezistență care susțin calea		Beton armat		
9	Lungimea totală a podului / Număr de deschideri		8.40	1	
	Numărul de deschideri și lungimea lor		5.4		
10	Latimea caii (partea carosabilă + trotuare)		6.00	1.16	1.00
	Numărul de grinzi în secțiune transversală				

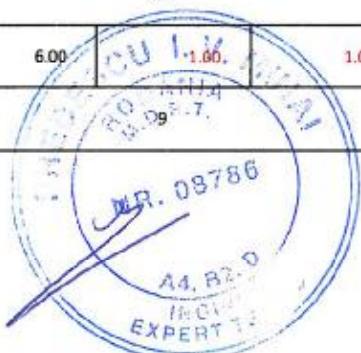

	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa	
17	Parapeti pietonali	Lipsa	
18	Parapeti de siguranta	Metalici de tip usor	
19	Racordari cu terasamentele	Aripi din beton	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Ziduri de sprijin (aripi din beton)	
21	Lipsa de estetica a incadramii podului in mediul inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc parcial	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Asigurata parcial	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Corelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
27	Rezemare Incorrecta a grinzilor pe Infrastructura sau lipsa aparatorelor de rezem	Corect	
28	Prezente balastierelor active care influenteaza coborarea talveguilui si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Aliinarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorrecta a grătarilor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice						D
4.	Aparate de rezem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	6			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	0	0			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, porosita, incrustata).	2 - Supraf. locala 3 - Supraf. > 3 mp						3
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	8	8	0			
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5						5
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor.	8 - 9	9	0	0			
17.	Defecte de suprafata ale fetii vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2	1	08798	
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulație.	5 - 6	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonului și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					4	
21.	Degradație sau dislocația bordurilor. Lipsă sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degradații ale malurilor și modificări de albie: - rupearea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apelor; - depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				6		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale cali pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						7
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			8			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placi de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparicii de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din necopren freat, corodarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tachilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Desaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesorului nedemolata care influenteaza defavorabil surgereala apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinettilor Amenajarea necorespunzatoare a acestia.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Froznarea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	0	0	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuials.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0	0				
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					5	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul pocurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0	1.1.1.1.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Rambanjul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	9 - 9						



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie							
43.	inclinarea pendullilor, neconcordanta cu temperatura ambientala.	5 - 7			0			
44.	infiltratii, efflorescențe și pedurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsă sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	infiltratii vizibile la intrados, pete umede, efflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	6					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de apariere: maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau recorulara acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale)	4 - 6 [Pentru lipsa] 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				6		




Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuirii, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					7	
51.	Lipsa sau degradarea etansarilor dintre imbracaminte si celelalte elemente ale cail (borduri, guri de surgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiure si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		0				Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor saniturilor peresete de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, caslu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa			5			
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	0				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh =2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		0	0			
56.	Necoreslati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatoarelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		0				
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		3				
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale cail; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6 - 7 6 - 7					7	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavale sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4						0
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8						0
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6						0
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	0	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matata necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	0		0			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuierilor de prindere in cazul grinzilor alcatuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradarea podinel de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscaril lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapi de la cutie si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoleri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabile.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10						
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30% - 5-6						

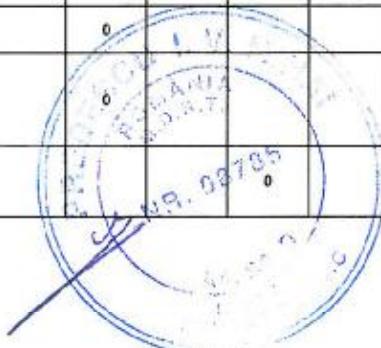

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunde).	3 - 4						0
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degradarea sau lipsa podinelor de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antisismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

6

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

7

C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	8	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetel vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfeectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	de ciment.	5-6 pentru supraf. $> 1 \text{ m}^2$ la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faianțarea betonului. Fisurile se referă numai la beton nu și la mortar sau tencuială.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 -4 $>1 \text{ m}^2$ 5 -6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	6	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
56.	Neetanseritati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10%).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		



78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de urși, solidarizari necorespunzătoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane și scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradația dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinărilor, ruginirea cuieelor de prindere în cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

9

C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului 1	Limite de depunctare 2	Notare defecte	Obs. C2 (*) 8
			4	
0		2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	8	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9	0	
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9	0	
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru 03		

	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 -6	6	



	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiuri de pietris, caverne.	5 - 6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

$$C_2 =$$



C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sferturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	6	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.	8	
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8		



30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		



33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinettelor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate > 0.2 mm	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolației	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3	3	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		



71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9	
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4	
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6	
86.	Incovoleri mari ale babelor.	4 - 6	
87.	Palee instabila.	6 - 8	
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6	
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7	
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10	

$$C_3 =$$

8



C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9	6	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor	6	
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh =2+4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (%)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorrecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	3	
13.	Corociunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5	5	
20.	Degradarea (betonului si/sau corociunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4	4	
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8	7	
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acestela.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	5	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3	3	
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	7	
51.	Lipsa sau degradarea etansaril dintre imbracaminte si celealte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apel sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	7	

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	6 - 7		
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4		
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8		
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6		
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6		
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6		
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).	3 - 4		
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4		
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6		
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6		
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5		

$C_5 =$



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m				L = 26-100 m				L > 101 m	
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	8.40		
Latime pod	6.00		
Cu spatiu de siguranta	0		
Fara spatiu de siguranta	1		
Nu corespunde latimii	0		



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
3	Beton precomprimat	Alte categorii	-	3	5	6	7	8
		Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
4	Lemn	Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
			5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
 În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

Tipul suprastructurii

F3 =

2020

Alte categorii

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 =



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfăcătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \text{17}$$

Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \text{12}$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \text{29}$$





BENEFICIAR: Consiliul judetean Mures	Scara: 1:1000	Elevatia tehnica: PIC VI-2.1.151 A, KM 6+142 (0+160) WEST: PARAIUL DE CAMPIE IN COMUNA ZAU DE DAMICE, JUDETUL MURES	Faza protectie: EXPERTIZA TEHNICA
IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Relevat: 1	Data: 2020	Plansa nr.: 01
	Verificat: Ing. Mihaela Predescu	Expert Tehnic: Dr. Ing. Mihai Predescu	

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ

POD PE D.J.151A KM 3+841 (3+880.50) PESTE
PARAUL SAUILA, IN LOCALITATEA SAUTLA,
JUDETUL MUREŞ.

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu

SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.3.	BENEFICIAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.4.	AMPLASAMENT.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2	SITUATIA EXISTENTA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1	INFRASTRUCTURA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2	SUPRASTRUCTURA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3	CALEA PE POD	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.5	ALBIA PARAULUI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE	2
4.1	SOLUTIA 1	6
4.2	SOLUTIA 2	8
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	12

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J.151A KM 3+841 (3+880.50) PESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA SAUTLA, JUDETUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti



1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J.151A KM 3+841 (3+880.50) PESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA SAUTLA, JUDETUL MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul județean DJ 151A Saulia - Band traversează la km 3+841(3+880,50) paraul Saulia în localitatea Saulia pe un pod din beton armat.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1973.

Podul are o deschidere de 5,45m, lumina de 5,00 m și o lungime totală 11,40 m. Ca schemă statică podul este de tip grinda simplu rezemata. În plan, podul este în aliniament și în palier.

În secțiune transversală, suprastructura este alcătuită din două tipuri de grinzi prefabricate. În zona centrală sunt dispuse 7 grinzi de tip „π” cu înălțimea de 65cm iar pe părțile laterale sunt dispuse cinci 3 grinzi dreptunghiulare cu înălțimea de 60cm pe fiecare parte.

Rezemarea grinzelor pe cele două culée se realizează direct.

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culie masive din beton și fundate direct.

Racordarea cu terasamentele este realizată cu sferturi de con din pamant în amonte și cu aripi din beton în aval.

Albia in zona podului este conturata cu maluri inalte si neamenajata. Se constata prezena vegetatiei.

Pe rampe nu sunt prevazute parapete direcionale. Partea carosabila pe pod are latimea de 8,10m .

Pe lisele podului in amonte sunt pozate 3 conducte iar in aval 4 conducte . Din datele obtinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1973.

Se apreciază ca podul a fost dimensionat la solicitările produse de încărcările clasei „I” de incarcare (A13;S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $ag = 0,15$ g, în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, ag cu $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire in 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezena expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar in paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” si cu “Manual privind defectele si degradările aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive, fundate direct.

La elevatiile culelor se constata urmatoarele defecte si degradari:

- beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
- beton degradat prin carbonatare
- defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impușcături, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață)
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment;
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- coroziune, crăpaturi, striviri;

- Infiltrații, eflorescente;
- Segregarea betonului;
- Sferturile de con din amonte sunt total degradate și-au pierdut forma inițială.
- Aripile din beton din aval prezintă crăpaturi de profunzime, deplasări, rotiri, beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului, dislocarea fundațiilor, infiltrări, eflorescente; segregarea betonului, cuiburi de pietriș, caverne.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistență ale suprastucturii

Elementele principale de rezistență ale suprastucturii sunt cele 7 grinzi de tip π și grinziile dreptunghiulare dispuse cate 3 de o parte și alta.

La grinzi se constată următoarele defecțiuni și degradări

- armaturi fară strat de acoperire, ruginii;
- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat;
- beton degradat prin carbonatare, apariția de stalactite;
- beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului;
- lipsa protecției anticorozive (fisuri, culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri);
- infiltrări puternice, eflorescente;
- coroziune, crăpaturi, striviri;
- eroziunea betonului, prezența unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment.
- modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului;
- uzura betonului;
- cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crăpaturi, striviri);
- modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului.
- Solidarizări necorespunzătoare între elementele prefabricate (infiltrări, fisuri, rosturi mătate necorespunzătoare)



3.3 CALEA PE POD

Partea carosabila pe pod are lățimea de 8,10m si este realizată din imbracaminte asfaltica care se prezintă într-o stare satisfăcătoare.

Se constată prezența de material solid la marginea părții carosabile.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Aripile din beton din aval prezintă crăpaturi de profunzime, deplasări, rotiri, beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului, dislocarea fundațiilor, infiltrări, eflorescente; segregarea betonului, cuiburi de pietriș, caverne.

Rampele au calea din imbracaminte asfaltica și se prezintă într-o stare buna. Se constată prezența de material solid la marginea părții carosabile

Se constată lipsa lucrărilor de protecție a taluzurilor, scărilor de acces, casurilor. Pe lisele podului în amonte sunt pozate 3 conducte iar în aval 4 conducte .

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este neamenajată. Se constată prezența vegetației ceea ce reduce secțiunea de scurgere a podului.

În amonte de pod la aprox. 10,00m se află o pasarelă pietonală a cărei înălțime liberă de scurgere a debitului cea ce poate conduce la obstruirea albiei.

În albie nu sunt prevăzute apărări de maluri.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și masurările elementelor construcției privind defectele și degradările care au parut de la darea în folosință a lucrării și tinând cont de durata de exploatare de 85 de ani din informațiile beneficiarului și **42** de ani urmare observațiilor la lucrare , în conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistență este > 5%.

Conform prevederilor „Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și compozite” – indicativ CD 138/2010 – Anexa 3 – „Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate în exploatare” prin Metoda „A” de apreciere a reducerii capacitatii de rezistență, în functie de gravitatea degradărilor, rezulta faptul ca egradarea stratului de beton de acoperire a armaturilor pe suprafețe mari și corodarea armaturilor conduce la reducerea secțiunii de beton a

elementelor de rezistenta si a caracteristicilor geometrice la incovoiere, se apecaza reducerea capacitatii de rezistenta a podului ce il incadreaza in clasa II de incarcare (A10, S40), luandu-se masurile corespunzatoare de reabilitare a acestuia pentru readucerea la starea initiala

Starea avansata de degradare a suprastructurii si in mod special a grinzelor de tip ' π ' , impune masuri urgente de inlocuire a structurii.

1. **Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii**
2. **Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent**

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducerea podului la parametrii initiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația sa se desfășoare in condiții de siguranță si confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- Demontarea suprastructurii existente;
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire si camasuirea acestora astfel incat sa permită montarea unei suprastructuri noi ce asigura o parte carosabila de 7.80 m, doua trotuare denivelate de 1.00 m fiecare si doua lise pentru parapete pietonale;
- Amenajarea corespunzătoare a unei banchete in vederea rezemarii corecte a unei suprastructuri noi;
- Montarea unei suprastructuri noi (grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice metalice) pe culelele existente latite si consolidate care sa permită un gabarit de libera trecere la nivelul cali de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea - Gabarite), corespunzătoare unui drum județean de clasa tehnica IV;
- Turnarea peste grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 14cm si lise pentru parapet;
- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea părții carosabile;

- asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16 (daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- Montarea de parapele direcționale;
- Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partiilor carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi si placi de racordare);
- executarea de scări și casieri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrari de degajare a albiei sub pod amonte si in aval;
- protectia malurilor in aval si amonte de pod;
- Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigură, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camasuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de încarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim 30 de ani, cu condiția realizării lucrarilor de întreținere conform normelor în vigoare.



4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) și pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobatate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu daca pe timpul executiei circulatia nu se poate desfasura pe rute ocolitoare de circulatie;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevatii din beton si beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care sa permita realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulatie si doua trotuare denivelate cu latimea utila de cate 1.00 m fiecare;
- asternerea peste placă de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferuri de con, aripi si placi de racordare);
- montare parapete directionale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;

- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere si montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanța cu elementele geometrice ale drumului existent.
- Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si semnalizarea corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Consolidarea fundatiilor se va realiza prin camasuire pe o adancime avand cota inferioara cu 50cm deasupra talpii fundatiei existente, pe baza procesului tehnologic intocmit de proiectant.
- Daca in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic se constata ca lumina actuala de 5,00m (distanta dintre fetele elevatiilor culeelor) este suficienta, se poate realiza un podet prefabricat cu lumina de 5,00m in locul podului descris in Solutia 2

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod in parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Soluția 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decât în soluția 2, dar dezavantajul unei durate de exploatare mai mica decât în soluția 2.

Soluția 2 are avantajul unei durate de 100 ani față de 30 ani în soluția 2 și ridicarea clasei de încarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decât soluția 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Soluția 2, dar beneficiarul poate opta să realizeze oricare din cele 2 soluții propuse.

Indiferent de solutia aleasa de beneficiar, daca lucrările nu incep imediat trebuie sa se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE IN SIGURANȚA A PODULUI EXISTENT, prin executarea urmatoarelor lucrari :

- Inlocuirea grinzilor centrale tip "π „ degradate;
- Montare de parapet de siguranta;
- Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atentia ca nerealizarea lucrarilor de punere in siguranta, mai sus mentionate, pune in pericol siguranta circulatiei pe pod.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmarirea periodica a starii tehnice a podului, evolutia in timp a albiei si afuienilor in zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podulde pe POD PE D.J. 151A, KM 3+841 (3+880.50) PESTE PARAUL SAULIA, IN LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=12
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=19
- indicele total de stare tehnica	Ist=31



In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.

FEBRUARIE 2020

dr. ing. Mihai Ioan Predescu

EXPERT TEHNIC atestat MDRT



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6.

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de artă		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul Saulia		
3	Localitatea cea mai apropiata		Saulia		
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica		IV	DJ	151 A
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale		1973		
6	Clasa de incarcare		I		
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate				
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Grinzi simplu rezemate		
	- dupa modul de executie		Poduri cu elemente preturnate		
	- oblicitate		Normal		
	- dupa traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton simplu	
		Elevatii		Beton simplu	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii		Nu e cazul	
Suprastructura					
Elemente principale de rezistenta			Beton armat		
Elemente de rezistenta care sustin calea			Beton armat		
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		11.40	1	
	Numarul de deschideri si lungimea lor		5.45		
10	Latimea caii (partea carosabila + trotuare)		8.10	-	
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		12		




	Aparate de rezervă (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparatelor
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructură	Alte categorii

		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod		Beton asfaltic
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / poale		Lipsa
17	Parapeti pietonali		Din beton
18	Parapeti de siguranta		Lipsa
19	Racordari cu terasamentele		Aripi din beton
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)		Lipsa
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator		Nu este cazul
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.		Lipsesc parcial
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.		Lipsesc in totalitate
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatesa accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.		Nu este cazul
25	Neasigurarea surgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod		Asigurata parcial
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.		Coreslat
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.		Se respecta
27	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem		Corect
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului		Nu exista
29	Calitatea lucrarilor de intretinere		



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN


Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contraventuri etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul pedului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorrecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatorilor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sfeturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			5			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	0	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	7			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	8	0			
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrustata).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					2	
12.	Coroziunea armaturi, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	0	0	0			
13.	Coroziunea avansata a stalgului metallic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					0	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumulararea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	9	8			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice

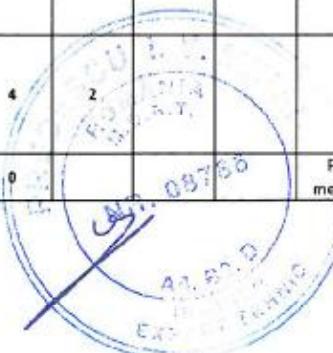

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
D	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradație (betonul și/sau coroziunea armăturii) parapetului, dislocarea stâlpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradație sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degraderile malurilor și modificările albiei: - ruperea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apei; - depuneri de material solid, prezența unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				0		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - apărare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 5 - 8 7 - 9				0		



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale calii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), apar la de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de boltă pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren fretat, corodarea aparatelor de rezem metalice. Ruperere sache ilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata ce elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil surgereaperea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuerului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acestela.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pesta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestela.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5						3
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	1 - 2						

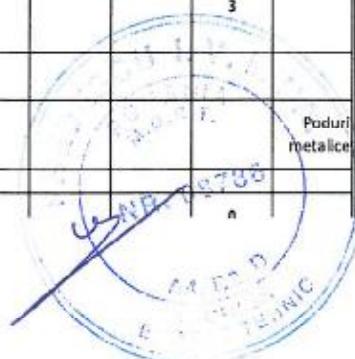

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	6 - 9						
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambiante.	5 - 7			0			
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	6					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					0	
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau recorrelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri) CF, canale	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
			3	4	5	6	7	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					0	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		6				Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scalarilor de acces, cesurilor santurilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				4		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	9				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh >2-4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte			0	0		
56.	Neefantezatii intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incorecta a elementelor componente ale aparatoarelor de rezem.	5 -6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale supructurii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			0			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele supructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	4-5 6 - 7 6 - 7					7	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavale sau din beton de ciment) uzura pavalelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4						0
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8						7
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6						0
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	5	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matata necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	7	0			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare					0	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6		5			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliată.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de molosne), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune: < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	5 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradaarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-5 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinziilor alcatuite din dulapi.	5 - 8	0					
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegal, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60 % - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscaril lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradaarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripil), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoleri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabile.	5 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafeselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradaarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii: < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		0				
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata: < 30% - 3-4 > 30% - 5-6					0	



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie etarizata sau semirotunda).	3 - 4						0
94.	Degradarea sau lipsa longinei apara-roata sau a longinelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degradarea sau lipsa podinelor de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

9

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.

9

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

4

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8



C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
10.	Bolți cu degradări avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului si a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafața ale fetei vazute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit poziionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta	3-4 pentru C1 și C2 cu supraf. < de 1 m ² și pentru C3		



	de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.			9	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
56.	Neetansietati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	5		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	5		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		



78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinzelor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

9

C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravantuirii etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acestela.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektii geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari în zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 -6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarrii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

$$C_2 =$$




C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	5	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	7	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfeectiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freatat, corodarea aparatelor de reazem metalice. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8		



30.	Dezaxari ale coloanelor fata de eleveatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acestela.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: $< 1 m^2$ 3 - 4 $> 1 m^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate > 0.2 mm	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: $< 5 m^2$ 5 - 6 $> 5 m^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C	6	Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		

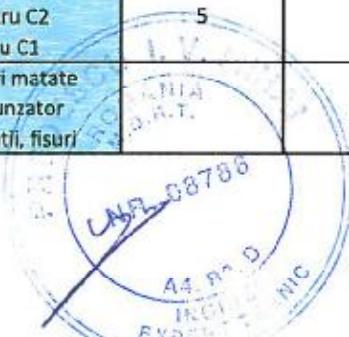

71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	5	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabila.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

C₃ =

9

C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7		
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului [poduri CF, canale etc.]	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor		
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casurilor santurilor pereate de la plafonul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	4	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	2	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5		
20.	Degradarea (betonul si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	3	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3		
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5		
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)		
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7		



	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	6 - 7	
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4	
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	7
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6	
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6	
93.	Desprinderea elementelor ce alcataiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotonda).	3 - 4	
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4	
95.	Degradarea sau lipsa podinelor de trotuar.	4 - 6	
96.	Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5	

C₅ =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m				L = 26-100 m				L > 101 m	
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprafaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =
Latime carosabil drum	6.00	0
Lungime pod	11.40	
Latime pod	8.10	
Cu spatiu de siguranta	1	
Fara spatiu de siguranta	0	
Nu corespunde latimii	0	



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
 Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
 În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81...100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 17$$


Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 11$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad 28$$



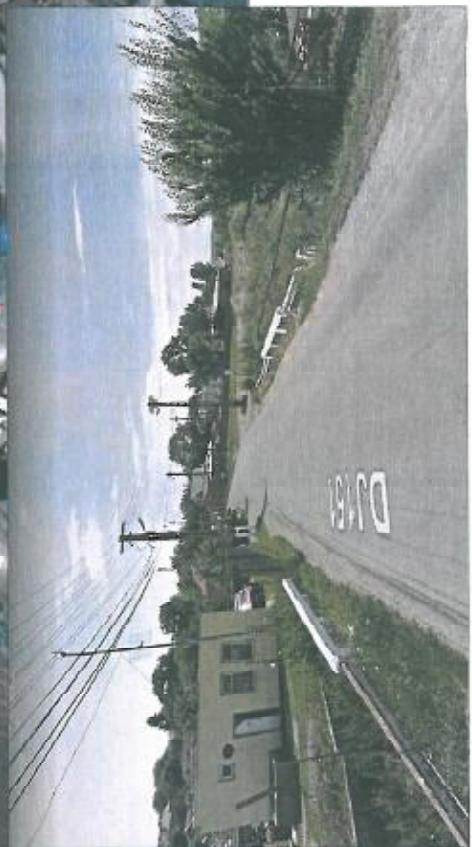


BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS STRATEGIC ROAD DESIGN CONSULTANT	Scara: —	Echipăta tehnică POD PE DJ 151A KM 1+841 (3+880 SO. VIESTE PARATUL SĂULĂ, ÎN LOCALITATEA SĂULĂ, JUDEȚUL MUREŞ)	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat: ✓ Ing. Nicolae Pascariu	Data: 2020	Verificat: ✓ Ing. Mihaela Predeșcu	Planșa nr.: 01
Expert Tehnic: Dr. ing. Mihai Predeșcu			


ELEVATIE

Sc 1:100

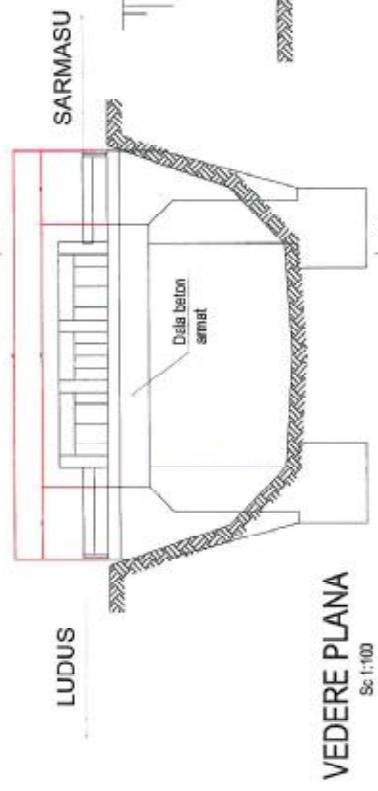

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A

Sc 1:100

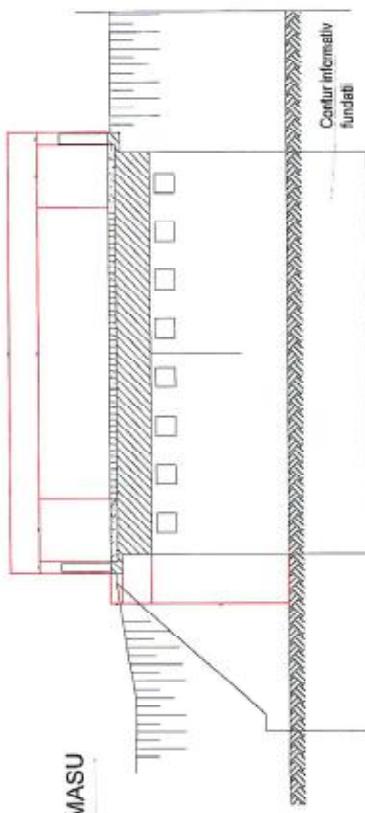

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30 S60)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13, S40)
ANUL CONSTRUCȚIEI: 1935



BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

Expertiza tehnica	ROD PU D.J.15/A KM 3,841 (0,480-50 PESTE PARAIU SAULA, IN LOCALITATEA SAULA, JUDEȚUL MUREȘ)	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	Ing. Nicolae Pasariu	Data:
Verificat:	Ing. Mihaiela Predescu	2020
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predescu	PLAN AMPLASAMENT

02

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ

**POD PE D.J.151A KM 8+239 (8+462) PESTE PARAUL
LEORNITA, IN LOCALITATEA LEORNITA,
JUDETUL MUREŞ.**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	3
3.2	SUPRASTRUCTURA	4
3.3	CALEA PE POD	4
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	5
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE.....	5
4.1	SOLUTIA 1	5
4.2	SOLUTIA 2	7
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	11

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J. 151A KM 8+239(8+462) PESTE PARAUL LEORINTA, IN LOCALITATEA LEORINTA, JUDETUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti



1.3. BENEFICIAR

CONCILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J. 151A KM 8+239(8+462) PESTE PARAUL LEORINTA, IN LOCALITATEA LEORINTA, JUDETUL MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari și observații efectuate pe teren;
- standarde și normative;

Drumul județean DJ 151A Sauila - Band traversează la km 8+239(8+462) parcul Leorinta în localitatea Leorinta pe un pod din beton armat oblic la 35°.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1973.

Podul are o deschidere de 6,80 m și o lungime totală de 11,00 m. Ca schema statică podul este de tip grinda simplu rezemata. În plan, podul este în aliniament și în palier.

Rezemarea grinzilor pe cele două culee se realizează direct.

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei massive din beton și fundate direct

Racordarea cu terasamentele este realizată cu sferturi de con din pamant și o aripă din beton în ambele mal stâng Albia în zona podului este conturată cu maluri înalte și neamenajată.

Pe rampe nu sunt prevăzute parapete direcționale. Partea carosabilă pe pod are lățimea de 9,00 m fără trotuare.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1973.

Se apreciază ca podul a fost dimensionat la solicitările produse de încărcările clasei „I” de incarcare (A13;S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $a_g = 0.15$ g, în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, a_g cu $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar in paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuată o vizită în teren și au fost înregistrate defectele și degradările existente, în conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” și cu “Manual privind defectele și degradările aparente la podurile și pasajele rutiere și indicarea metodelor de remediere” (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive, fundate direct.

La elevatiile culeelor se constată următoarele defecte și degradări:

- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat
- beton degradat prin carbonatare
- defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impușcături, aspect prăfuit imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață)
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment;
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- coroziune, crăpaturi, striviri;
- infiltrări, eflorescente;
- Segregarea betonului;
- Sferturile de con din amonte sunt total degradate și au pierdut forma inițială.
- Aripa din beton din amonte mal stang prezintă beton cu aspect friabil și beton exfoliat.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt cele 30 de grinzi prefabricate din beton armat ce prezintă defecți și degradări precum:

- armaturi fară strat de acoperire, ruginii;
- beton cu aspect friabil și zone din beton exfoliat;
- beton degradat prin carbonatare, apariția de stalactite;
- beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului;
- lipsa protecției anticorozive (fisuri, culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri);
- infiltrări puternice, eflorescente;
- coroziune, crăpături, striviri;
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment.
- modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului;
- uzura betonului;
- cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crăpături, striviri);
- modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului.
- Solidarizari necorespunzătoare între elementele prefabricate (infiltrări, fisuri, rosturi matate necorespunzătoare)

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabilă pe pod are lățimea de 9.00 m și este realizată din îmbracăminte asfaltică care se prezintă într-o stare satisfăcătoare.

Se constată prezenta de material solid la marginea părții carosabile.

Lipsa etansării dintre îmbracăminte și lisa parapet.

Lipsa sau degradarea parapetului de siguranță

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au calea din imbracaminte asfaltica si se prezinta intr-o stare buna. Se constata prezența de material solid la marginea părții carosabile
Se constata lipsa scarilor de acces

3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este neamenajata. Se constata prezența vegetației ceea ce reduce secțiunea de scurgere a podului.
In aval de pod la aprox. 50,00m se afla un prag de fund

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Podul a fost executat in anul 1973 si a fost dimensionat la solicitarile produse de convoialele clasei I de incarcare (A13, S60)

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiei privind defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucraril si tinand cont de durata de exploatare de 85 de ani din informatiile beneficiarului si **47** de ani urmare observatiilor la lucrare , in conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor „Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit” – indicativ CD 138/2010 – Anexa 3 – „Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in exploatare” prin Metoda „A” de apreciere a reducerii capacitatii de rezistenta, in functie de gravitatea degradarilor, rezulta faptul ca degradarea stratului de beton de acoperire a armaturilor pe suprafete mari si corodarea armaturilor conduce la reducerea sectiunii de beton a elementelor de rezistenta si a caracteristicilor geometrice la incovoiere, se apeciaza reducerea capacitatii de rezistenta a podului ce il incadreaza in clasa II de incarcare (A10, S40), luandu-se masurile corespunzatoare de reabilitare a acestuia pentru readucerea la starea initiala

1. **Solutia 1. Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii**
2. **Solutia 2. Executarea unui pod nou in amplasamentul celui existent**

4.1 SOLUTIA 1

Consolidarea infrastructurilor existente si inlocuirea suprastructurii

Pentru aducerea podului la parametrii initiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația sa se desfășoare in condiții de siguranța si confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum

județean incadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul execuției circulația nu se poate desfășura pe rute ocolitoare de circulație;
- Demontarea suprastructurii existente;
- Consolidarea infrastructurilor existente prin suprainaltare, latire și camasuirea acestora astfel încât să permită montarea unei suprastructuri noi ce asigură o parte carosabilă de 7.80 m, două trotuare denivelate de 1.00 m fiecare și două lise pentru parapete pietonale;
- Amenajarea corespunzătoare a unei banchete în vederea rezemării corecte a unei suprastructuri noi;
- Montarea unei suprastructuri noi (grinzi din beton prefabricate precomprimate sau grinzi metalice metalice) pe culelele existente latite și consolidate care să permită un gabarit de liberă trecere la nivelul caii de 7.80 m (STAS 2924-91 Poduri de sosea - Gabarite), corespunzătoare unui drum județean de clasa tehnică IV;
- Turnarea peste grinzi a unei placi din beton armat cu grosimea de minim 14cm și lise pentru parapet;
- asternerea peste placa de suprabelonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protecție a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea părții carosabile;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16 (dacă pe drum stratul de uzură este din MASF și pe pod stratul de uzură va fi tot de MASF);
- montarea de parapete pietonale pe lisele din beton armat;
- Montarea de parapete direcționale;
- Montarea de dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile și a platformei acestora pentru raccordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi și placi de racordare);
- executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare a albiei sub pod amonte și în aval;



- protectia malurilor in aval si amonte de pod;
- Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota: La întocmirea documentației tehnice de consolidare prin schimbarea suprastructurii se vor avea în vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigură, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- *Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camașuire pe o adâncime având cota inferioară cu 5cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.*
- *Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.*

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de încarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim' 30 de ani, cu condiția realizării lucrarilor de întreținere conform normelor în vigoare.

4.2 SOLUTIA 2

Solutia 2. Executarea unui pod nou în amplasamentul celui existent

Pentru aducerea podului la parametrii corespunzători clasei E de încarcare (A30;V80) și pentru ca circulația să se desfăsoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- Amenajarea unei variante provizorii cu pod provizoriu dacă pe timpul executiei circulația nu se poate desfăsura pe rute ocolitoare de circulație;
- demolarea podului existent;
- realizarea unor infrastructuri cu elevațiile din beton și beton armat;
- realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate din beton precomprimat (tablier metalic) solidarizate la partea superioară prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat, care să permită realizarea unei parti carosabile de 7.80 m pentru 2 fire de circulație și două trotuare denivelate cu lățimea utilă de căte 1.00 m fiecare;

- astemarea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic tip BA 8;
- montarea de borduri la marginea partii carosabile;
- asternerea straturilor cail pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- montarea de parapete directionale si pietonale noi pe pod;
- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- montarea de placi de racordare pod- rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lățime, cotă roșie);
- refacerea racordarilor cu terasamente (sferturi de con, aripi si placi de racordare);
- montare parapete direcționale pe rampe (unde este necesar);
- executarea de scări și casuri pe zona de racordare pod-rampe;
- lucrari de degajare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea marcajelor rutiere și montarea de indicatoare rutiere necesare pe pod si rampe in concordanța cu elementele geometrice ale drumului existent.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- - Executarea podului nou, se va face numai pe baza unei documentatii tehnice de executie, intocmita de o firma de specialitate.
- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Cota de fundare si tipul fundatiilor podului vor respecta recomandarile Studiului Geotehnic intocmit de o firma autorizata

Lucrarile propuse in Solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare, pentru o perioada de minim 100 ani, cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Solutia 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decât în soluția 2, dar dezavantajul unei dure de exploatare mai mica decât în soluția 2.

Solutia 2 are avantajul unei dure de 100 ani fata de 30 ani în soluția 2 și ridicarea clasei de încarcare (clasa E), dar dezavantajul unor costuri mai mari decât soluția 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar beneficiarul poate opta să realizeze oricare din cele 2 soluții propuse.

Indiferent de soluția aleasă de beneficiar, dacă lucrările nu încep imediat trebuie să se ia MASURI, IN REGIM DE URGENTA, DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A PODULUI EXISTENT, prin executarea următoarelor lucrări :

- Inlocuirea grinzilor degradate în special cele marginale;
- Montare de parapet de siguranta;
- Montarea de indicatoare de restrictie de tonaj (40t).

Se atrage atenția ca nerealizarea lucrărilor de punere în siguranta, mai sus menționate, pune în pericol siguranta circulației pe pod.

Până la începerea lucrărilor de reabilitare este necesară de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuerilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica în care se află podul de pe POD PE D.J. 151A, KM 8+239 (8+462) PESTE PARAUL LEORNITA, IN LOCALITATEA LEORNITA, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obținut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=10
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=17
- indicele total de stare tehnica	Ist=27

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentală a lucrarilor de artă cu consecințe grave asupra integrității acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.



6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de arta		Pod			
2	Obstacolul traversat		Parcul Leornita			
3	Localitatea cea mai apropiata		Leornita			
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica		IV	DJ	151 A	B+462
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale		1973			
6	Clasa de incarcare		I			
	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate					
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Grinzi simplu rezemate			
7	- dupa modul de executie		Poduri cu elemente preturnate			
	- oblicitate		Oblic			
	- dupa traseu (alliniament, curba)		Alliniament			
	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)					
8	Culei	Fundatii		Beton simplu		
		Elevatii		Beton simplu		
8	Pile	Fundatii		Nu e cazul		
		Elevatii		Nu e cazul		
	Suprastructura					
	Elemente principale de rezistenta		Beton armat			
	Elemente de rezistenta care sustin calea		Beton armat			
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		11.00	1		
	Numarul de deschideri si lungimea lor		6.8			
10	Latimea caii (partea carosabila + trotuare)		9.00	-		
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		30			



	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
11	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

		cu el	pile
13	Tip infrastructurii	masive	nu există
14	Tip fundatii	Directe	Nu există
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa	
17	Parapeti pietonali	Lipsa	
18	Parapeti de siguranta	Lipsa	
19	Racordari cu terasamentele	Aripi din beton	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Lipsa	
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa mecanajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc parcial	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Asigurata parcial	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Corelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
27	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	Corect	
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu există	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	10%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contreventuri etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinarea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de rezem inglobate in prof si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			5			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	7			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	8	0			
10.	Boitii cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					2	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stâlpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					0	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piele.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico mecanice ale materialelor	8 - 9	9	9	8			
17.	Defecte de suprafata ale feței vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulate.	5 - 6	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonului și/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradație sau dislocația bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degradația malurilor și modificările albiei: - rupearea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apei; - depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie.	7 - 9 4 - 7				6		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		


Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale cail pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren frotat, corodarea aparatelor de rezem metalice. Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chezonului nedemolata care influenteaza defavorabil surgereaperea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzineteilor Amenajarea necorespunzatoare a acestela.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0			
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestela.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					3	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul pocurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	7 - 9						



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie						✓	
43.	Inclinarea pendullor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7			0			
44.	Infiltratii, eflorescențe și podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsă sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intradose, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de apărare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 (Pentru lipsa) B Daca există tendință de rupere a malurilor			0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltrati in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		0				Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor saniturilor perecate de piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	0				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuirea locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru $Dh < 1$ m la fundatii directe si $Dh < 2$ la fundatii indirecte 6-7 pentru $Dh = 1\frac{1}{2}$ m la fundatii directe si $Dh = 2\frac{1}{2}$ m la fundatii indirecte 8-9 pentru $Dh > 2$ m la fundatii directe si $Dh > 4$ la fundatii indirecte		0	0			
56.	Neetansitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotectarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incorecta a elementelor componente ale aparatoarelor de rezem.	5 - 6 fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		0				
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		0				
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	4-5 6 - 7 6 - 7					4	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita corozionii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice

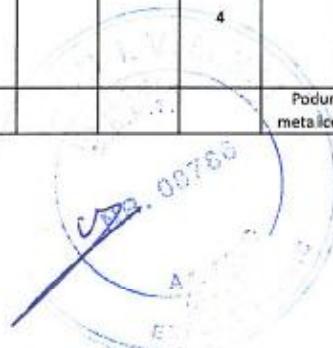

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavete sau din beton de ciment) uzura pavelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					7	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					0	
67.	Segregarea betonului, culburi de piatrins, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	5	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzatoare).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzatoare 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	7	0			



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contresinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6		5			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabilă sau exfoliată.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariată (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectată sau camașuită.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control și întreținere "butii de apă" și/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea urșilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziți etc.) reducerea secțiunii acestora.	Reducere secțiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontală a urșilor și/sau pachetelor de urși sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se miscă în locuințile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradația injugurilor pachetelor de urși, solidarizari necorespunzătoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane și scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradația dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau codarea imbinarilor, ruginirea culeilor de prindere în cazul grinzelor alcătuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradația podinei de rezistență (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafețe: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistență cu tendință de ridicare, denivelată datorită uscarilor lemnului sau prinderii necorespunzătoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistență lipsă sau fixate necorespunzător.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradația biologică a elementelor din lemn (piloti, bâbe, dulapii de la culie și/sau aripă), codarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Încovoleri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabile.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spaghetei (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradația pilotilor în zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea secțiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzură.	Suprafața afectată ≤ 30% - 3-4 > 30% - 5-6					0	

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotonda).	3 - 4						0
94.	Degracarea sau lipsa longinei apara-roata sau a ongrinelor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degracarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stăpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

9

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau arioli.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

6


C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturil, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	5 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	5 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	

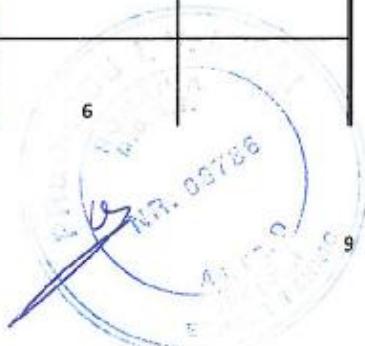

	de ciment.	5-6 pentru supraf. $> 1 \text{ m}^2$ la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (reorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 -4 $>1 \text{ m}^2$ 5 -6	6	

37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
56.	Neetansietati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		

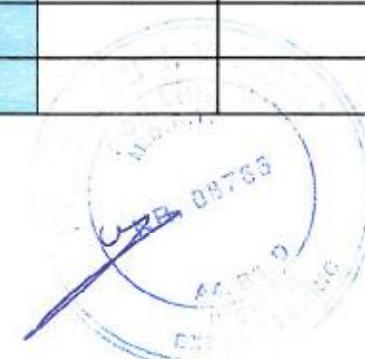

78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidanizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

9



C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI


Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektii geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari în zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3	6	



	pasta de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	


	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.			9	
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, maturi, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	7	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegal, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60 % - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

$$C_2 =$$

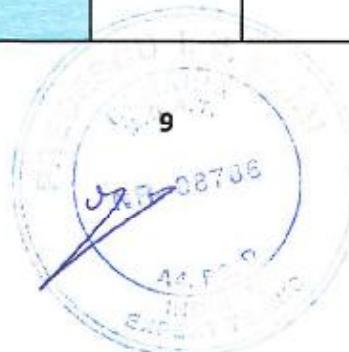

C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sfeturi de con afuiate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	5	
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	7	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice, Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8		

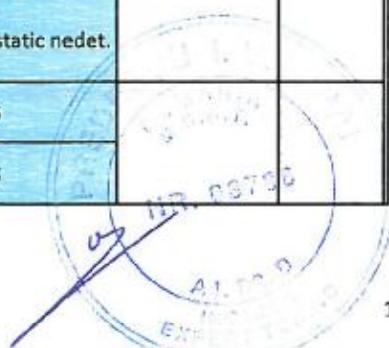

30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acestela.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale > 0.2 mm Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate > 0.2 mm	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		

71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	5	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabile.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

$C_3 =$



C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	6	
23.	Degradaarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor		
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu Insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	2	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metallic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5		
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refuleri, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	3	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3		
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarilui dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	4	

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	6 - 7		
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4		
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	7	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6		
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6		
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6		
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnare ecarisata sau semirotonda).	3 - 4		
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4		
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6		
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6		
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5		

$C_5 =$

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m				L = 26-100 m				L > 101 m	
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	0	0	1	2	0	4	5	
5							2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corecta cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	5,00		
Lungime pod	11,00		
Latime pod	9,00		
Cu spatiu de siguranta	1		
Fara spatiu de siguranta	0		
Nu corespunde latimii	0		



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
3	Beton precomprimat	Alte categorii	-	3	5	6	7	8
		Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati

În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie și fâșii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfacătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 17$$

Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 10$$

Indicele de stare tehnica generala




$$I_{ST} = \quad 27$$





BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

	INTEGRATED ROAD SOLUTIONS INTERNAȚIONALĂ SOLUȚII DE INFRASTRUCȚURI	Scara: _____	Expertiza tehnica POD PI. 151 KM 1+239 (41-207) RESTI PARANI, LERNETA, IN LOCALITATEA LERNETA, JULIU DR. MUREŞ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Releuat:	Ing. Nicolae Pascariu	Data:	2020	Planșa nr.:
Verificat:	Ing. Mihaela Predescu		PLAN AMPLASAMENT	01
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predescu			

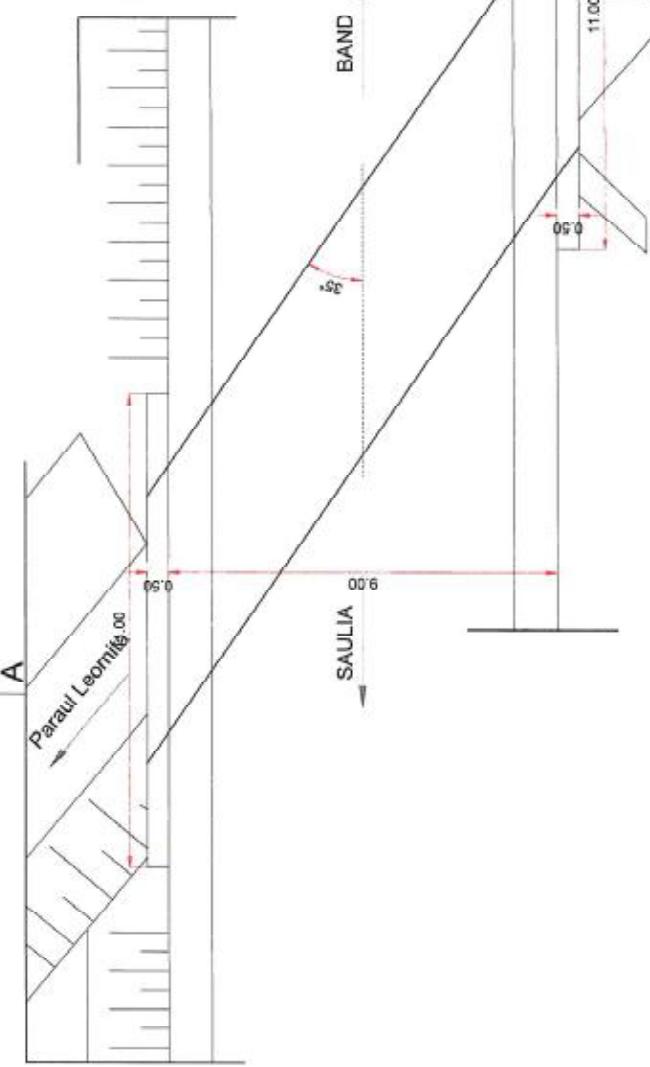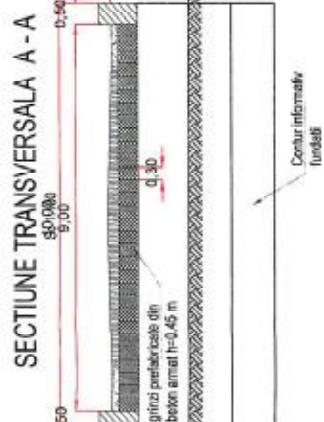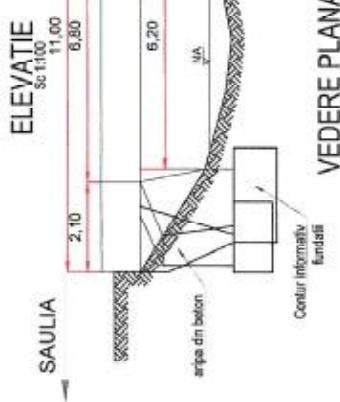


CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30 SGD)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13 SGD)
ANUL CONSTRUCȚIEI: 1973



BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

	INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:250	Experțiza tehnică: IRD PE L.J.S.A.R.M. 1+250 (h=45) RESTE PARAU, LEORINA, ÎN LOCALITATEA LEORINA, JUDEȚUL MUREȘ	Faza protectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	Ing. Nicolae Pascariu	Cod: 100	Data: 2020	Planșa nr.: 02
Verificat:	Ing. Mihaela Predeșcu	Cod: 100		DISPOZITIE GENERALA
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predeșcu	Cod: 100		

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES

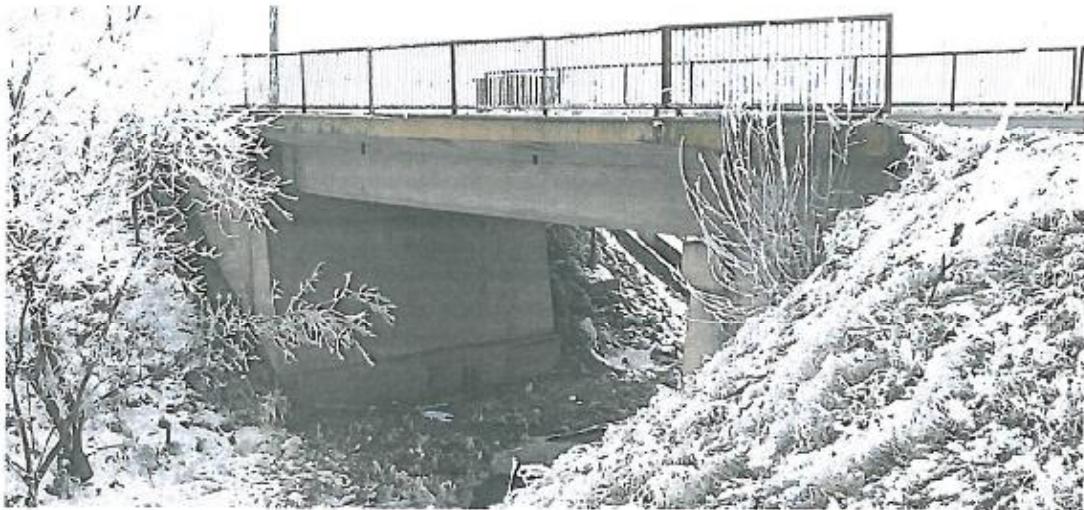

Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ

POD PE D.J.151A KM 19+215 (19+245) PESTE
PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND,
JUDETUL MUREŞ.

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu

SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	3
3.2	SUPRASTRUCTURA	4
3.3	CALEA PE POD	5
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	5
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARASI REPARATII NECESARE.....	5
4.1	SOLUTIA 1	6
4.2	SOLUTIA 2	7
5	CONCLUZII.....	9
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	11

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

POD PE D.J. 151A KM 19+215(19+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND, JUDETUL MUREŞ.

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti



1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J. 151A KM 19+215(19+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND, JUDETUL MUREŞ.

2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari si observatii efectuate pe teren;
- standarde si normative;

Drumul județean DJ 151A Saula - Band traversează la km 19+215(19+245) paraul Comlod în localitatea Band pe un pod din beton armat.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1970.

Podul are o deschidere de 12,60 m și o lungime totală de 18,60 m.

Ca schemă statică podul este de tip grinda simplu rezemata. În plan, podul este în aliniament și în palier.

Rezemarea grinzelor pe cele două culee se realizează direct.

În secțiune transversală, suprastructura este alcătuită din 2 grinzi din beton armat solidarizate cu 5 antretoaze, cate 2 pe rezeme și 3 în camp. La partea superioară a grinzelor este dispusă o placă din beton armat.

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei massive din beton și fundație directă.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu taluze pereate cu piatra bruta amonte si aval.

Albia in zona podului este conturata cu maluri inalte

In aval la proximativ 5.00 m est dispus un prag de fund din beton.

Pe rampe nu sunt prevăzute parapete direcționale.

Pe rampa Sauila in aval este realizata o scara din beton.

Partea carosabila pe pod are lățimea de 6,90m si 2 trotuare de 1.00 m fiecare, care in prezent sunt la nivel cu calea datorita unor straturi suplimentare pe cale turnate in timp

Din datele obtinute de la beneficiar, podul a fost construit in anul 1970.

In aval sunt agățate de consola de trotuar 3 conducte.

La apox. 2,00m pe partea din aval a podului sunt dispuse 2 conducte.

Se apreciază ca podul a fost dimensionat la solicitările produse de încărcările clasei „I” de incarcare (A13;S60).

Podul este amplasat pe un drum județean de clasa tehnică IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobată cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu o perioadă de colt $T_c = 0.7$ s, iar conform PI00-1 din 2013, $ag = 0.15$ g, în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare, ag cu $IMR=225$ ani si 20% probabilitate de depășire in 50ani.

Nota:

Pozitia kilometrica a podului din prezenta expertiza este cea din inventarul primit de la Beneficiar, iar in paranteza s-a precizat pozitia kilometrica identificata la intocmirea ridicarii topografice.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod" si cu "Manual privind defectele si degradările aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea metodelor de remediere" (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive, fundate direct.

La elevatiile culelor se constată urmatoarele defecte si degradari:

- beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat
- beton degradat prin carbonatare

- cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crăpaturi, striviri)
- defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață)
- eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafața elementului în care agregatele nu sunt inglobate în pasta de ciment;
- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- infiltrări, eflorescente;
- modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului;
- segregarea betonului, cuiburi de pietriș, caverne;
- uzura zidăriei sau betonului.
- Se constată o afuiere de aprox. 1,00m.
- Taluzurile pereate cu piatra bruta sunt burdusie și prezintă zone prăbușite.

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt cele 2 grinzi din beton armat ce prezintă defecte și degradări precum:

- defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață).
- coroziune, crăpaturi, striviri;
- lipsa protecției anticorozive (fisuri, culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri);
- infiltrări puternice, eflorescente;

Elementele de rezistență care susțin calea podului sunt antretoazele, placa datorată partea superioară a grinzelor și consolele de trotuara, ce prezintă degradări precum:

- Armaturi fără strat de acoperire.
- cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, crăpaturi, striviri);
- defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, aspect prăfuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață).
- coroziune, crăpaturi, striviri;
- lipsa protecției anticorozive (fisuri, culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri);
- infiltrări puternice, eflorescente;

3.3 CALEA PE POD

Partea carosabila pe pod are lățimea de 6,90m și este delimitată de două trotuare la nivel din balast de 1,00m fiecare.

Calea pe pod este realizată din imbracaminte asfaltică și are straturi suplimentare executate în cadrul lucrărilor de întreținere și prezintă fisuri, faiantari, valuriri și gropi. Se constată prezența de material solid la marginea părții carosabile.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Scara din beton amplasată în aval mai stâng prezintă degradarea betonului prin fisuri, culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri, fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale).

Rampele au calea din imbracaminte asfaltică și se prezintă într-o stare bună. Se constată prezența de material solid la marginea părții carosabile.

Pe partea din aval a suprastructurii, sunt agățate 3 conducte.

La apox. 2,00m pe partea din aval a podului sunt dispuse 2 conducte.



3.5 ALBIA PARAULUI

Albia este neamenajată. Se constată prezența vegetației ceea ce reduce secțiunea de scurgere a podului.

În aval de pod la aprox. 5,00m se află un prag de fund

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Urmare observațiilor vizuale de la lucrare, precum și măsurările elementelor construcției privind defectele și degradările care au parut de la darea în folosință a lucrării și tinând cont de durata de exploatare de 45 de ani, în conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și componete” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul că reducerea capacitatii de rezistență este > 5%.

Conform prevederilor "Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal și componete", indicativ CD 138/2010-Anexa 3, - "Metode de apreciere a capacitații portante pentru podurile aflate în exploatare", prin Metoda "A" de aprecierea reducerii capacitații de rezistență, datorită vechimii podului (50ani) și a stării de degradare a fundațiilor, rezulta faptul că podul și-a pierdut capacitatea de preluare a încărcărilor avute în vedere la data execuției (A 13, S60) în prezent se încadrează în clasa II de încarcare(A10;S40), luându-se măsurile corespunzătoare de reabilitare a acestuia pentru readucerea la starea inițială.

Solutia 1. Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si suprastruturii existente

Solutia 2. Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si inlocuirea suprastruturii existente

4.1 SOLUTIA 1

Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si suprastruturii existente

Pentru aducerea podului la parametrii initiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- desfacerea umpluturii trotuarelor;
- desfacerea straturilor caii pana la structura de rezistență;
- deblocarea rosturilor de dilatație;
- camasuirea fundațiilor infrastructurilor și injectarea acestora;
- consolidarea prin precomprimarea exterioara a suprastructurii;
- reparări cu mortare speciale a suprafetelor cu defecți ale betonului din elementele suprastructurii;
- protecție anticorozivă a suprafetelor fetei vazute ale elementelor din beton atât la suprastructura cat și la infrastructuri;
- asternerea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea stratului de protecție a hidroizolatiei din beton asfaltic conform normelor în vigoare;
- refacerea umpluturii trotuarelor denivelate;
- asternerea straturilor caii pe pod din două straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzură este din MASF și pe pod stratul de uzură va fi tot de MASF);
- inlocuirea parapetului metalic pietonal existent;
- montarea de parapete direcționale de protecție la marginea partii carosabile;
- pe rosturile de dilatație de pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație noi, ce vor fi de tip etans;

- montare de guri de scurgere noi si prelungitoarele acestora;
- asternerea cail pe trotuare;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partiilor carosabile si a platformei acestora pentru racordarea la noile caracteristici ale podului (lăjime, cotă rosie);
- refacerea pereului in zona podului;
- degajarea albiei de aluviumi si vegetatie
- realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;


Pe timpul executiei se va asigura o semnalizare corespunzatoare pe ambele rampe inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice de reabilitare a podului existent se vor avea in vedere urmatoarele :

- Pentru a se putea executa lucrările prevazute în soluția 1, se va face o verificare dacă secțiunea liberă sub pod asigură, din punct de vedere hidraulic, scurgerea debitului pentru asigurarea de 5 %;
- Consolidarea fundațiilor se va realiza prin camasuire pe o adâncime având cota inferioară cu 50cm deasupra talpii fundaiei existente, pe baza procesului tehnologic întocmit de proiectant.
- Lucrările de reabilitare se vor executa pe baza unei documentații tehnice întocmită de o societate specializată.

Lucrările propuse în Solutia 1 aduc podul la parametrii de exploatare corespunzători clasei I de incarcare (A13; S60) și vor prelungi durata de exploatare a podului cu minim' 30 de ani, cu condiția realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare.

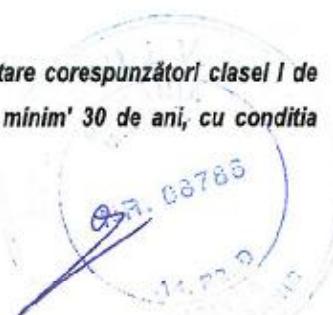

4.2 SOLUTIA 2

Lucrari de reabilitare a podului existent prin consolidarea infrastructurilor si inlocuirea suprastruturii existente

Pentru aducerea podului la parametrii inițiali corespunzători clasei I de incarcare (A13;S60) și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 fire de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectarea, construirea și

"modernizarea drumurilor" aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998, sunt necesare următoarele lucrări:

- demolarea suprastructurii;
- demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse pana la nivelul superior al banchetei;
- consolidarea infrastructurilor prin camasuire cu beton armat;
- adaptarea culeelor existente si amenajarea unor banchete noi pentru rezemarea unei noi suprastructuri;
- refacerea zidurilor intoarse si a zidului de garda pentru asigurarea continuitatii seclunii noii suprastructuri;
- montare unor aparate de rezem noi din neopren;
- montarea unor grinzi noi prefabricate precomprimate (lungimea se va stabili dupa desfacerea suprastructurii existente) si se va adapta la axele de rezemare ale infrastructurilor;
- realizarea unei placi de suprabetonare care sa permita o latime a partii carosabile pentru 2 fire de circulatie si executia a 2 trotuare denivelate de 1,50m latime utila si montarea de parapete directionale (podul se afla in localitate);
- refacerea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;
- realizarea stratului de protectie a hidroizolatiei din beton asfaltic conform normelor in vigoare ;
- asternerea straturilor cail pe pod din doua straturi BAP 16(daca pe drum stratul de uzura este din MASF si pe pod stratul de uzura va fi tot de MASF);
- protectie anticoroziva la infrastructuri si suprastructura;
- montare parapete metalice pietonale noi;
- se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie noi, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie realizate.
- adaptarea pereului existent pe taluze la noile dimensiuni ale culelor;
- montare parapete directionale noi pe rampe;
- Amenajarea rampelor de acces la pod pe o lungime de minim 10,00m, de la capetele podului, a partii carosabile si a platformei acestora pentru raccordarea la noile caracteristici ale podului (lătime, cotă rosie);
- refacerea umpluturilor sferturilor de con in vederea unei raccordari corecte pod-rampe;
- refacerea pereului la sferturile de con;

- c) montarea placilor de racordare la capetele podului;
- c) realizarea marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod și rampe.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu și semnalizarea corespunzatoare a circulației inclusiv pe timpul noptii.

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru podul nou se vor avea in vedere următoarele :

- - Lungimea acestuia va fi stabilita in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.
- Consolidarea fundatiilor se va realiza prin camasuire pe o adancime avand cota inferioara cu 50cm deasupra talpii fundatiei existente, pe baza procesului tehnologic intocmit de proiectant.
- Se va asigura o panta in lungul podului de minim 1% astfel incat apapluviala sa nu stagneze pe pod si sa fie dirijata spre casurile de pe rampe

Lucrarile propuse in solutia 2 vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei I de incarcare (A13;S60) pentru o perioada de aproximativ 40 de ani (cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare);

5 CONCLUZII

Se consideră că lucrările propuse de reabilitare vor aduce podul la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viață precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în exploatare a acestuia.

Soluția 1 are avantajul unor costuri mai mici (dar nu semnificative) de realizare decat in solutia 2, dar dezavantajul unei durate de exploatare mai mica decat in solutia 2. (30 de ani)

Solutia 2 are avantajul unei durate de 40 ani fata de 30 ani in solutia 2 și ridicarea clasei de incarcare (clasa I), dar dezavantajul unor costuri mai mari decat solutia 1.

Analizând cele 2 soluții, din punct de vedere tehnico-economic se propune Solutia 2, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare din cele 2 solutii propuse.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluția în timp a albiei și afuerilor în zona.

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul de pe POD PE D.J. 151A, KM 19+215 (19+245) PESTE PARAUL COMLOD, IN LOCALITATEA BAND, JUDETUL MURES

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- | | |
|---|--------|
| - indicele de calitate pentru starea tehnica | Ci=15 |
| - indicele de calitate al caracteristicilor functionale | Fi=19 |
| - indicele total de stare tehnica | Ist=34 |

In conformitate cu prevederile Normativului AND 522-2002, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrari de reabilitare a podului si inlocuirea unor elemente ale acestuia.

Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7^a pe scara MSK;
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.

FEBRUARIE 2020
dr. ing. Mihai Ioan Predescu
EXPERT TEHNIC atestat MDRT

6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



1. Foto



Foto 2.



Foto 3



Foto 4.



Foto 5.



Foto 6



Foto7.



Foto 8

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de artă		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul Comlod		
3	Locitatea cea mai apropiată		Bend		
4	Clasa tehnică, categoria, numărul drumului pe care este amplasat, poziția kilometrică		IV	DJ	151 A 19+245
5	Anul construcției / Anul ultimei reparații capitale		1970		
6	Clasa de încarcare		I		
7	Tipul podului, după schema statică de rezistență, a modului de execuție, oblicitate				
	- după schema statică a structurii de rezistență		Grinzi simplu rezemate		
	- după modul de execuție		Poduri monolite		
	- oblicitate		Normal		
	- după traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatră, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culeful	Fundatii	Beton simplu		
		Elevatii	Beton simplu		
	Pile	Fundatii	Nu e cazul		
		Elevatii	Nu e cazul		
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistență		Beton armat		
	Elemente de rezistență care susțin calea		Beton armat		
9	Lungimea totală a podului / Numar de deschideri		18.60	1	
	Numarul de deschideri și lungimea lor		12.6		
10	Latimea calii (partea carosabilă + trotuar)		6.90	1.00	1.00
	Numarul de grinzi în secțiune transversală		2		

Expert Tehnic: Mihai Predescu



EXPERTIZA TEHNICA

11	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite) (Scheme de amplasare)	Lipsa aparate
12	Tip suprastructura	Grinzi monolite

EXPERTIZA TEHNICA

13	Tip infrastructuri	culei	pile
		masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod	Beton asfaltic	
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie	lipsa	
17	Parapeti pietonali	Metalici	
18	Parapeti de siguranta	lipsa	
19	Racordari cu terasamentele	Combinante	
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)	Prag de fund din beton in aval	
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	Nu este cazul	
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	Lipsesc parcial	
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	Lipsesc in totalitate	
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	Nu este cazul	
25	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	Asigurata parcial	
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	Corelat	
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	Se respecta	
28	Rezemare incorrecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	Corect	
29	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	Nu exista	
29	Calitatea lucrarilor de intretinere	70%	



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. ct. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretaoze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a ramblelui, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				0		
3.	Amplasarea incorrecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de rezem inglobate in paf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatelor de rezem si/sau impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sfeturi de con afiuate (cauzat aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	0	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	0	0	0			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	0	0	7			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	0	0	0			
10.	Bolți cu degradări avansate (crăpături pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrustata).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					3	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crăpături orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	0	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stâlpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					5	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piele.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crăpături, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	0	8	8			
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	0	4	2			
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația [betonului și/sau coroziunea armăturii] parapetului, dislocația stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					0	
21.	Degradația sau dislocația bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degradații ale malurilor și modificări de albie: - ruperea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apei; - depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				4		
23.	Degradația (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale cail pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuleri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			0			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placi de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparicii de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren freat, corodarea aparatelor de reazem metalice.	5 - 6						
	Ruperea tachilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatii realizate din stalpi in continuarea colcanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	5 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		0	0			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	0				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinettelor Amenajarea necorespunzatoare a acestia.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresele pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de cement.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	0	0	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0			
	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acestia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					3	
38.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (naturi, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Paduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea toilelor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	7 - 8						6

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie							
43.	Inclinarea pendullor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7			0			
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	0					
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					5	
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 {Pentru lăptișoare} 8 Daca există tendință de rupere a malurilor				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					7	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					8	
51.	Lipsa sau degradarea etansanii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					6	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		0				Zonare conf. norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casurilor santurilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe cale.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				4		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	0	8				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1-2 m la fundatii directe si Dh = 2-4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		0	0			
56.	Neetansitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		0				
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		0				
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele supructurii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale; - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6-7 6-7					7	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (retunjire, slefuire) sau a Imbracamintil din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					7	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					0	
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	0	5			
68.	Solicanizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matata necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gaberite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare				0		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplanitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidarii sau betonului.	4 - 6	0		6			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliată.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	5 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rust de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul grinziilor alicatuite din dulapi.	5 - 8	0					
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60 % - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5	0					
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6	0					
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapi de la culie si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palie instabila.	6 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6					0	



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6					0	
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (bernarie, ecarisata sau samirptunda).	3 - 4					0	
94.	Degradarea sau lipsa longinelui apara-roata sau a longinelor de trotuar.	3 - 4					0	
95.	Degracarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6					0	
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6					0	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5					0	

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

7

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

8

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antisismice, sferturi de con sau aripi.

8

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

4

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

8



C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
0	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
10.	Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9		
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4		
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		



	de ciment.	5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (reorientate, scurte, superficiale), faizantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 -4 >1 m ² 5 - 6	6	

37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpana si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradecsol podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9		
56.	Neetanaseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele supructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	5		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6		
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		



78.	Degradarea injuguirilor pachetelor de urși, solidarizari necorespunzătoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea îmbinărilor, ruginirea culelor de prindere în cazul grinziilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

$C_1 =$

7



C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektii geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deforma il locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3		




	pasta de ciment.	5-5 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2		
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 >1 m ² 5 - 6	6	

37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului; > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolației	Pentru suprafețe: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
49.	Lipsa protecției anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniformă, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafața elementului).	3 - 4	4	
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a secțiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
81.	Degradarea podinei de rezistenta (mușeagă, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafețe: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		

C₂ =

8

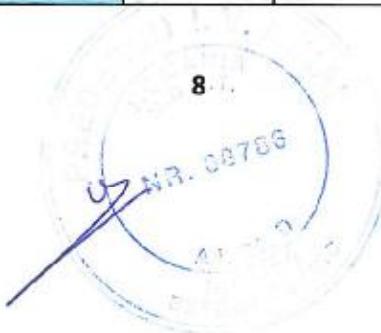

C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate în praf și murdarie, nefuncționarea corespunzătoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem și/sau împiedicarea deformatiilor din temperatură și contractie ca urmare a deplasării infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate față de poziția initială, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fără strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil și/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.		
8.	Beton degradat prin carbonatare, apariția de stalactite și/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	7	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina și/sau fisuri sau crapaturi orientate pe direcția acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activă la elementele întinse sau sub tensiune (suruburi de înaltă rezistență, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziunea betonului și a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului și a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	8	
17.	Defecte de suprafață ale fetei văzute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasări ale infrastructurii față de poziția initială (tasari, rotiri, deplasări, luncări etc.) produse în majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea pamântului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.		
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren frotat, corodarea aparatelor de reazem metalice. Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli	5 - 6 7 - 8		



30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza defavorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9		

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuziinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolaiei	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C		Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh $< 1 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $< 2 \text{ m}$ la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh $= 1\frac{1}{2} \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $= 2+4 \text{ m}$ la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh $> 2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $> 4 \text{ m}$ la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de reazem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		

71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4		
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6		
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6		
87.	Palee instabila.	6 - 8		
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6		
89.	Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7		
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		

C₃ =



C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (*)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a ramblelului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5		
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9 4 - 7	4	
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parțială sau totală a lucrarilor de: - apărare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de apărare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor		
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protecție a taluzurilor, scărilor de acces, casurilor sănturilor perecate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasă, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasă	4	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh = 2+4 m la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirekte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =

4


C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	3	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5	5	
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4		
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor.	2 - 3		
24.	Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuar.	4 - 5		
38.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
42.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: $< 1 m^2$ 3 $> 1 m^2$ 4 - 5	3	
46.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3		
48.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5	5	
50.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	7	
51.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)	8	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta ape sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)	6	
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	7	

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de recordare	6 - 7	
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4	
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	7
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6	
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6	
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda)	3 - 4	
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4	
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6	
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5	

C₅ =

8

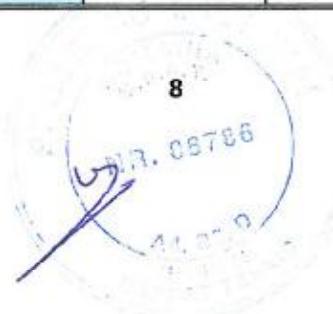

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m			L = 26-100 m			L > 101 m			
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	I	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	II	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	III	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	IV	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5	V	0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =	0
Latime carosabil drum	6.00		
Lungime pod	18.60		
Latime pod	6.90		
Cu spatiu de siguranta	0		
Fara spatiu de siguranta	1		
Nu corespunde latimii	0		



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0-5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
 În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. bolta din zidarie și fasii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Grinzi monolite

F3 =

9



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 =



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfăcătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 6



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \text{19}$$


Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \text{15}$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \text{34}$$




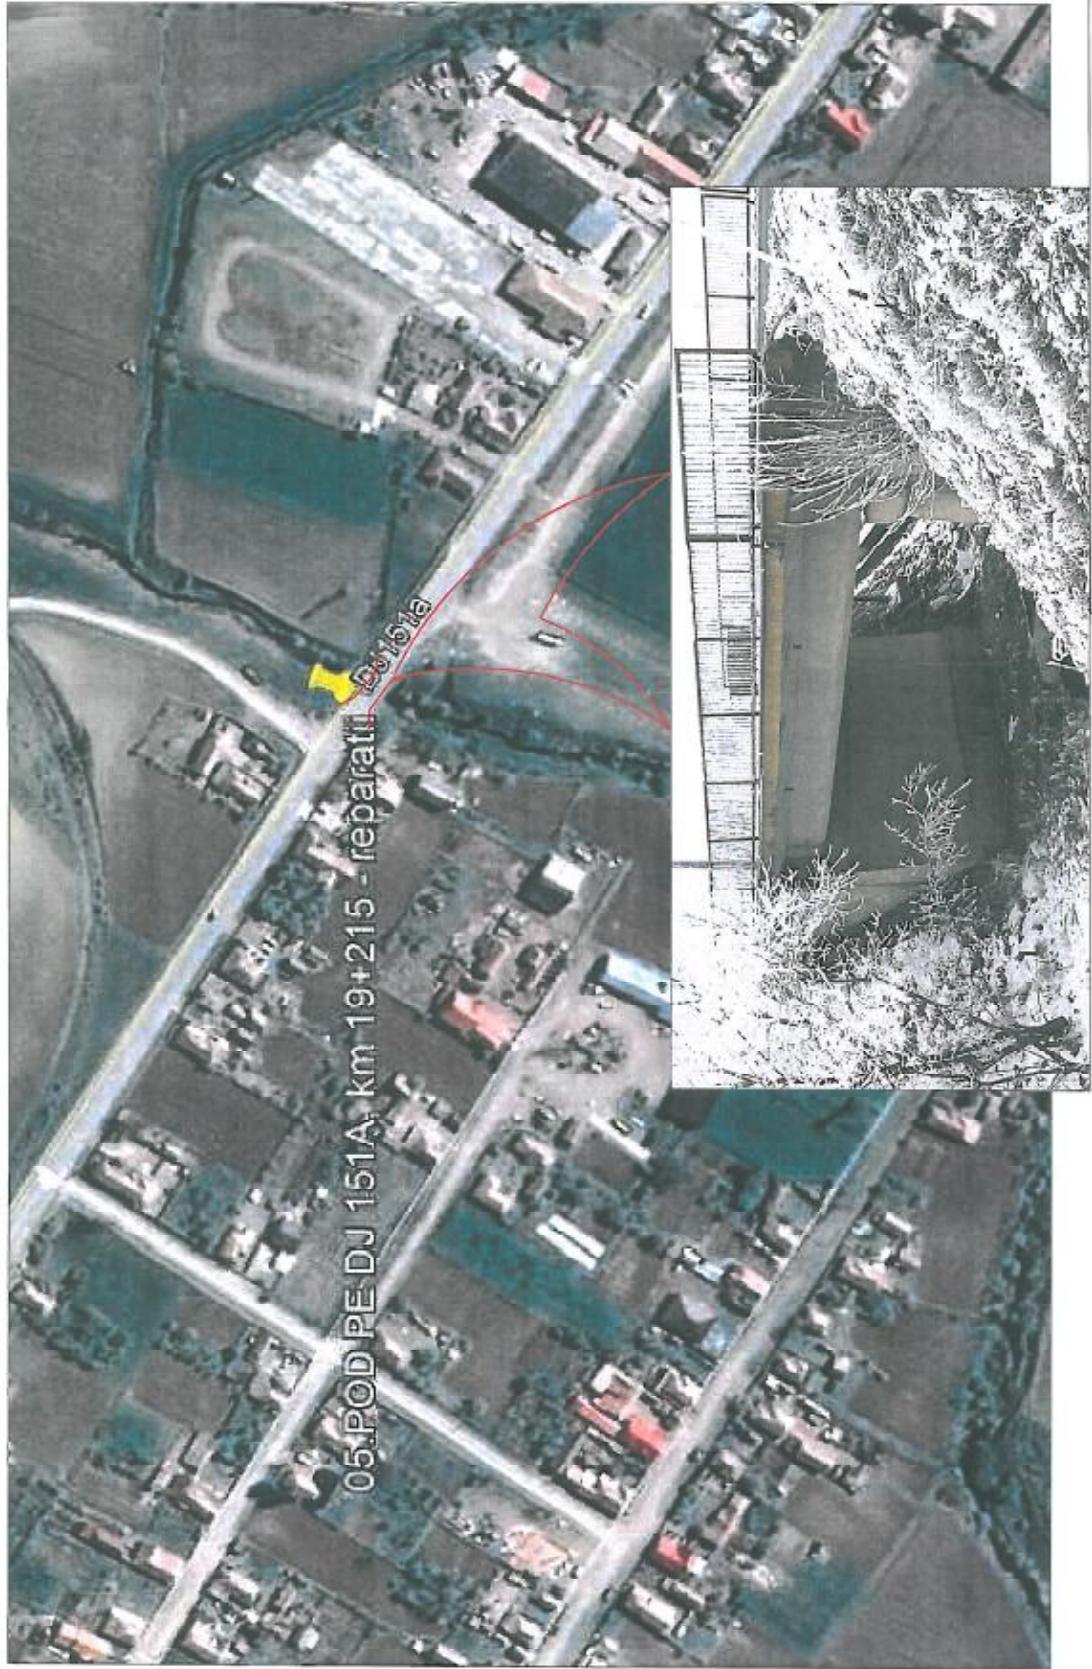

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș



	INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara:	Expertiza tehnică	Faza proiectare:
		—	POD PE DJ 151A KM 19+215 (19+245) PUSTE PARAHUL COMLOG, IN LOCALITATEA BAND, JUDEȚUL MUREȘ	EXPERTIZA TEHNICA
Relevat:	✓ Ing. Nicolae Pascariu	Data:	2020	Planșa nr.:
Verificat:	✓ Ing. Mihaiela Predeacă		PLAN AMPASAMENT	01
Expert Tehnic:	Dr. Ing. Mihai Predeacă			

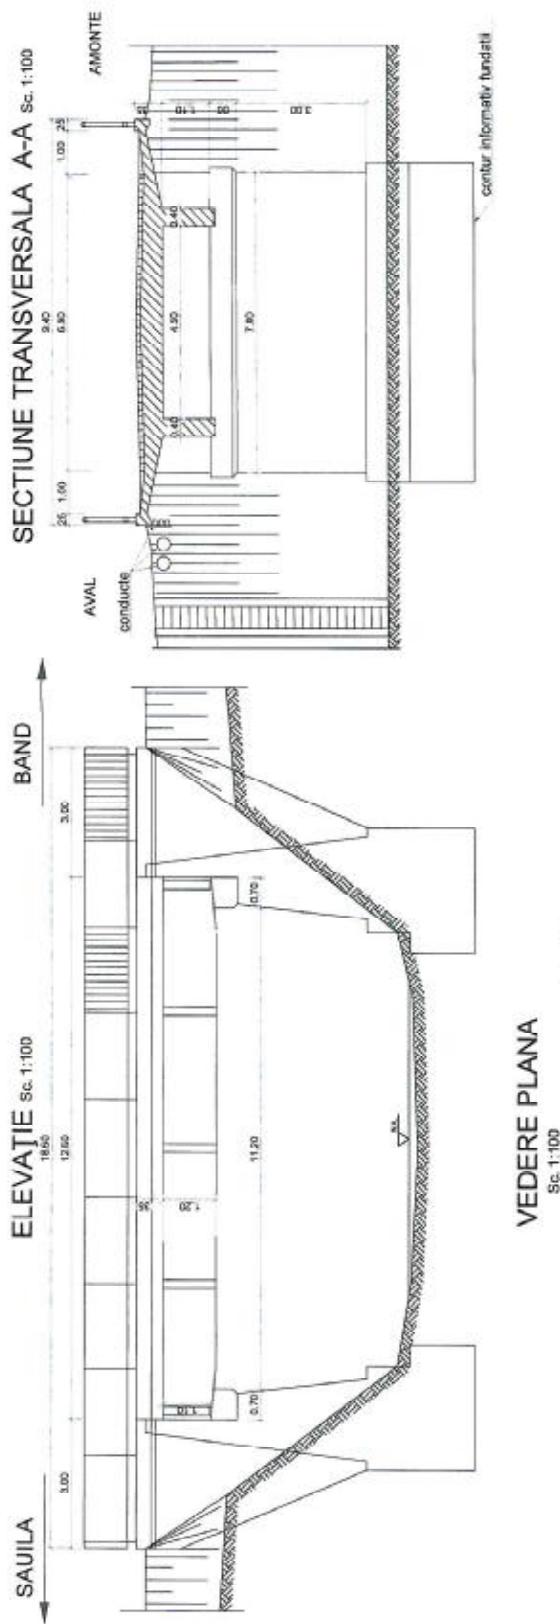

center information fundati

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUTIE (A30, S60)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13, S40)
ANUL CONSTRUCTIEI - 1970



BENEFICIAR: Consiliul jude^etean Mure^s

 INTEGRATED ROAD SOLUTIONS <small>PROIECTARE CONSTRUCȚIE MANTENANȚĂ</small>	IRIS <small>INTEGRATED ROAD INSPECTION SYSTEM</small>
Scara: 1:250 Data: 2020	
Relevant: Ing. Nicolae Pașcariu Verificat: Ing. Mihaela Predescu	
Expert Tehnic: Dr. Ing. Mihael Predescu	
DISPOZITIVE GENERALE	
Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA <small>POD PE LÂNGA NH 19+215 (19+245) PESTE PAJANA, COMPLEU, ÎN LOCALITATEA BANC, JUDEȚUL MUREȘ</small>	
Planșa nr.:	02

VEDERE PLANA
Sc. 1:100

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN MURES



**Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICĂ
POD PE D.J. 151, KM 38+144 (38+116.30) PESTE
PARAUL DE CAMPIE, IN LOCALITATEA SAULIA,
JUDETUL MURES**

Proiectant: INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.



FEBRUARIE 2020

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Lista de semnaturi
2. Raport de expertiza tehnica
3. Fisa de constatare a starii tehnice a podului

FEBRUARIE 2020

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT M.D.R.T.:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu



VERIFICAT:

Ing. Mihaela Predescu



SEF PROIECT:

Dr. ing. Mihai Ioan Predescu

FEBRUARIE 2020

CUPRINS

1	GENERALITATI.....	2
1.1.	DENUMIREA LUCRARII	2
1.2.	PROIECTANT DE SPECIALITATE	2
1.3.	BENEFICIAR	2
1.4.	AMPLASAMENT.....	2
2	SITUATIA EXISTENTA.....	2
3	STAREA TEHNICA ACTUALA.....	3
3.1	INFRASTRUCTURA	3
3.2	SUPRASTRUCTURA	4
3.3	CALEA PE POD	4
3.4	RACORDAREA CU TERASAMENTELE	4
3.5	ALBIA PARAULUI	5
4	LUCRARI SI REPARATII NECESARE	5
4.1	SOLUTIA 1	5
4.2	SOLUTIA 2	7
5	CONCLUZII.....	8
6	REPORTAJ FOTOGRAFIC.....	9

1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII

Expertiza tehnica : POD PE D.J. 151, KM 38+144 (38+116.30) PESTE PARAUL DE CAMPIE, IN LOCALITATEA SAULIA, JUDETUL MURES

1.2. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.3. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4. AMPLASAMENT

D.J. 151. LA KM 38+144 (38+116.30), peste Paraul de Campie, judetul Mures



2 SITUATIA EXISTENTA

Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost:

- Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002;
- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere, indicativ AND 534 – 1998;
- relevul podului;
- constatari și observații efectuate pe teren;
- standarde și normative;

Drumul județean DJ 151 Ludus – Sarmas traversează la km 38+144 (38+116.30) Parul de Campie pe un pod din beton armat oblic la 70°.

Din datele obținute de la beneficiar, podul a fost construit în anul 1935.

Podul are o deschidere de 5.40 m și o lungime totală de 8.40 m.

Ca schema statică podul este de tip grinda simplu rezemată.

În plan, podul este în aliniament și în palier.

Suprastructura podului este o dala din beton armat turnat monolit.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei massive din beton și fundație directă.

Racordarea cu terasamentele este realizată cu aripi din beton în amonte și taluzuri din pamant în aval.

Albia în zona podului este conturată cu maluri înalte. În aval pe mal drept, taluzul din pamant este protejat cu longrine din beton. Se constată prezența vegetației.

Pe rampe sunt prevazute parapete directionale.

Partea carosabila pe pod are latimea de 6.00 m si doua trotuare la nivel de 1.30 m fiecare.

Pe lisele podului sunt amplasate parapele pietonale din beton armat.

Se apreciaza ca podul a fost dimensionat la solicitariile produse de incarcarile clasei „I” de incarcare (A13;S60)

Podul este amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica IV conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobat cu ordinul nr 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu o pericada de colt $T_c=0.7$ s, iar conform P100-1 din 2013, $a_g=0.15$ g, in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, a_g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani.

3 STAREA TEHNICA ACTUALA

Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podului, a fost efectuata o vizita in teren si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 ‘Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod’ si cu ‘Manual privind defectele si degradarile aparente la podurile si pasajele rutiere si indicarea metodelor de remediere’ (indicativ AND 534 – 1998).

3.1 INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului este alcatauita din doua culei masive cu elevatii si ziduri intoarse din beton, fundate direct.

La culene si aripile din amonte se constata urmatoarele defecte si degradari:

- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;
- Beton degradat prin carbonatare;
- Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, aspect prafuit, imperfezioni geometrice, aspect macroporous, aggregate la suprafata);
- Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, luncari. etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri;
- Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care aggregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment;
- Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale);
- Coroziune, crapaturi, striviri;
- Infiltratii, eflorescente;
- Segregarea betonului;

3.2 SUPRASTRUCTURA

Elementul principal de rezistenta al suprastructurii este dala din beton armat la care s-au constatat urmatoarele defecte si degradari:

- Armaturi fara strat de acoperire, ruginite;
- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;
- Beton degradat prin carbonatare;
- Beton degradat prin coroziune cureducerea sectiunii elementului;
- Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau crapaturi orientate pe directia acesteia;
- Lipsa protectiei anticorozive (fisuri, culoare neuniforma, matuiri, exfolieri);
- Infiltratii puternice, eflorescente;
- Coroziune, crapaturi, striviri;
- Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment;
- Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;
- Uzura betonului;
- Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziune, crapaturi, striviri);

3.3 CALEA PE POD

Calea pe pod este realizata din imbracaminte asfaltica si are straturi suplimentare executate in cadrul lucrarilor de intretinere si prezinta fisuri, faiantari, valuriri si gropi.

Se constata prezenta de material solid si a vegetatiei la marginea partii carosabile.

Degradarea (betonului si coroziunea armaturii) parapetului, disclocarea stalpului de preindere a parapetului.

3.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE

Rampele au calea din imbracaminte asfaltica si se prezinta intr-o stare buna.

Aliniera in plan rampa- pod este necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.

Se constata prezenta de material solid si a vegetatiei la marginea partii carosabile.

Acostamantele rampelor sunt prabusite la intrarea de pe pod ce pune in pericol circulatia pietonilor.

Taluzurile din pamant din aval sunt degradate, si-au pierdut forma initiala.

3.5 ALBIA PARAULUI

- Albia in zona podului este conturata cu maluri inalte. Se constata prezenta vegetatiei ceea ce reduce sectiunea de scurgere a podului.

4 LUCRARI SI REPARATII NECESARE

Podul a fost executat in anul 1935. Se apreciaza ca de la data executiei (1935 comunicata de beneficiar), pana in prezent, podul a fost reabilitat, situatie in care in prezent se apreciaza ca podul corespunde clasei II de incarcare (A10, S40).

Urmare observatiilor vizuale de la lucrare, precum si masuratorile elementelor constructiei privind defectele si degradarile care au parut de la darea in folosinta a lucrarii si tinand cont de durata de exploatare de 85 de ani din informatiile beneficiarului si 60 de ani urmare observatiilor la lucrare , in conformitate cu „Normativul privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit” – indicativ CD 138/2010, se poate aprecia faptul ca reducerea capacitatii de rezistenta este > 5%.

Conform prevederilor „Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a pasajelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si composit” – indicativ CD 138/2010 – Anexa 3 – „Metode de apreciere a capacitatii portante pentru podurile aflate in exploatare” prin Metoda „A” de apreciere a reducerii de rezistenta, datorita vechimii podului (60 ani) si a starii de degradare a suprastructurii cat si a infrastructurilor si de asemenea a faptului ca a fost depasita durata de exploatare a podului.

Rezulta faptul ca podul si-a pierdut capacitatea de preluare a incarcarilor. Se apreciaza ca in prezent se incadreaza in clasa a II de incarcare (A10;S40).

Vechimea materialelor si depasirea duratei de exploatare, nu mai permit consolidarea pentru aducerea la clasa I de incarcare, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV ceea ce impune inlocuirea podului existent cu unul nou.

1. **Solutia 1. Pod nou cu suprastructura din grinzi prefabricate precomprime;**
2. **Solutia 2. Pod nou cu suprastructura executata monolit (dala)**

4.1 SOLUTIA 1

Pod nou cu suprastructura din grinzi prefabricate precomprime;

Lucrarile constau:

- Demolarea podului existent;
- Realizarea unor infrastructuri din beton si beton armat;

- Realizarea unei suprastructuri din grinzi prefabricate precomprimate (sau metalice), precum asigurarea unei parti carosabile pentru doua fire de circulatie;
- Racordarea pe o lungime de minim 25 de metri de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (latime, cota rosie) la drumul existent;
- Montarea de borduri / parapete directionale (in functie de imobilele, imprejururile proprietatilor particulare si a retelelor de gaz si apa din amplasamentul podului) si parapete pietonale pe pod;
- Montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- Montarea de parapete directionale pe rampe;
- Refacerea racordarilor cu terasamentele si executarea de scari si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
- Amenajarea (degajarea si calibrarea albiei) sub pod, in amonte si in aval;
- Executarea de aparari de maluri, pe ambele maluri, amonte si aval, racordate la fata elevatiei culegelor (in functie de tipul fundatiei propusa la documentatia de executie, daca e necesar se vor prevedea lucrari de stabilizare a fundului albiei, respectiv prag de fund sau pereu);
- Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;
- Lucrari de degajare, profilare si stabilizare a fundului albiei impotriva afuerilor.

Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si semnalizare corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii, sau cu inchiderea drumului cu devierea circulatiei rutiere pe o ruta alternativa (daca este posibil)

NOTA:

- Stabilirea lungimii podului nou se va face pe baza unui calcul de dimensionare hidraulic pentru asigurarea de 2%;
- Lucrarile propuse de executare a unui pod nou se vor realiza pe baza unei documentatii tehnice de executie intocmita de un proiectant de specialitate;
- Se va asigura opanta in lungul podului de minim 1% astfel incat apa pluvialasa nu stagneze pe pod si sa fie dirijata spre casiurile de pe rampe;
- Daca in urma dimensionarii din punct de vedere hidraulic se constata ca lumina actuala de 5.00 m este suficienta, se poate realiza un pod prefabricat cu lumina de 5.00 m in locul podului descris in Solutia 1.



4.2 SOLUTIA 2

Pod nou cu suprastructura executata monolit (dala)

Lucrarile constau:

- Demolarea podului existent;
- Realizarea unor infrastructuri din beton si beton armat;
- Realizarea unei suprastructuri monolite din beton armat (dala) pentru asigurarea unei parti carosabile pentru doua fier de circulatie;
- Racordarea pe o lungime de minim 25 de metri de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (latime, cota rosie) la drumul existent;
- Montarea de borduri / parapete directionale (in functie de imobilele, imprejmuirile proprietatilor particulare si a retelelor de gaz si apa din amplasamentul podului) si parapete pietonale pe pod;
- Montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- Montarea de parapete directionale pe rampe;
- Refacerea racordarilor cu terasamentele si executarea de scari si casiuri pe zona de racordare pod-rampe;
- Amenajarea (degajarea si calibrarea albiei) sub pod, in amonte si in aval;
- Executarea de aparari de maluri, pe ambele maluri, amonte si aval, racordate la fata elevatiei culegelor (in functie de tipul fundatiei propusa la documentatia de executie, daca e necesar se vor prevedea lucrari de stabilizare a fundului albiei, respectiv prag de fund sau pereu);
- Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;
- Lucrari de degajare, profilare si stabilizare a fundului albiei impotriva afuierilor.

Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe o varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu si semnalizare corespunzatoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii, sau cu inchiderea drumului cu devierea circulatiei rutiere pe o ruta alternativa (daca este posibil)

NOTA:

- *Stabilirea lungimii podului nou se va face pe baza unui calcul de dimensionare hidraulic pentru asigurarea de 2%;*
- *Lucrarile propuse de executare a unui pod nou se vor realiza pe baza unei documentatii tehnice de executie intocmita de un proiectant de specialitate;*

- Se va asigura opanta in lungul podului de minim 1% astfel incat apa pluvialasa nu stagneze pe pod si sa fie dirijata spre casurile de pe rampe;

5 CONCLUZII

Prezenta expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla podul pe D.J. 151, km 38+144 (38+116.30) peste Paraul De Campie, in localitatea Saulia, Judetul Mures

Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 – 2002, podul a obtinut urmatorii indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica	Ci=11
- indicele de calitate al caracteristicilor functionale	Fi=17
- indicele total de stare tehnica	Ist=28

In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in **Clasa starii tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE**, urmand a fi efectuate lucrari de reabilitare (sau inlocuire) la acesta.


Valabilitatea expertizei este de 2 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu se produc evenimente cu caracter exceptional precum:

- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentalala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.

FEBRUARIE 2020

dr. ing. Mihai Ioan Predescu

EXPERT TEHNIC atesta MDRT

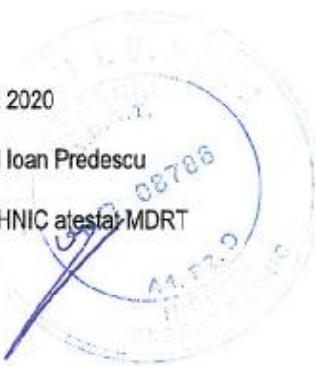

6 REPORTAJ FOTOGRAFIC



Foto 1. Vedere elevatie pod



Foto 2. Vedere cale pod



Foto 3. Vedere pod – Parapet prabusit



Foto 4. Parapet din beton degradat de pe rampe de acces



Foto 5. Vedere albie



Foto 6. Rarcordari cu terasamentul

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de artă		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul de Campie		
3	Localitatea cea mai apropiata		Saulia		
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica		IV	DJ	151
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale		1935		
6	Clasa de incarcare		I		
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate				
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Grinzi simplu rezemate		
	- dupa modul de executie		Poduri monolite		
	- oblicitate		Oblic		
	- dupa traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton armat	
		Elevatii		Beton armat	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii		Nu e cazul	
	Suprastructura				
	Elemente principale de rezistenta		Beton armat		
	Elemente de rezistenta care sustin calea		Beton armat		
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		8.40	1	
	Numarul de deschideri si lungimea lor		5.4		
10	Latimea calii (partea carosabila + trotuare)		6.00	1.30	1.30
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		1		

Expert Tehnic: Mihai Predescu



EXPERTIZA TEHNICA

11	Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparate
	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

EXPERTIZA TEHNICA

		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod		Beton asfaltic
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie		lipsa
17	Parapeti pietonali		Din beton
18	Parapeti de siguranta		Lipsa
19	Raccordari cu terasamentele		Aripi din beton
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)		Lipsa
21	Lipsa de estetica a incadraril podului in mediul inconjurator		Nu este cazul
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.		Lipsesc parcial
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.		Lipsesc in totalitate
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.		Nu este cazul
25	Neasigurarea scurgerii apel, stagnarea apel pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod		Asigurata parcial
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.		Coreslat
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.		Se respecta
27	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa sparetelor de rezem		Corect
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talveghui si stabilitatea albiei in zona podului		Nu exista
29	Calitatea lucrarilor de intretinere		10%



II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	B
1.	Absenta unor elemente structurale (antreteaze, rigidizari, contravantuirile etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7-8 pentru C1 5-6 pentru C2	0	0				Poduri metalice
2.	Allinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5				5		
3.	Amplasarea incota a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice					0	
4.	Aparate de rezem inglobate in praf si murdarie, nefunctionarea corespunzatoare a acestora. Blocarea aparatorilor de rezem si/sau impredicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8			0			
5.	Aripi sau sfeturi de con afilate (cezul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6			6			
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	6	0			
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	8			
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	8	7			
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	8	0			
10.	Bolti cu degraderi avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de striviri).	5 - 8	0					
11.	Calea pe pod sau pe trotuar este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incrustata).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp					2	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	6	0			
13.	Coroziunea avansata a stalpului metallic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5					0	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiuni (suruburi de inalta rezistenta, trantii, hobane, etc)	6 - 7	0	0	0			
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7	0	0				Poduri metalice
16.	Cumularile la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	9	9			
17.	Defecte de suprafata ale fetel vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4-Pentru C1 si C2 2- Pentru C3	4	4	2			
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulatie.	5 - 6	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunere	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Deformații mari (sageți) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9	0					
20.	Degradația (betonului și/sau coroziunea armăturii) parapetului, dislocația stâlpului de prindere a parapetului, lipsa rostului în parapet.	3 - 4					4	
21.	Degradația sau dislocația bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trouare.	2 - 3 4 - 5					0	
22.	Degradații ale malurilor și modificări de albie: - ruperea malurilor, modificarea în plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetație în albie	7 - 9 4 - 7				0		
23.	Degradația (subspațială, deformare) sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de: - apărare; - direjare; - praguri.	4 - 6 5 - 8 7 - 9				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Denivelari ale calii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuri, refuri, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8						0
25.	Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunceri etc.) produse in majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.			8			
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placiile de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), apar la de fisuri sau infiltrari in zona de contact cu metalul.	6 - 7		0				
27.	Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9	0					Poduri metalice
28.	Detașarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8	0					
29.	Deteriorarea aparatelor de rezem din neopren freat, coredarea aparatelor de rezem metalice. Ruperere tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli	5 - 6 7 - 8			0			
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevatii realizate cu stalpi in continuarea coloanelor Masca chesonului nedemolata care influenteaza favorabil scurgerea apelor.	6 - 7 4 - 5			0			
31.	Distrugerea consoli trotuarului.	8 - 9		9	9			
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10 Pentru C1 8 - 9 Pentru C2	0	9				
33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinettelor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6			0			
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbracarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8	0	0				
35.	Eroziunea betonului, prezinta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	6	4			
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	6	6			
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm < 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm < 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm < 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpani si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 7 - 8 5 - 6 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), falantarea sau exfolierea acestia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5					3	
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradecosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari	0					
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10	0	0				Poduri metalice
41.	Flamboajul barelor sau voalarea toclor.	8 - 9	0	0				
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in	7 - 9						

09.09.2010

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie							
43.	Inclinarea pendullor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7			0			
44.	Infiltrari, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsă sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	7	7			
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	0					
45.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5					0	
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor construcții din apropierea podului (poduri CF, canale	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor				0		

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)					5	
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	4				
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)					0	
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta ape sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)					0	
52.	Lipsa sau lesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru lesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C			6			Zonare conf, norm. P100-92
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scariilor de acces, casurilor santurilor pereante de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa				5		
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	9				
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Df = afuirea locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1÷2 m la fundatii directe si Dh = 2÷4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte			0	0		
56.	Neetarseitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6	0					Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimante. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8	0	0				
58.	Positia incota a elementelor componente ale aparatoarelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastururii			0			
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3			0			
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastururii.	4 - 5	0	0				
61.	Rampe de acces degradate: - derivelari si degradari ale calii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. - tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare	4-5 6 - 7 6 - 7					7	
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	8-9 pentru C2 10 pentru C1	0	0				Poduri metalice



Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavale sau din beton de ciment) uzura pavalelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4					0	
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2	0	0	0			
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8					0	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6					0	
67.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	0	5	5			
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matata necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matata necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri	0	0	0			

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare					0	
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8	0	0				
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6		6			
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1	0		0			
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.	8 - 9			0			
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	0	0	0			Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrefiere, ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50% - 9 - 10	0					
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8	0					
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6	0					
78.	Degradarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizare necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6	0					
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti	0					
80.	Degradaarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuierilor de prindere in cazul grinzelor alcatuite din dulapi.	6 - 8	0					
81.	Degradaarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10	0					
82.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		0				
83.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		0				
84.	Ridicarea pilotilor.	4			0			
85.	Degradaresa biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, culapi de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6			0			
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6			0			
87.	Palee instabila.	5 - 8			0			
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6			0			
89.	Lipsa sau degradarea contravarturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7			0			
90.	Degradaarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 - 5 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10			0			
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata ≤ 30% - 3-4 > 30% - 5-6					0	

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte					Obs.
			C1 (*)	C2 (*)	C3 (*)	C4 (*)	C5 (*)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapată - cu denivelări.	3 - 4 5 - 6						0
93.	Desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnarie ecarisată sau semirotonda).	3 - 4						0
94.	Degracarea sau lipsa longinei apără-roată sau a ogninilor de trotuar.	3 - 4						0
95.	Degracarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6						0
96.	Lipsa sau degradarea măinii curente a parapetului sau umplutură.	5 - 6						0
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzătoare a acestora de elementele de susținere.	3 - 5						0

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistență.

9

C2 (*) = Elemente de rezistență care susțin calea.

9

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de rezazem, dispozitive antisismice, sferturi de con sau aripi.

9

C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

5

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

7




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C1 (*)	
D	1	2	3	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravantuirile etc.) din fazele de executie sau exploatare.	7 - 8		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat + b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat + b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
10.	Bolți cu degradări avansate (crăpături pe zone mari, aparitia de striviri).	6 - 8		
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crăpături orientate pe direcția acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crăpături, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii in circulatie.	5 - 6		Poduri metalice
19.	Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii din beton armat sau beton precomprimat	8 - 9		
27.	Depasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale tablierului.	8 - 9		Poduri metalice
28.	Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone.	7 - 8		
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	9 - 10		
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, depasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 > 1 m ² 5 - 6	6	



	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0,2 mm - transversale: > 0,2 mm - inclinate : > 0,2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpani si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.				
39.	Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din zidarie.	4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
40.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (naturi, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
41.	Flamboajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
44.	Infiltratii, efiorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
45.	Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, efiorescente, stalactite la podurile boltite din zidarie.	Pentru suprafete: < 5 m ² 5-6 > 5 m ² 7		
49.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente [culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de oxizi din fier pe suprafata elementului].	3 - 4	4	
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	8	
56.	Neetanselitati intre elementele structurii sau intre piese ale elementelor structurale.	5 - 6		Poduri metalice
57.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
60.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
62.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10%).	10		Poduri metalice
64.	Rosturi de zidarie spalte de infiltratii.	6		
67.	Segregarea betonului, culburi de piatrins, caverne.	6		
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzatoare).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzatoare 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
70.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	5		
74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
75.	Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic, (putrezire, ciuperci, paraziți etc.) reducerea sectiunii acestora.	Reducere sectiune < 20% - 4 - 6 20-50% - 7 - 8 > 50 % - 9 - 10		
76.	Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor si/sau pachetelor de ursi sau subursi.	6 - 8		
77.	Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu pene care se misca in locasurile lor.	4 - 6		
78.	Degradarea injugurilor pachetelor de ursi, solidarizari necorespunzatoare sau inexistente.	4 - 6		
79.	Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, scoabe etc.).	4-6 Pentru buloane si scoabe 7-8 pentru tiranti		
80.	Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuieelor de prindere in cazul grinzilor alcătuite din dulapi.	6 - 8		

C₁ =

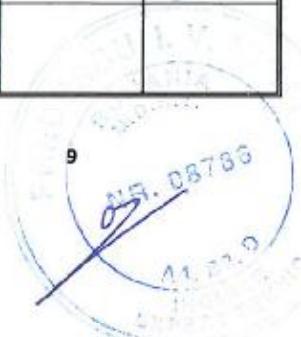

C2 – INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C2 (*)	
0	1	2	4	8
1.	Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, contravanturi etc.) din fazele de executie sau exploatare.	5 - 6		Poduri metalice
6.	Armaturi fara strat de acoperire.	4 - 6	6	
7.	Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite si/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii elementului.	7 - 8	8	
12.	Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau crepaturi orientate pe directia acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.	6	
14.	Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, hobane, etc)	6 - 7		
15.	Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau intre piese.	6 - 7		Poduri metalice
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfektii geometrice, aspect macroporous, agregate la suprafata).	4	4	
18.	Deformații locale ale pieselor datorita lovirii în circulație.	5 - 6		Poduri metalice
26.	Deplasari relative ale elementelor structurale (placi de beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), aparitia de fisuri sau infiltrare in zona de contact cu metalul.	6 - 7		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9	9	
32.	Distrugerea suprastructurii (elemente rupte).	8 - 9	9	
34.	Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de prindere.	6 - 8		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3-4 pentru C1 si C2 cu supraf. < de 1 m ² si pentru C3 5-6 pentru supraf. > 1 m ² la C1 si C2	6	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 - 4 >1 m ² 5 - 6	6	

	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm - longitudinale: > 0.2 mm - transversale: > 0.2 mm - inclinate : > 0.2 mm - fisuri transversale sau longitudinale precum si intre timpane si zidul intors la podurile boltite	9 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 6 fara deplasari 7 - 9 cu deplasari		
37.	Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, sudura).	< 20% 5-6 20% - 50% 7-8 > 50% si sudura 9-10		Poduri metalice
40.	Flambajul barelor sau voalarea tolelor.	8 - 9		
41.	Infiltratii, eflorescențe la podurile din beton cauzate în majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: < 5 m ² 5 - 6 > 5 m ² 7	7	
44.	Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, surgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului).	3 - 4	4	
49.	Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele precomprimate. Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.	6 - 7 8		
57.	Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii.	4 - 5		
60.	Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita coroziunii metalului (peste 10 %).	10		Poduri metalice
62.	Rosturi de zidarie spalte de infiltratii.	6		
64.	Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.	5 - 6	5	
67.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
68.	Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.	7 - 8		
70.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6		Poduri metalice
74.	Degradarea podinei de rezistenta (mucegal, crapaturi, atac insecte etc.).	Pentru suprafete: < 30% - 4 - 6 30-60% - 7 - 8 > 60% - 9 - 10		
81.	Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare.	3 - 5		
82.	Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator.	4 - 6		
83.				

C₂ =



C3 – INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C3 (*)	
0	1	2	5	8
4.	Aparate de reazem inglobate în praf și murdarie, nefuncționarea corespunzătoare a acestora. Blocarea aparatelor de reazem și/sau împiedicarea deformatiilor din temperatură și contractie ca urmare a deplasării infrastructurilor.	3 - 5 7 - 8		
5.	Aripi sau sferturi de con afilate (cazul aripilor din beton). Aripi deplasate fata de poziția initială, pierderea formei sfeturilor de con.	4 - 5 6	6	
6.	Armaturi fără strat de acoperire.	4 - 6		
7.	Beton cu aspect friabil și/sau zone din beton exfoliat.	6 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	8	
8.	Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite și/sau draperii.	7 - Beton simplu 8 - Beton armat +b.p.	7	
9.	Beton degradat prin coroziune cu reducerea secțiunii elementului.	7 - 8		
12.	Coroziunea armaturil, pete de rugina și/sau fisuri sau crapaturi orientate pe direcția acesteia.	6 - Beton armat 8 - Beton prec.		
14.	Coroziunea activă la elementele întinse sau sub tensiune [suruburi de înaltă rezistență, tiranti, hobane, etc.]	6 - 7		
16.	Cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziunea betonului și a armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului și a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor	8 - 9	9	
17.	Defecte de suprafața ale fetel vazute (culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugina, aspect prafuit, imperfecțiuni geometrice, aspect	2	2	
25.	Deplasări ale infrastructurii fata de poziția initială (tasari, rotiri, deplasări, lăunecări etc.) produse în majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea pamântului	8 - 10 Suprastr. static det. 9 - 10 Suprastr. static nedet.	8	
29.	Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice,	5 - 6		
	Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli	7 - 8		
30.	Dezaxari ale coloanelor fata de elevațiile realizate din stâlpi în continuarea coloanelor	6 - 7		
	Masca chesonului nedemolată care influențează defavorabil scurgerea apelor.	4 - 5		
31.	Distrugerea consolei trotuarului.	8 - 9	9	

33.	Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.	7 - 8 6		
35.	Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de ciment.	3 - 4	4	
36.	Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), falantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu si la mortar sau tencuiala.	Pentru suprafete: $< 1 \text{ m}^2$ 3 - 4 $> 1 \text{ m}^2$ 5 - 6	6	
37.	Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului transversale $> 0.2 \text{ mm}$ Fisuri si/sau crapaturi ale betonului inclinate $> 0.2 \text{ mm}$	7 - 8 7 - 8 7 - 8		
43.	Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura ambianta.	5 - 7		
44.	Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei	Pentru suprafete: $< 5 \text{ m}^2$ 5 - 6 $> 5 \text{ m}^2$ 7	7	
52.	Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.	5 - 6 Pentru iesire din functiune si lipsa pentru zonele D,E 7 Pentru lipsa zonele A,B,C	6	Zonare conf. norm. P100-92
54.	Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.	8 - 9	9	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborare talveg pt. C4 Dh = afuirea locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh $< 1 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $< 2 \text{ m}$ la fundatii indirekte 6-7 pentru Dh = $1+2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh = $2+4 \text{ m}$ la fundatii indirekte 8-9 pentru Dh $> 2 \text{ m}$ la fundatii directe si Dh $> 4 \text{ m}$ la fundatii indirekte		
58.	Pozitia incorecta a elementelor componente ale aparatelor de rezem.	5 - 6 Fara deplasari 7 - 8 Cu deplasari ale suprastructurii		
59.	Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii.	2 - 3		
64.	Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.	4-5 pentru C3 6 pentru C1, C2		
67.	Segregarea betonului, culburi de pietris, caverne.	4-5 pentru C3 5-6 pentru C2 6 pentru C1	5	
68.	Solidarizari necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator).	5 - 6 Rosturi matate necorespunzator 6 - 8 Infiltratii, fisuri		
71.	Uzura zidariei sau betonului.	4 - 6	6	
72.	Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila sau exfoliata.	3 - 4 pentru C3 5 pentru C1		
73.	Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari de moloane), care trebuie injectata sau camasuta.	8 - 9		

74.	Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de apa" si/sau praf.	5 - 6	Poduri metalice
84.	Ridicarea pilotilor.	4	
85.	Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor.	4 - 6	
86.	Incovoieri mari ale babelor.	4 - 6	
87.	Palee instabila.	6 - 8	
88.	Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare).	4 - 6	
89.	Lipsa sau degradarea contravanturilor, contrafiselor sau moazelor.	5 - 7	
90.	Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etajului.	Reducerea sectiunii < 20% - 4 -6 20-50% - 7 -8 > 50 % - 9 -10	

C₃ =

9

C4 – INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului 1	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C4 (%)	
0	1	2	6	8
2.	Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului.	4 - 5	5	
22.	Degradari ale malurilor si modificari de albie: - ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei; - depunerile de material solid, prezenta unor obstacole, vegetatie in albie	7 - 9		
23.	Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea parciala sau totala a lucrarilor de: - aparare; - dirijare; - praguri.	4 - 6 6 - 8 7 - 9		
47.	Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)	4 - 6 (Pentru lipsa) 8 Daca exista tendinta de rupere a malurilor		
53.	Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, caslu cu bordura de pe culee.	3 - 4 Pentru degradari 5 Pentru lipsa sau racordare defectuoasa	5	
55.	Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etajului in zona podului, adancirea talvegului si afuierea infrastructurilor Dh = coborâre talveg pt. C4 Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3	4-5 pentru Dh < 1 m la fundatii directe si Dh < 2 la fundatii indirecte 6-7 pentru Dh = 1+2 m la fundatii directe si Dh =2+4 m la fundatii indirecte 8-9 pentru Dh > 2 m la fundatii directe si Dh > 4 la fundatii indirecte		
69.	Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.	4 - 5 Spatiu liber (inclusiv gabarite) insuficient 6 Debuseu insuficient, lipsa contrasine la pasajele superioare		

C₄ =

5



C5 – INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr. crt. Poz. Catalog	Denumirea defectului	Limite de depunctare	Notare defecte	Obs.
			C5 (*)	
0	1	2	7	8
3.	Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate.	3 - 5 Poduri din b.a. 6 - 7 Poduri din b.p. sau metalice		
11.	Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita).	2 - Supraf. locale 3 - Supraf.> 3 mp	2	
13.	Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire.	5		
20.	Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet.	3 - 4	4	
21.	Degradarea sau dislocarea bordurilor. Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din trotuare.	2 - 3 4 - 5		
24.	Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea efectului dinamic - valuriri, refulari, fagase; - praguri, gropi.	4 - 6 7 - 8		
38.	Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.	Pentru suprafete: < 1 m ² 3 > 1 m ² 4 - 5	3	
42.	Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie	2 - 3		
46.	Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod.	3 - 5		
48.	Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a unor elemente din parapetul podului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 (Pentru lipsa)	6	
50.	Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apel, a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.	4 - 6 (Pentru degradari) 7 - 8 (Pentru lipsa)		
51.	Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale calii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar.	4 - 5 (Pentru degradari) 6 (Pentru lipsa)		
61.	Rampe de acces degradate: - denivelari si degradari ale caii; - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.	4-5 6 - 7	7	

	- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de raccordare	6 - 7	
63.	Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele sau din beton de ciment) uzura paveelor (rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.	3 - 4	
65.	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.	7 - 8	
66.	Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, denivelante in plan orizontal si/sau vertical.	5 - 6	
91.	Lipsa sau degradarea podinei de uzura.	Suprafata afectata < 30% - 3-4 > 30 % - 5-6	
92.	Imbracaminte din asfalt: - fisurata, crapata - cu denivelari.	3 - 4 5 - 6	
93.	Desprinderea elementelor ce alcataiesc podina de uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).	3 - 4	
94.	Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a longrinelor de trotuar.	3 - 4	
95.	Degradarea sau lipsa podinei de trotuar.	4 - 6	
96.	Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau umplutura.	5 - 6	
97.	Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea necorespunzatoare a acestora de elementele de sustinere.	3 - 5	

C₅ =



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului (conf. Ord. Min. Transp. Nr. 46/1998)	Lungimea podului (L) (m)									
		L < 25 m				L = 26-100 m				L > 101 m	
		Latimea podurilor (m)									
		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului		care corespunde cu latimea partii carosabile a drumului	
		cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta	cu spatiu de siguranta	fara spatiu de siguranta
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II	0	7	8	0	8	9	0	9	10	
2	III	0	6	7	0	7	8	0	8	9	
3	IV	0	4	5	0	5	6	0	6	7	
4	V	0	0	1	0	2	3	0	4	5	
5		0	0	0	0	1	2	0	3	4	

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic ($\Sigma\alpha$) sunt conform Ordinului Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire, suprainaltare).

*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului	IV	F1 =
Latime carosabil drum	6,00	0
Latime pod	8,40	
Latime pod	6,00	
Cu spatiu de siguranta	0	
Fara spatiu de siguranta	1	
Nu corespunde latimii	0	



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Clasa de incarcare pod		
		NE	E	I
1	I	0	0	10
2	II	0	0	10
3	III	0	6	10
4	IV	0	3	8
5	V	0	0	3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod I

F2 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr. crt.	Materialul din care este realizat podul	Tipul suprastructurii	Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la ultima reparatie capitala					
			0 - 5	6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	> 45
1	Metal	Grinzi nituite	-	2	5	6	7	8
		Sudate	-	5	6	7	8	9
2	Beton armat	Grinzi Matarov	-	2	4	7	8	9
		Grinzi Gerber	2	4	6	7	8	9
		Alte categorii	-	3	5	6	7	8
3	Beton precomprimat	Fasii cu goluri*	3	7	8	9	10	10
		Grinzi tronsonate (tronsoane mici)	2	4	7	8	9	10
		Grinzi pref. monobloc si grinzi monolit	-	2	5	7	8	9
4	Lemn		5	7	9	10	10	10
5	Zidarie de piatra sau caramida	Bolti	-	3	5	6	7	9

* La fasile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcătuită din elemente diferite (ex. boltă din zidarie
și fasii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)

2020

Tipul suprastructurii

Alte categorii

F3 =

8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt.	Denumire defect	Depunctare
1	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator	3 - 4
2	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.	2 - 3
3	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.	7 - 8
4	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.	5 - 6
5	Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod	2 - 5
6	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.	7 - 8
7.1	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.	5 - 6
7.2	Rezemare incorecta a grinziilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de reazem	8 - 9
8	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talvegului si stabilitatea albiei in zona podului	8 - 9

F4 = 8



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt.	Calitatea lucrarilor de intretinere	Depunctare
1	Buna (Maxim 20% din lucrările de întreținere nerealizate)	1 - 2
2	Satisfăcătoare (Maxim 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	3 - 6
3	Lipsa totală a lucrarilor de întreținere (Peste 50% din lucrările de întreținere nerealizate)	7 - 9

F5 = 9



III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 17$$

Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 11$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad 28$$




FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziua	Luna	Anul
17	2	2020

1	Tipul lucrarii de arta		Pod		
2	Obstacolul traversat		Parcul de Campie		
3	Localitatea cea mai apropiata		Saulia		
4	Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica		IV	DJ	151
5	Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale		1935		
6	Clasa de incarcare		I		
7	Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate				
	- dupa schema statica a structurii de rezistenta		Grinzi simplu rezemate		
	- dupa modul de executie		Poduri monolite		
	- oblicitate		Oblic		
	- dupa traseu (aliniament, curba)		Aliniament		
8	Materialul din care este alcătuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)				
	Culei	Fundatii		Beton armat	
	Elevatii			Beton armat	
	Pile	Fundatii		Nu e cazul	
		Elevatii			Nu e cazul
	Suprastructura				
Elemente principale de rezistenta			Beton armat		
Elemente de rezistenta care sustin calea			Beton armat		
9	Lungimea totala a podului / Numar de deschideri		8.40	1	
	Numarul de deschideri si lungimea lor		5.4		
10	Latimea cali (partea carosabila + trotuare)		6.00	1.30	1.30
	Numarul de grinzi in sectiune transversala		1		

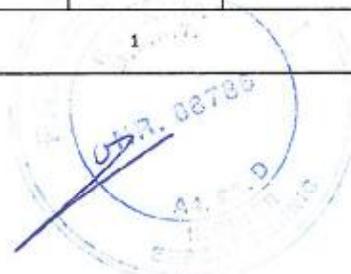


EXPERTIZA TEHNICA

11	Aparate de rezervă (tip / materialul din care sunt construite)	Lipsa aparatelor
	(Scheme de amplasare)	
12	Tip suprastructura	Alte categorii

EXPERTIZA TEHNICA

		culei	pile
13	Tip infrastructuri	masive	nu exista
14	Tip fundatii	Directe	Nu exista
15	Tipul imbracamintii pe pod		Beton asfaltic
16	Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie		Lipsa
17	Parapeti piatonali		Din beton
18	Parapeti de siguranta		Lipsa
19	Racordari cu terasamentele		Aripi din beton
20	Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)		Lipsa
21	Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediu inconjurator		Nu este cazul
22	Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.		Lipsesc parcial
23	Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit.		Lipsesc in totalitate
24	Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces etc.), imposibilitatesa accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si reparatii.		Nu este cazul
25	Neasigurarea surgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a imbracamintii pe pod		Asigurata parcial
26	Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.		Corelat
27	Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii.		Se respecta
27	Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de rezem		Corect
28	Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea talveghui si stabilitatea altiei in zona podului		Nu exista
29	Calitatea lucrarilor de intretinere		10%

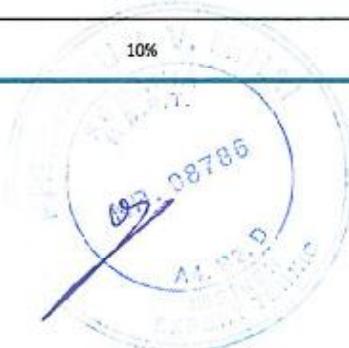

III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.	Clasa starii tehnice	Valoarea indicelui de stare tehnica IST	Aprecieri generale asupra starii tehnice	Masuri recomandate
1	I	81..100	<i>Stare foarte buna</i> Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente minore, care nu au tendinta de evolutie.	- masuri de imbunatatire a caracteristicilor estetice; - lucrari de intretinere.
2	II	61...80	<i>Stare buna</i> Lucrarea prezinta unele deficiente si un inceput de degradare cu tendinta de evolutie in timp	- lucrari de intretinere; - reparatii.
3	III	41...60	<i>Stare satisfacatoare</i> Elementele constructive prezinta degradari vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare a capacitatii portante	- reparatii; - reabilitari; - consolidari
4	IV	21...40	<i>Stare nesatisfacatoare</i> Elementele constructive sunt intr-o stare avansata de degradare	- reabilitare; - inlocuirea unor elemente
5	V	sub 20	<i>Stare critica</i> Lucrarea nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei	- inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectata de degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 = \quad 17$$

Indicele de calitate al starii tehnice

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 = \quad 11$$

Indicele de stare tehnica generala

$$I_{ST} = \quad 28$$




BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș


IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS <small>ATLANTA - BOSTON - CHICAGO - DALLAS - NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C.</small>	Elevetza tehnică Pod RE DJ 151 KM 3+144-38+116, 30 PESTE PARALEL DJ CAMPIL IN LOCALITATEA SAUINA, JUDEȚUL MUREŞ	Faza proiectare: EXPERTIZA TEHNICA
Relevat: <u>Ing. Nicolae Pescariu</u> Verificat: <u>Ing. Mihaela Predeșcu</u> Expert Tehnic: Dr. Ing. Mihai Predeșcu	Dată: 2020	Plan amplasament <u>✓</u>




ELEVATIE
Sc 1:100

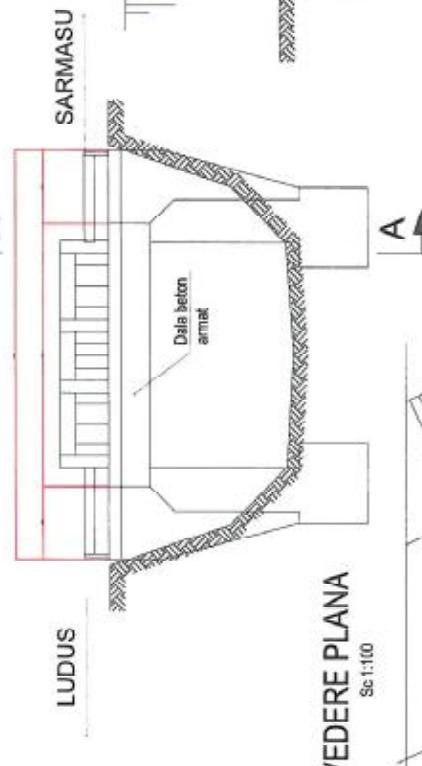

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A
Sc 1:100

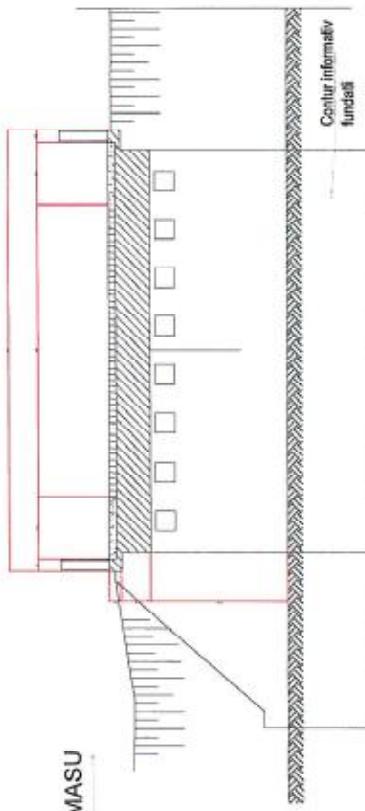

CLASA I DE INCARCARE LA EXECUȚIE (A30_S60)
CLASA II DE INCARCARE IN PREZENT (A13_S40)
ANUL CONSTRUCȚIEI: 1935

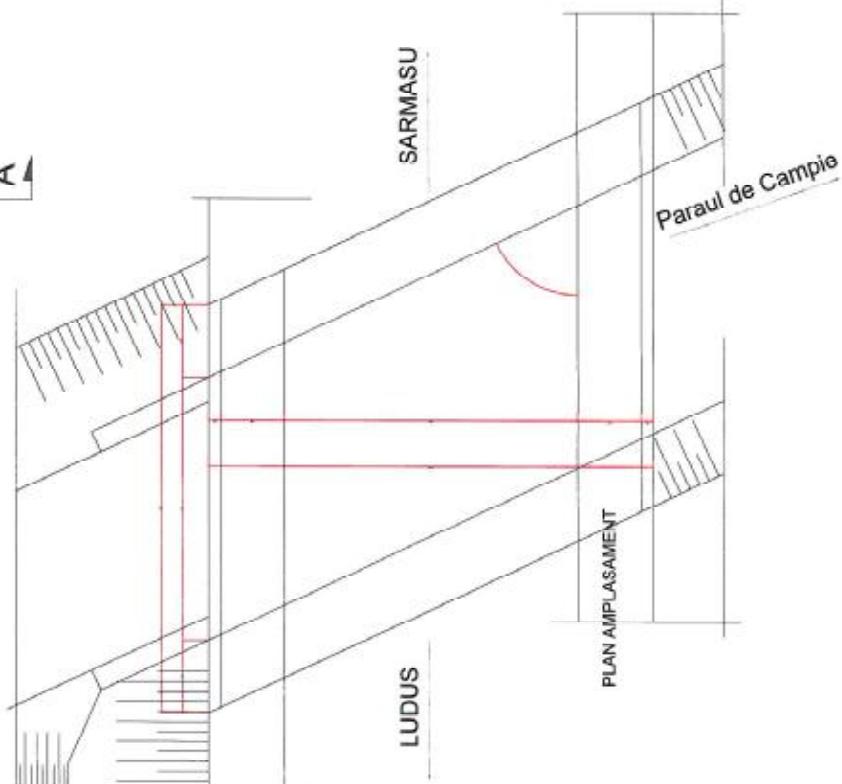

BENEFICIAR: Consiliul județean Mureș

 IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS	Scara: 1:250	Expertiza tehnica POD PE D.U. 151, KM 38+144 (38+16,30) PESTI PARAIUL DE CAMPIE IN LOCALITATEA SAIUBA, JUDETUL MURES	Faza protectare: EXPERTIZA TEHNICA
Releuat: Ir. Nicolae Pascariu	Data: 2020	Paraiul de Campie	Planșa nr.: 02
Verificat: Ir. Mihai Predescu			
Expert Tehnic: Dr. Ir. Mihai Predescu			